

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	04.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.04.2025
Referenznummern	0002041585

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF01XXTTG1KM16313

Fahrzeugart	Transporter - Kombi	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit/Tourneo Custom Kombi 2.0 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	130.935 km
Erstzulassung	05.03.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Barum	215/65 R 16C 109/107R M+S	9 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Barum	215/65 R 16C 109/107R M+S	9 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Barum	215/65 R 16C 109/107R M+S	9 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Barum	215/65 R 16C 109/107R M+S	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	○ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 23.08.2023 bei km 93.260.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne links beschädigt	Ja	
Kotflügel vorne links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem 16: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay		Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher		FordPass Connect inkl. eCall	
Ford SYNC 3		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	
Bordcomputer		Einstiegsleuchten	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		Fensterheber elektrisch	
Generator 240 A		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Haltegriff B-Säule	
Haltegriffe vorn		Handschuhfach abschließbar	
Heckflügeltüren mit Verglasung		Karosserie/Aufbau: Kombi	
Karosserievariante: Normaldach		Klimaanlage	
Kühlergrill schwarz		Lenkrad (Leder)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Nebelscheinwerfer		Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	
Radstand 2933 mm		Reifendruck-Kontrollsystem	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Scheinwerfer H4		Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	
Schmutzfänger vorn und hinten		Seitenschutzleisten	
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	
Stoßfänger teillackiert		Tagfahrlicht LED	
Trend		Verzurrösen (2)	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung elektrisch	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Schlechtwege-Paket 1	✓	Sitz-Paket 2: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Kunstleder	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓	Folierung/Werbefolie	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17)	322,85 €	129,14 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21)	1170,52 €	659,63 €
Schiebetür rechts Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	88,29 €	35,32 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts Innenverkleidung, lose, instand setzen (Bild 22, Bild 23)	10,00 €	10,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	712,11 €	712,11 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Leder-, beschädigt, Smartrepair (Bild 14, Bild 15)	50,00 €	50,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.305,18 €
Minderwert	2.547,61 €
Händlereinkaufspreis	10.950,00 €
Händlerverkaufspreis	12.250,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 11.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

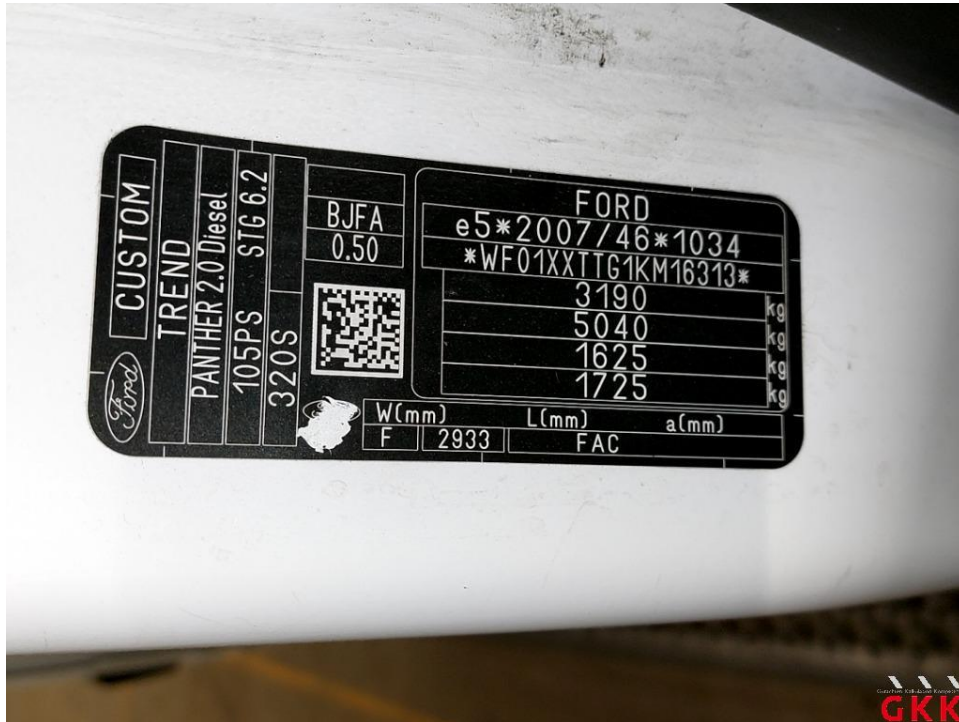


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

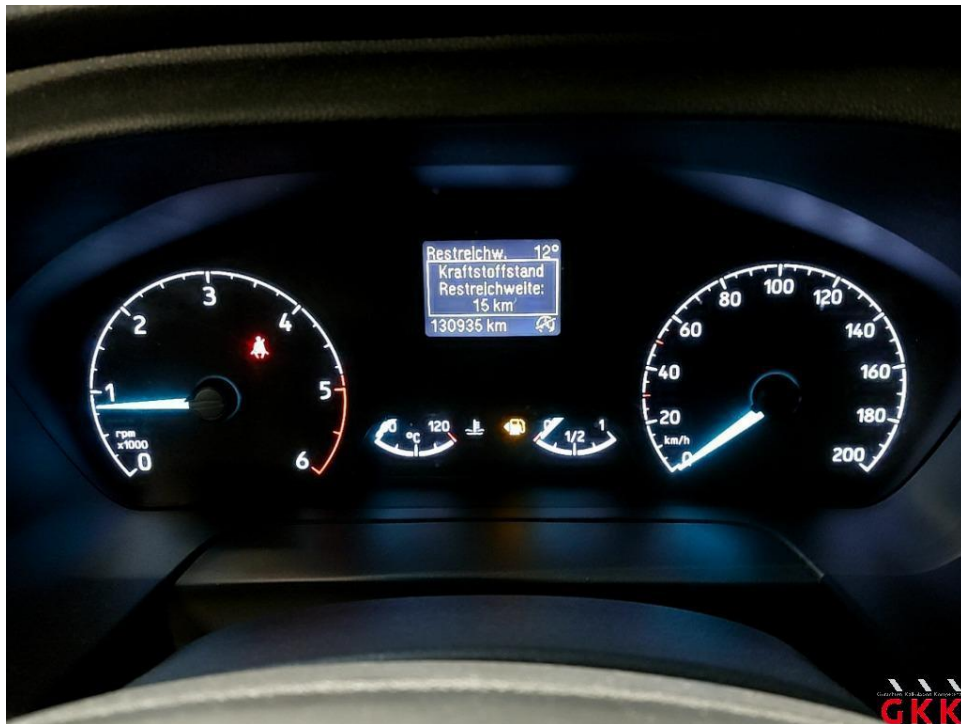


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

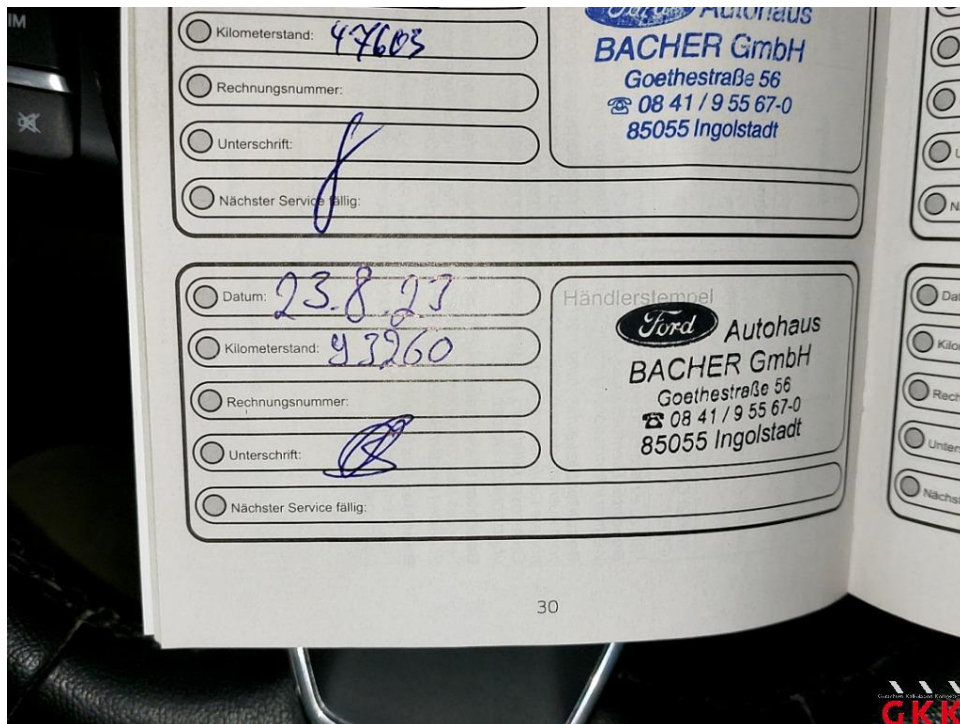


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, beschädigt, Smartrepair



Bild 16 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

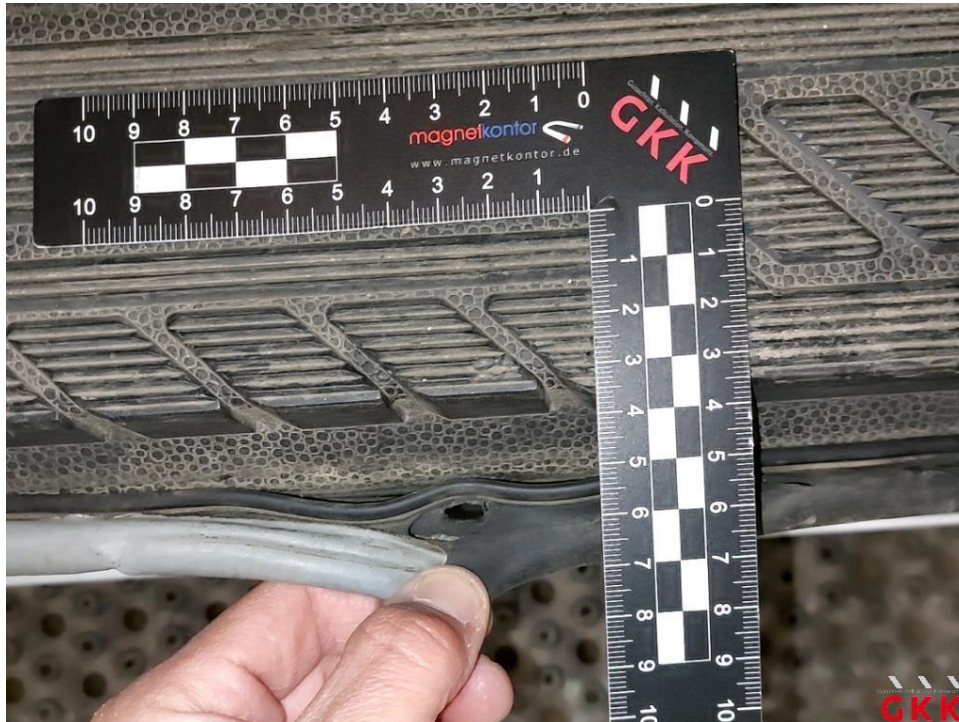


Bild 19 Schiebetür rechts, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

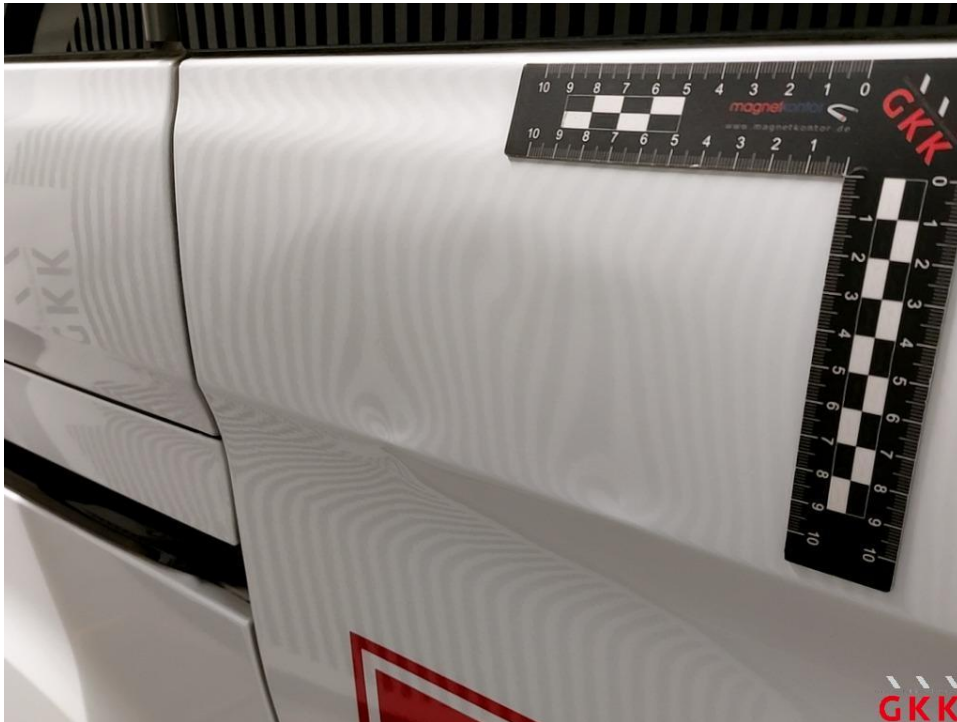


Bild 21 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Hecktür rechts, Innenverkleidung, lose, instand setzen

Fotoanlage



Bild 23 Hecktür rechts, Innenverkleidung, lose, instand setzen