

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	07.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.04.2025
Referenznummern	0002051864

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WBA71AG050WX11260

Fahrzeugart	PKW - Limousine	Farbton / Lackart	Schwarz / Uni
Hersteller	BMW	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Baureihe 520 i Mild-Hybrid	Laufleistung abgelesen	141.917 km
Erstzulassung	09.03.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 135 KW
Antriebsart	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 97H	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 97H	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 97H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55R17 97H	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	245/40R19 98Y	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	245/40R19 98Y	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	275/35 R19 100Y	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	275/35 R19 100Y	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Bordcomputer am 11.11.2024 bei km 133.911.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte LED	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS)	Armauflage vorn
Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden	Ausstattungs-Paket: Connected Professional
Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)	Service-System: Remote Services
Service-System: Concierge Services	Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchten LED
BMW Live Cockpit Plus	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
Service-System: Amazon Alexa	Audio-Navigationssystem
Bordcomputer	Bremsassistent
Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Dynamische Bremsleuchte	Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
Dynamische Traction Control (DTC)	Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fondorientierte Mittelkonsole
Fußmatten Velours	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	Getriebe Automatik - (8-Stufen)
Getränkehalter vorn und hinten	Heckleuchten LED
Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 4-türig
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System hinten
Kopf-Airbag-System vorn	Lenkrad (Sport/Leder)
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	Leuchtweitenregelung (automatisch)
LM-Felgen	Luftauslass (Air Breather) Chrom
Mild-Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)	Mittelarmlehne hinten
Modellpflege	Multifunktion für Lenkrad
Nebelschlussleuchte(n)	Nichtraucher-Paket
Otto-Partikelfilter (OPF)	Parkbremse elektrisch
Personalisierungssystem (Personal Profile)	Reifendruck-Kontrollsystem
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Scheibenwaschdüsen heizbar
Scheibenwischer mit Regensensor	Licht- und Regensensor
Seitenairbag vorn	Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
Service-System: ConnectedDrive Services	Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
Servolenkung Servotronic	Sitzausstattung: 5-Sitzer
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction	Sitze vorn teilelekt. verstellbar
Start-Stop-Knopf	Start/Stop-Anlage (Funktion)
Tagfahrlicht LED	Uni-Lackierung
Warndreieck	Wegfahrsperrung
Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Sonderausstattung (verifiziert)	
Ambiente-Beleuchtung ✓	Business-Paket ✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Parkassistent-Paket	✓	Fahrassistenz-System: Park-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	✓	Rückfahrkamera	✓
Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	✓	Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	✓
Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control	✓	Sitzheizung vorn	✓
Fahrassistenz-System: Driving Assistant	✓	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	✓
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	✓	Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	✓
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	✓
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	✓	Fzg. ohne Modell-Schriftzug	✓
Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	✓	Lenkrad heizbar	✓
LM-Felgen vorn/hinten: 8x19 / 9x19 (V-Speiche 635, Bicolor)	✓	Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	✓
Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	100,00 €	100,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren (Bild 23, Bild 24)	15,00 €	15,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts Einstiegsleiste, lose, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	151,98 €	68,39 €
Tür hinten rechts Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	698,35 €	314,26 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	1324,89 €	683,94 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	403,62 €	403,62 €
LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	689,61 €	689,61 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 25, Bild 26)	50,00 €	50,00 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	239,28 €	239,28 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 425,94 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.672,73 €
Minderwert	2.564,10 €
Händlereinkaufspreis	11.650,00 €
Händlerverkaufspreis	13.500,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Will, Luke Felix

 Der Sachverständige, 17.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

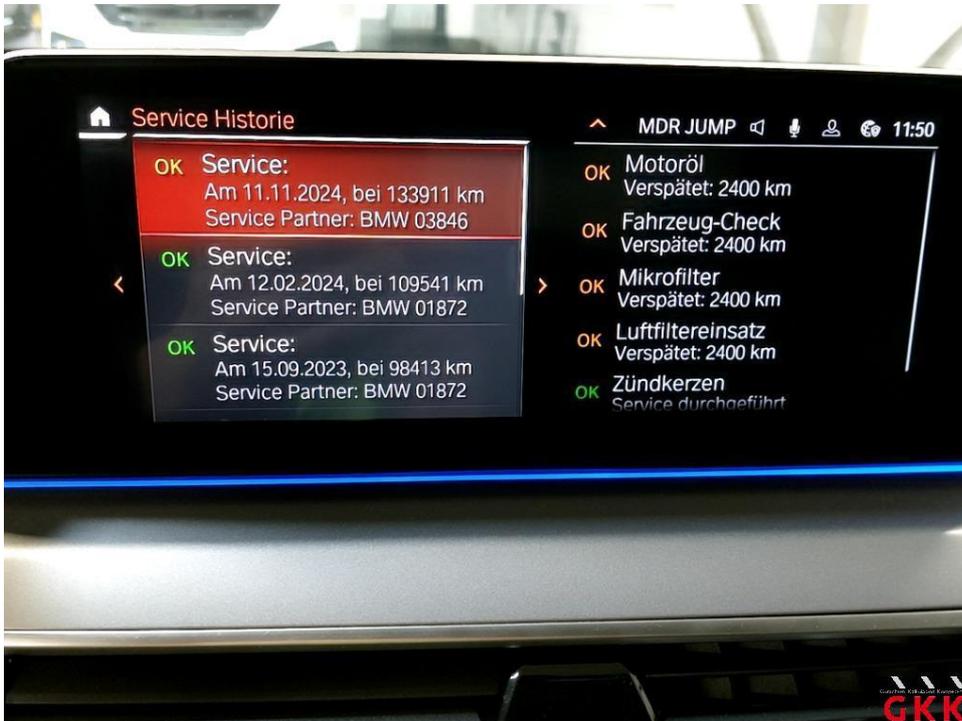


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

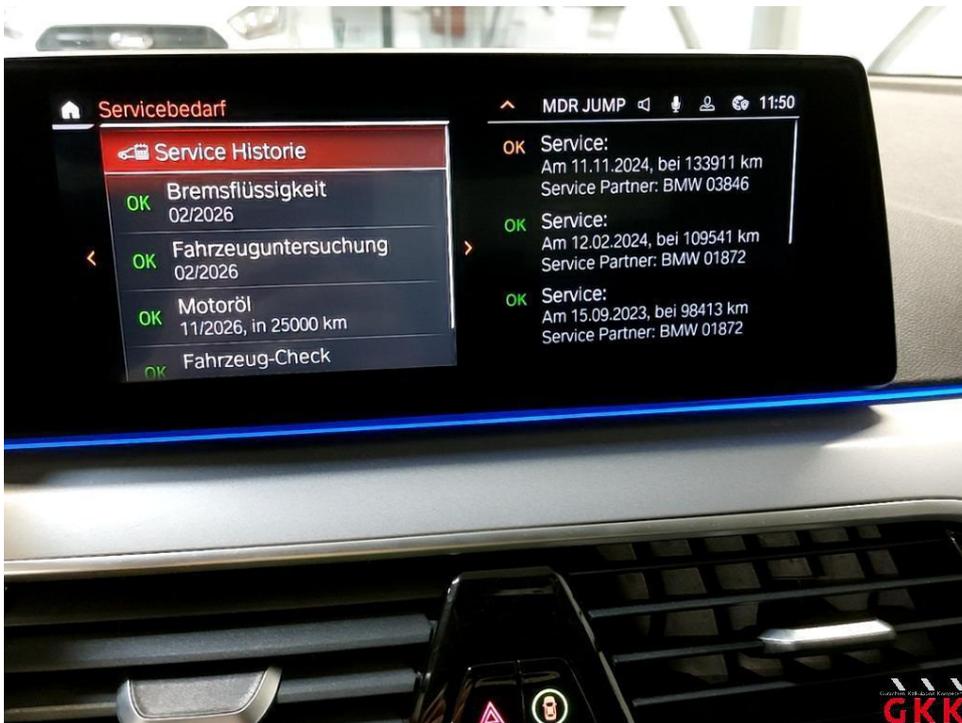


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

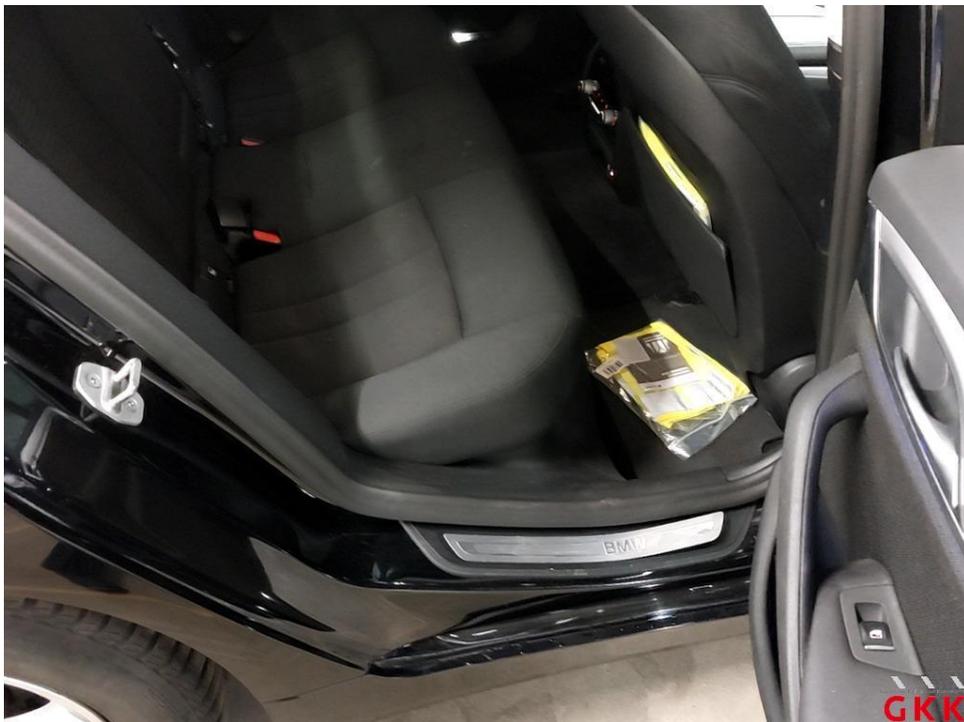


Bild 16 Tür hinten rechts, Einstiegsleiste, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Tür hinten rechts, Einstiegsleiste, lose, ersetzen



Bild 18 Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 22 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

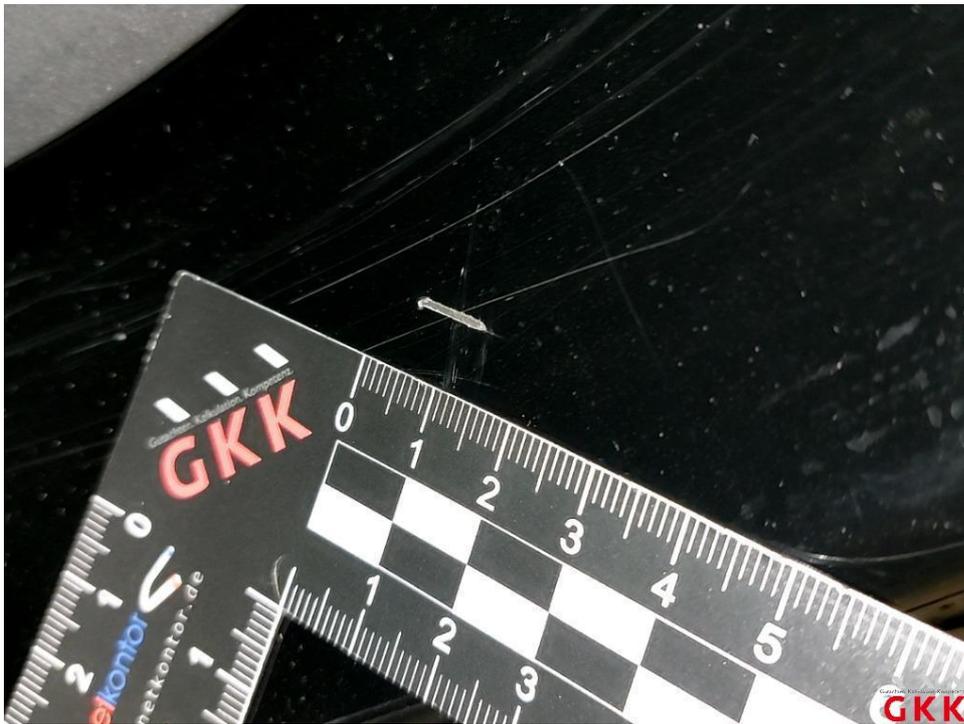


Bild 24 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 26 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27 Motorhaube, beschädigt, Smartrepair



Bild 28 Motorhaube, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Motorhaube, beschädigt, Smartrepair



Bild 30 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 32 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage

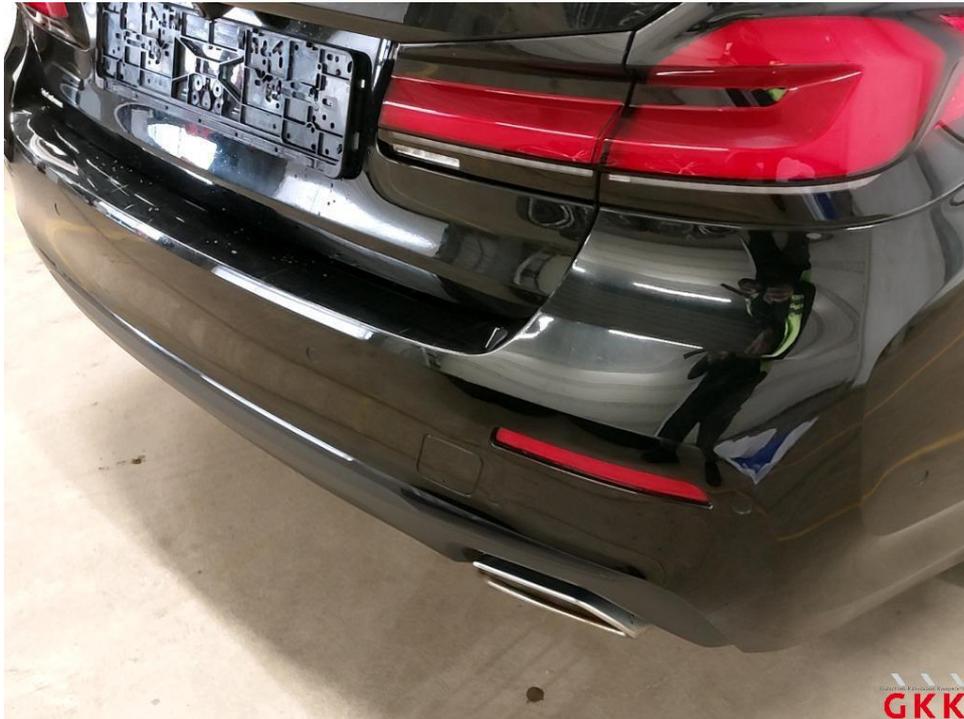


Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen



Bild 38 Tür hinten rechts, Innenverkleidung -Leder-, Druckstellen, ersetzen