



WAUZZZF44KA091330

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	140.846 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	10.200 km
Typ/Modell	A4 Avant	HU (Bericht lag vor)	06/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF44KA091330	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	05.06.2019	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Wartungsnachweise fehlen) - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren
3	Tür hinten links	Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
4	Tür hinten rechts	Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
6	Außenspiegel links	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Karosserie	Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
9	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Verglasung	Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/35 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	245/35 R19 93Y	Pirelli	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2023

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39347250
Anlieferungsdatum: 10.04.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A4 Avant	Laufleistung (abgelesen)	140.846 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF44KA091330	Erstzulassung	05.06.2019

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - beklebt/ beschriftet... entkleben/neutralisieren



Beschädigung #4: Tür hinten rechts: Tür - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #7: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Außenspiegel links: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #9: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Verglasung: Frontscheibe mit Regensensor - Steinschlag - erneuern

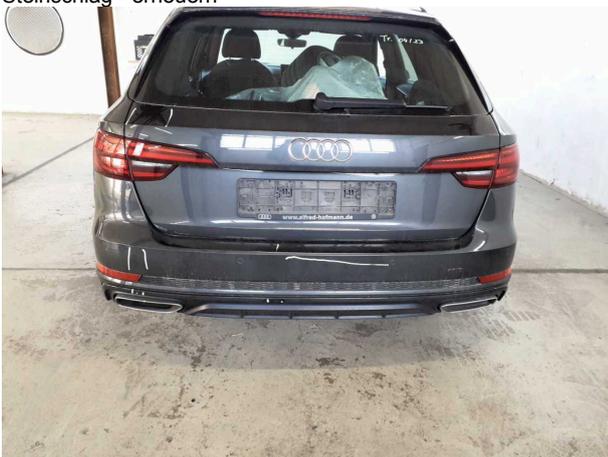

Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 10.04.2025
Protokollnummer: 39347250
Anlieferungsdatum: 10.04.2025



Auto Plus



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott