



WAUZZZF44KA091330

Informations concernant le véhicule

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|--|--|
| Opérateur | | Conditions d'inspection | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
| Immatriculation du véhicule | | Kilométrage (Lu) | 140 846 km |
| Constructeur | Audi | Maintenance suivante dans | 10 200 km |
| Type/Modèle | A4 Avant | Certificat de contrôle technique (Rapport disponible) | 06/2026 |
| Numéro de châssis | WAUZZZF44KA091330 | Puissance / Cylindrée | 140 kW / 1 968 ccm |
| Première immatriculation | 5 juin 2019 | Garnissage/Couleur | / |
| Dernière maintenance | | Peinture | |
| Type de carburant | Diesel | Boîte de vitesses | Automatique |

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

| N° | Groupe de pièces | Description |
|----|---------------------|--|
| 1 | Divers | Inspection / Maintenance (Wartungsnachweise fehlen) - Pas de moins-value |
| 2 | Hayon/Porte arrière | Couvercle de coffre - Rayure(s) - Revêtement/polissage |
| 3 | Porte ArG | Porte - Collé/avec inscriptions - Décoller/neutraliser |
| 4 | Porte ArD | Porte - Collé/avec inscriptions - Décoller/neutraliser |
| 5 | Equipement | Masse de remplissage Tirefit - Expiré - Remplacer |
| 6 | Rétroviseur gauche | Logement de rétroviseur - Eraflé - Diminution de valeur |
| 7 | Carrosserie | Joint de porte avant gauche - Dommages - Remplacer |
| 8 | Pare-chocs arrière | Becquet - Eraflé - Remplacer |
| 9 | 2e Jeu de roues | Jeu de jantes alliage complet - Eraflé - Diminution de valeur |
| 10 | Vitrage | Pare-brise avec capteur pluie - Dommage causé par des cailloux - Remplacer |
| 11 | Pare-chocs arrière | Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre |
| 12 | Pare-chocs avant | Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre |
| 13 | Porte AvD | Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre |

Traces d'usure

| N° | Groupe de pièces | Description |
|----|------------------|---|
| 1 | Carrosserie | Carrosserie - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value |
| 2 | Carrosserie | Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value |
| 3 | Habitacle | Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value |



Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

| N° | Lieu |
|-------------------|------|
| Aucun constatable | |

Monte principale

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 225/50 R17 94H | Dunlop | Pneus hiver | 5mm - 5mm | OK | |
| 2 | 225/50 R17 98H | Goodyear | Pneus hiver | 8mm - 8mm | OK | |

Pneus supplémentaire

| Essieu | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Apte à la circulation | Homologation |
|--------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 245/35 R19 93Y | Pirelli | Pneus été | 3mm - 3mm | OK | |
| 2 | 245/35 R19 93Y | Pirelli | Pneus été | 3mm - 3mm | OK | |

Remplacement

| Type | Taille du pneu | Constructeur | Type de pneu | Profondeur du profil | Date de fin de validité |
|---------|----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------------|
| Tirefit | | | | | 04/2023 |

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 10 avr. 2025

Numéro de protocole: 39347250

Date de livraison: 10 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| Constructeur | Audi | Conditions d'inspection | Conditionnel : lumière/humidité/saleté |
| Type/Modèle | A4 Avant | Kilométrage (Lu) | 140 846 km |
| Numéro de châssis | WAUZZZF44KA091330 | Première immatriculation | 5 juin 2019 |

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle correcte de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison d'un éclairage/humidité ou de saleté insuffisant. Au moment de l'inspection, une évaluation adéquate de l'état n'a pas pu être assurée. Les experts recommandent donc une inspection plus approfondie pour réduire le risque pronostique.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #2: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Rayure...
- Revêtement/polissage



Dommage #2: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre -
Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #2: Hayon/Porte arrière: Couvercle de coffre - Rayure...
- Revêtement/polissage



Dommage #3: Porte ARG: Porte - Collé/avec inscriptions -
Décoller/neutraliser



Dommage #3: Porte ARG: Porte - Collé/avec inscriptions - Décoller/
neutraliser



Dommage #4: Porte AD: Porte - Collé/avec inscriptions -
Décoller/neutraliser



Domage #4: Porte ArD: Porte - Collé/avec inscriptions - Décoller/neutraliser



Domage #6: Rétroviseur gauche: Logement de rétroviseur - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #7: Carrosserie: Joint de porte avant gauche - Dommages - Remplacer



Domage #7: Carrosserie: Joint de porte avant gauche - Dommages - Remplacer



Domage #8: Pare-chocs arrière: Becquet - Erafilé - Remplacer



Domage #8: Pare-chocs arrière: Becquet - Erafilé - Remplacer



Domage #8: Pare-chocs arrière: Becquet - Erafilé - Remplacer



Domage #9: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #9: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #9: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #9: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur




Domage #9: 2e Jeu de roues: Jeu de jantes alliage complet - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #10: Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Dommage causé par des cailloux - Remplacer



Domage #10: Vitrage: Pare-brise avec capteur pluie - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

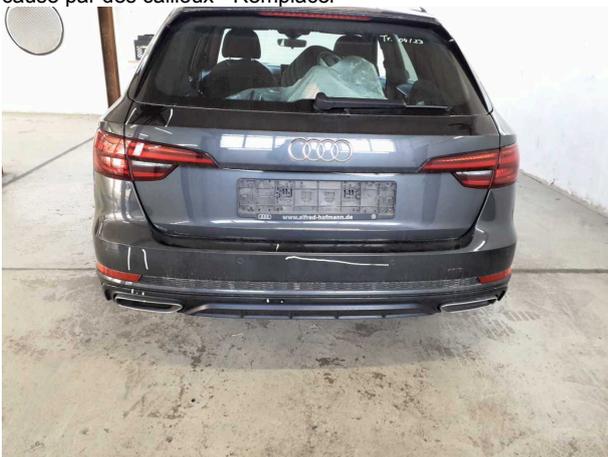

Domage #11: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #12: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #13: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #13: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 10 avr. 2025

Numéro de protocole: 39347250

Date de livraison: 10 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Domage #13: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre