



WAUZZZF28MN074749

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	69 548 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	23 Tag(e)
Type/Modèle	A6 Avant	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	04/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF28MN074749	Puissance / Cylindrée	150 kW / 1 968 ccm
Première immatriculation	9 avr. 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.diesel/électr.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage
2	Divers	Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer
3	Toit	Rail de toit droit - Défaut de peinture - Réparer et repeindre
4	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre
5	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre
6	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Rétroviseur droit	Capuchon (Steinschläge) - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value
4	Vitrage	Pare-brise (Steinschläge) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/60 R17 103V	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/60 R17 103H	Michelin	Pneus hiver	8mm - 8mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R18 102V	Michelin	Pneus été	3mm - 3mm	OK	
2	225/55 R18 102V	Michelin	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					05/2026

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 8 avr. 2025

Numéro de protocole: 39217793

Date de livraison: 8 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A6 Avant	Kilométrage (Lu)	69 548 km
Numéro de châssis	WAUZZZF28MN074749	Première immatriculation	9 avr. 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers

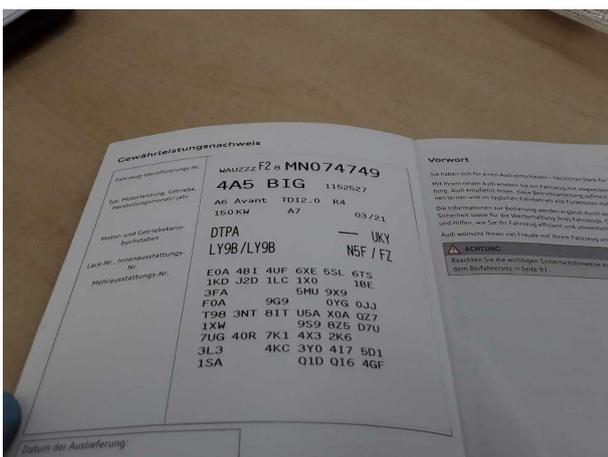


Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers



Illustration 23: Divers

Photos de dommage



Dommage #1: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #1: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage




Dommage #2: Divers: Inspection / Maintenance - Exigible - Remplacer



Dommage #3: Toit: Rail de toit droit - Défaut de peinture - Réparer et repeindre



Dommage #3: Toit: Rail de toit droit - Défaut de peinture - Réparer et repeindre

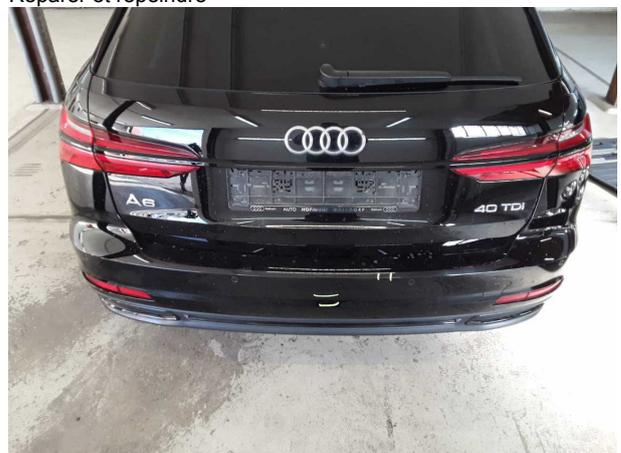

Dommage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Effilé - Réparer et repeindre



Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #4: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #5: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

Date d'inspection: 8 avr. 2025
Numéro de protocole: 39217793
Date de livraison: 8 avr. 2025



Auto Plus

69190 Walldorf



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Erafilé - Réparer et repeindre