

DEKRA Automobil GmbH
Wallersheimer Weg 63-67, 56070 Koblenz

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Koblenz
Wallersheimer Weg 63-67
56070 Koblenz
Telefon 0261 / 80730
Fax 0261 / 807340
E-Mail koblenz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Marvin Becker
Tel. direkt 06431 9151-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

M AT4112

FIN

WBA11FZ060FP54893

Vorgang

Kunden-Nr.	0210003894
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	08.04.2025, per Mail.
Besichtigung	25.04.2025, 09:00 Uhr, durch Herrn Marvin Becker bei DEKRA Automobil GmbH
	Niederlassung Koblenz, Wallersheimer Weg 63-67, 56070 Koblenz
Bewertet auf	25.04.2025
Betrifft	Leasing-Nr. 408518

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-2.871,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.412,61 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.127,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.787,39 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.02.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	318d Touring Aut.	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA11FZ060FP54893	HSN / TSN	0005 / DDH
Schlüssel-Nr.	10137877	Km-Stand abgelesen	124281
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	110
Hubraum (ccm)	1995	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Bridgestone / Blizzak LM-001 *	W /O	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	4 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Active Guard Plus, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Kopf- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Durchladesystem, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen, Einstiegsleisten, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz, Gepäckraumtrennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang Steptronic Getriebe mit Schaltwippen, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (2), Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni-Lackierung, Ladekabel: Standard-Ladekabel (Mode 3) für öffentliches Laden, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Park Distance Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Polsterung: Stoff Hevelius, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 778, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar, Speed Limiter, Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn, TeleServices, Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperr, Widescreen Display

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
302	Alarmanlage
5AC	Fernlichtassistent, BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent)
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
4AW	Instrumententafel in Sensatec
4KL	Interieurleisten Aluminium Mesheffect
320	Modellschriftzug-Entfall
9D5	Paket: Entertainment
7R7	Paket: Innovationspaket
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
3BE	Spiegelkappen schwarz

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 10.02.2025 bei Kilometerstand 113.848
bis Wartung verbleiben: 15.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

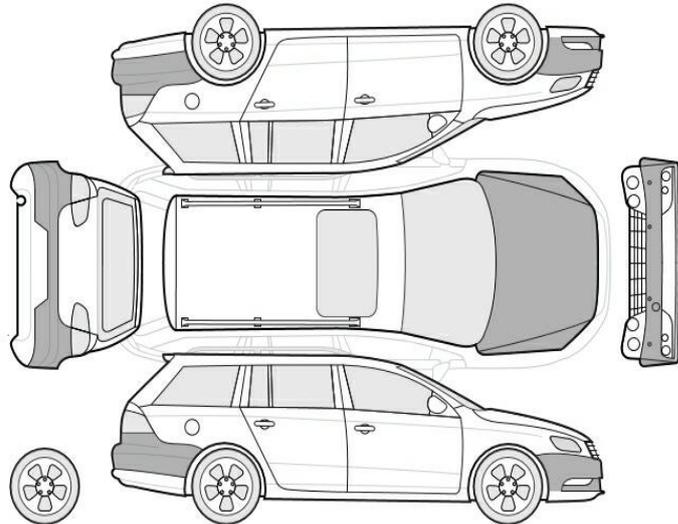

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Windschutzscheibe Steinschlag, erneuern (Bild 17)	1.458	voll	-1.458	-1.225,21
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 14, 15)	523	anteilig	-248	-208,40
3. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)	890	anteilig	-421	-353,78
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.871		-2.127	-1.787,39

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, viele Steinschläge, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Marvin Becker

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift