

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ihr Auftrag vom    | 11.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| Besichtigungsort   | 36272 Niederaula, Industriestr. 11                                  |
| Besichtigungsdatum | 25.04.2025                                                          |
| Referenznummern    | 0002053686                                                          |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

**Fahrzeugident.-Nr.** WF0EXXTTREME55850

|                             |                               |                               |                   |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>Fahrzeugart</b>          | Transporter - Kasten          | <b>Farbton / Lackart</b>      | Weiß / Uni        |
| <b>Hersteller</b>           | Ford                          | <b>Nächste HU</b>             | keine Angabe      |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | Transit Kasten 2.0 TDCI Trend | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 169.074 km        |
| <b>Erstzulassung</b>        | 17.03.2022                    | <b>Emissionsklasse</b>        | keine Angabe      |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Manuell / 6                   | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 2 / 5             |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 1                         | <b>Anzahl Besitzer</b>        | keine Angabe      |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel          | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 1.995 ccm / 96 KW |
| <b>Antriebsart</b>          | Frontantrieb                  |                               |                   |

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

| Montierte Räder:          |              |             |             |                           |             |
|---------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart   | Hersteller  | Dimension                 | Profiltiefe |
| vorn links                | Winterreifen | Stahlrad    | Michelin    | 235/65 R 16C 115/113R M+S | 8 mm        |
| vorn rechts               | Winterreifen | Stahlrad    | Michelin    | 235/65 R 16C 115/113R M+S | 8 mm        |
| hinten rechts             | Winterreifen | Stahlrad    | Michelin    | 235/65 R 16C 115/113R M+S | 8 mm        |
| hinten links              | Winterreifen | Stahlrad    | Michelin    | 235/65 R 16C 115/113R M+S | 8 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |             |             |                           |             |
| Beiliegende Räder:        |              |             |             |                           |             |
| Position                  | Reifenart    | Felgenart   | Hersteller  | Dimension                 | Profiltiefe |
| Rad 1                     | Sommerreifen | Ohne Felgen | Continental | 235/65 R 16C 115/113R     | 5 mm        |
| Rad 2                     | Sommerreifen | Ohne Felgen | Continental | 235/65 R 16C 115/113R     | 5 mm        |
| Rad 3                     | Sommerreifen | Ohne Felgen | Continental | 235/65 R 16C 115/113R     | 5 mm        |
| Rad 4                     | Sommerreifen | Ohne Felgen | Continental | 235/65 R 16C 115/113R     | 5 mm        |

| Allgemeines / Zustand                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                   | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                   | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                               | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                                     | ✗ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                  | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✗ Anhängerkupplung vorhanden                                | ✓ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Kundendienst laut Serviceheft am 24.04.2024 bei km 109.800. |                                        |

| Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten   |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ✓ Motor startet eigenständig           | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig           | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig          | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen |                                                           |

| Fahrzeugzustand |          |
|-----------------|----------|
| ✗ verschmutzt   | ✗ nass   |
| ✗ Eis           | ✗ Schnee |

| Fahrzeugstandort                  |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ⊖ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden          | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|---------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Keine festgestellt. |                                                    |              |

| Anmerkungen |
|-------------|
|             |

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| Serienausstattung (nicht verifiziert)                                                                              |   |                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Abbiegelicht im Scheinwerfer                                                                                       |   | Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus                                                |   |
| Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)                                                                            |   | Anti-Blockier-System (ABS)                                                     |   |
| Antriebsart: Frontantrieb                                                                                          |   | Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay |   |
| Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung                                                     |   | Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad                                          |   |
| Dockingstation (MyFord Dock)                                                                                       |   | Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher                                              |   |
| Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                                                                         |   | Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                                        |   |
| Bordcomputer                                                                                                       |   | Einstiegsleuchten                                                              |   |
| Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)                                                                                 |   | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                           |   |
| Elektron. Traktionskontrolle                                                                                       |   | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent                                     |   |
| Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                                                                           |   | Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent                                     |   |
| Fensterheber elektrisch                                                                                            |   | FordPass Connect inkl. eCall                                                   |   |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                                                                            |   | Lenkrad (Leder)                                                                |   |
| Getriebe 6-Gang                                                                                                    |   | Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)                                      |   |
| Heizung mit Umluftschaltung                                                                                        |   | Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum                                             |   |
| Karosserievariante: Mittelhohes Dach                                                                               |   | Klimaanlage                                                                    |   |
| Kühlergrill mit Chromleiste                                                                                        |   | Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar                                    |   |
| Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT                                                                                    |   | My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)                                   |   |
| Parkpilotsystem vorn und hinten                                                                                    |   | Nebelscheinwerfer                                                              |   |
| Radioempfang Digital (DAB+)                                                                                        |   | Radstand 3750 mm                                                               |   |
| Rußpartikelfilter                                                                                                  |   | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP                                      |   |
| Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                                                       |   | Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar                            |   |
| Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                                                                               |   | Schmutzfänger hinten                                                           |   |
| Seitenschutzleisten                                                                                                |   | Start/Stop-Anlage                                                              |   |
| Tagfahrlicht                                                                                                       |   | Trend                                                                          |   |
| Verzurrösen (10)                                                                                                   |   | Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)                            |   |
| Wärmeschutzverglasung leicht getönt                                                                                |   | Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                          |   |
| Zusatzheizung elektrisch                                                                                           |   | Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung                                            |   |
| Sonderausstattung (verifiziert)                                                                                    |   |                                                                                |   |
| Airbag Beifahrerseite                                                                                              | ✓ | Außenspiegel elektr. anklappbar                                                | ✓ |
| Batterieüberwachung programmierbar                                                                                 | ✓ | Express-Line-Paket                                                             | ✓ |
| Holzfußboden im Laderaum                                                                                           | ✓ | Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff                                       | ✓ |
| Verzurrösen (6)                                                                                                    | ✓ | Frontscheibe heizbar                                                           | ✓ |
| Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum                                                                   | ✓ | Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 130 km/h                                      | ✓ |
| Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad)                                                          | ✓ | Kaltstart-Paket                                                                | ✓ |
| 2. Batterie                                                                                                        | ✓ | Laderaumleuchte LED                                                            | ✓ |
| Laderaumtrennwand Metall                                                                                           | ✓ | Reifen-Reparaturkit                                                            | ✓ |
| Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff | ✓ | Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze                         | ✓ |
| Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze                                                          | ✓ | Armlehnen vorn                                                                 | ✓ |
| Stahlfelgen 6,5x16                                                                                                 | ✓ | Laderaumausbau                                                                 | ✓ |

| Wertbeeinflussende Faktoren                                                                  |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                            | Reparaturkosten | MW        |
| Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)            | 526,34 €        | 236,85 €  |
| <b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                             | Reparaturkosten | MW        |
| Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)                     | 1724,09 €       | 1214,52 € |
| <b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                      | Reparaturkosten | MW        |
| Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)          | 738,19 €        | 376,05 €  |
| Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 42, Bild 43)                       | 142,63 €        | 64,18 €   |
| Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22)                  | 670,98 €        | 389,68 €  |
| <b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                     | Reparaturkosten | MW        |
| Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)         | 738,19 €        | 376,05 €  |
| Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 33, Bild 34)                  | 102,86 €        | 46,29 €   |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                             | Reparaturkosten | MW        |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 37, Bild 38, Bild 39) | 299,49 €        | 134,77 €  |
| Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 40, Bild 41)                                   | 120,00 €        | 120,00 €  |
| <b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)                                            | Reparaturkosten | MW        |
| Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen                                               | 15,00 €         | 15,00 €   |
| <b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                        | Reparaturkosten | MW        |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen           | 121,85 €        | 121,85 €  |
| Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen                   | 851,41 €        | 851,41 €  |
| Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 23, Bild 24)                 | 159,52 €        | 159,52 €  |
| Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 25, Bild 26, Bild 27)           | 159,52 €        | 159,52 €  |
| <b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)                                                   | Reparaturkosten | MW        |
| Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)                                 | 103,94 €        | 103,94 €  |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>                                                     | <b>6.474,01 €</b>  |
| <b>Minderwert</b>                                                          | <b>4.369,63 €</b>  |
| <b>Händlerereinkaufspreis</b>                                              | <b>11.800,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b>                                                | <b>13.175,00 €</b> |

| Besichtigungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert. |

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 43 Fotos.

Will, Luke Felix

---

Der Sachverständige, 28.04.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11

☐ Reparatur      ☒ Inspektion      ☒ Wartung

Datum: 24.04.2024      Kilometerstand: 108.300      Unterschrift / Stempel Werkstatt:

**Bezeichnung der Leistung:**

☒ Ölwechsel      Sorte: \_\_\_\_\_

☒ Bremsen      ☒ i.O.      ☐ instand gesetzt      ☐ vorn      ☐ hinten  
☒ Bremsflüssigkeit      ☒ i.O.      ☐ ersetzt

☒ Beleuchtung      ☒ i.O.      ☐ ersetzt: \_\_\_\_\_

☒ Getriebeöl      ☒ i.O.      ☐ ersetzt / Sorte: \_\_\_\_\_

☒ Kühllflüssigkeit      ☒ i.O.      ☐ ersetzt bis °C: \_\_\_\_\_

☒ Sonstiges: Brandsbeuge Hi, TÜV

Nächster Service: ☐ am: anzeige oder ☐ bei km: anzeige

Bild 12

## Fotoanlage

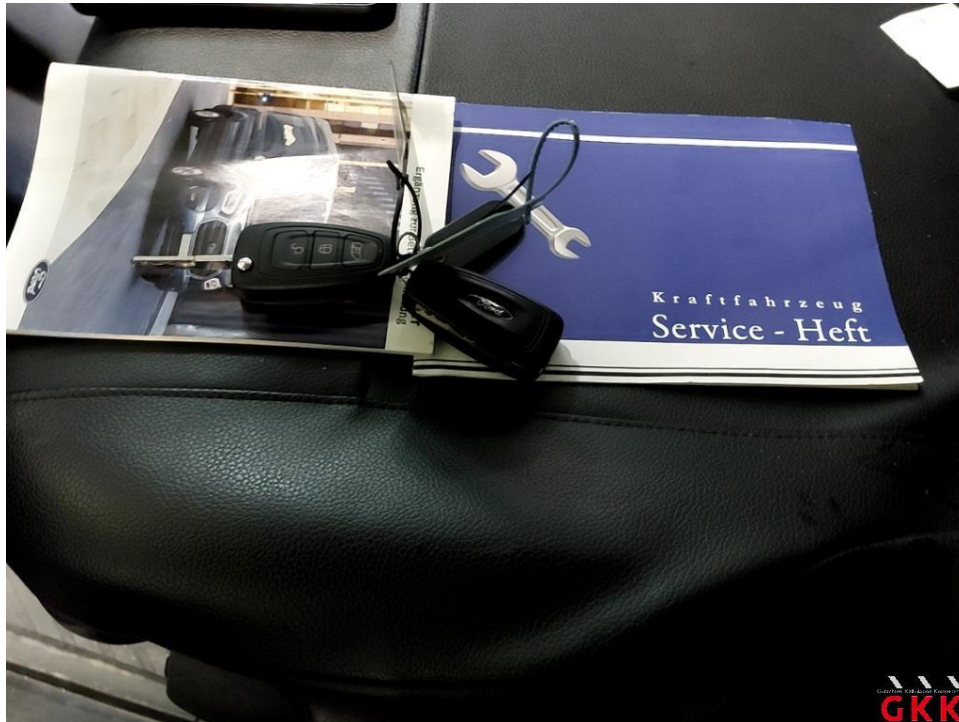


Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 17 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

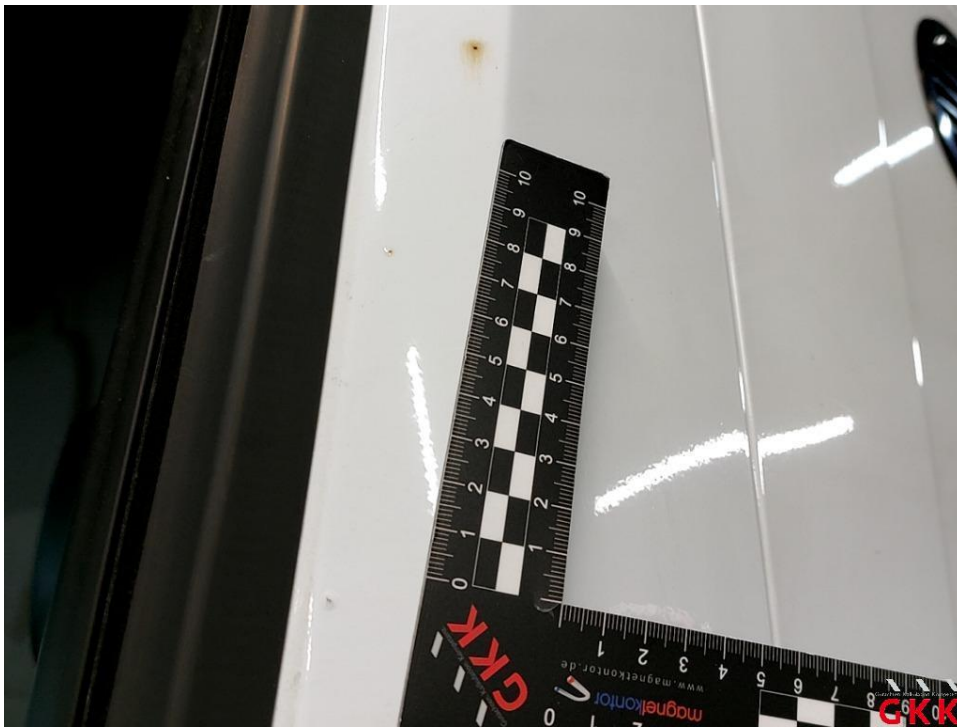


Bild 20 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 26 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 28 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

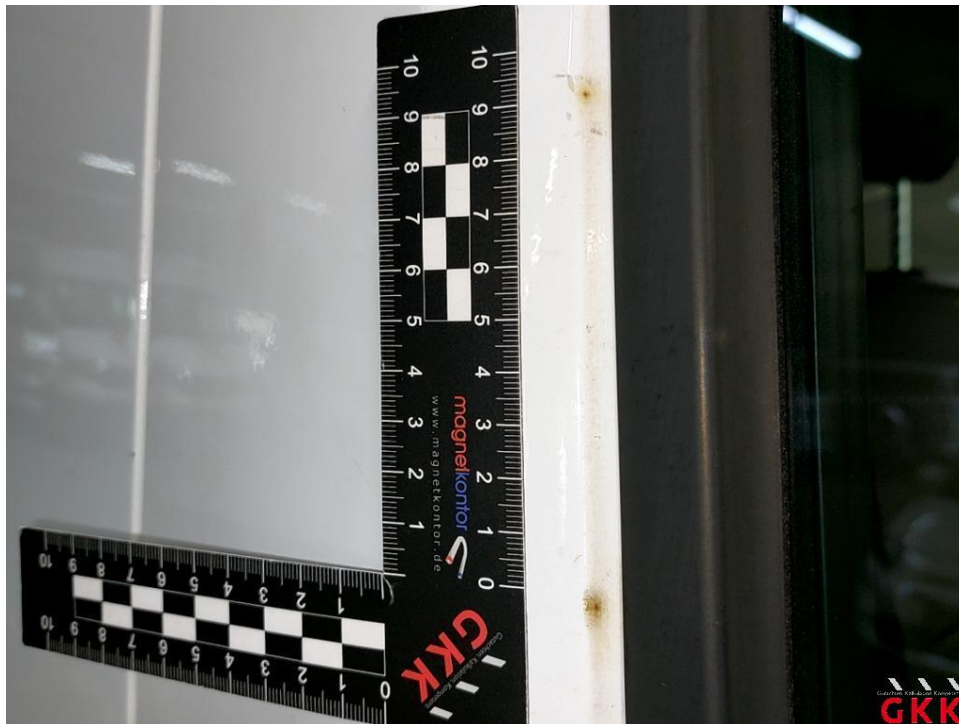


Bild 29 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

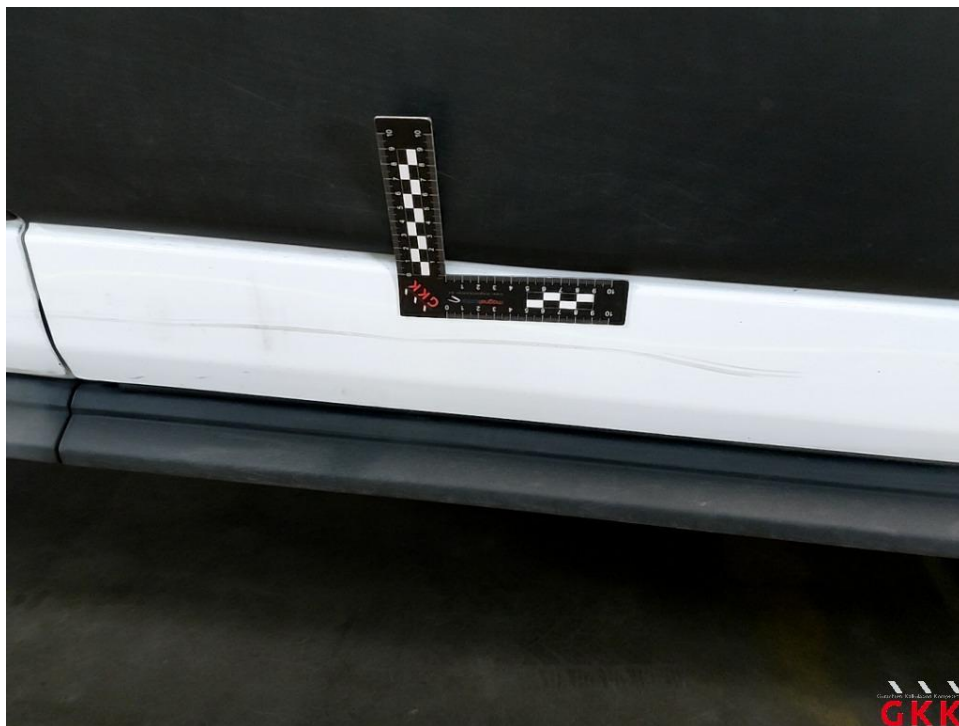


Bild 30 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 33 Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

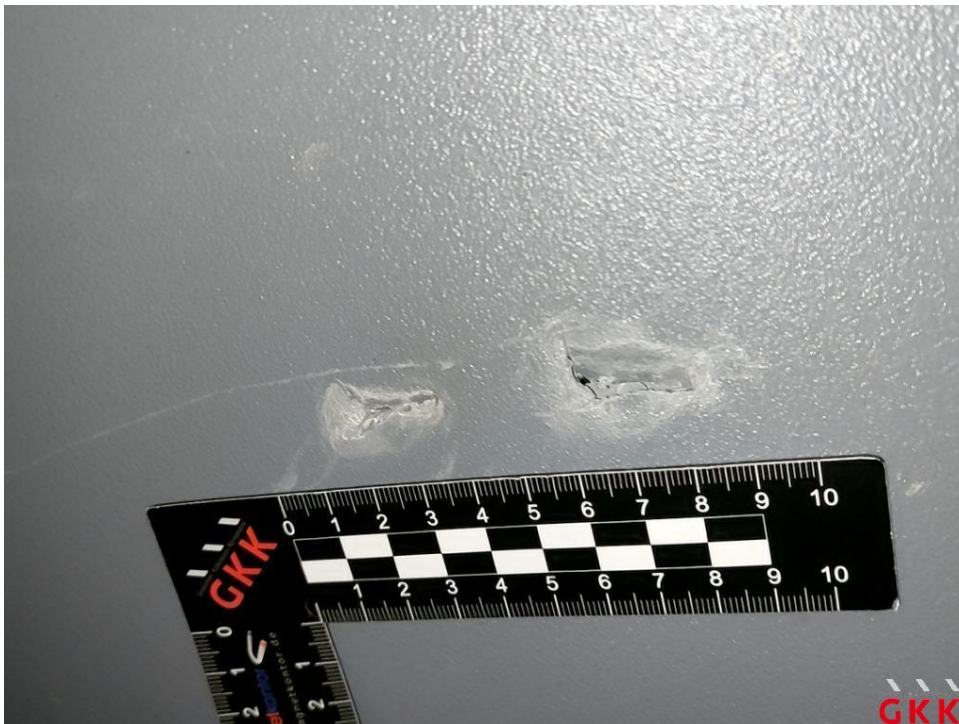


Bild 34 Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 35    Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen



Bild 36    Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 37 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 39 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 40 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 41 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 42 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 43 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen