

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39204349
Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus



WBA6N71040FK99912

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	66.951 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	22.000 km
Typ/Modell	330e xDrive	HU (Bericht lag nicht vor)	03/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N71040FK99912	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	03.03.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	11/2024, 56.140 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufi	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug
6	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren
7	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
8	Unterlagen	Bordbuchmappe (Fehlt) - erneuern
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Stoßfänger vorn	Blende Stoßfänger vorn (Vr) - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair
13	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
14	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
15	Vorderachse	Achsen / Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren
16	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
17	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
18	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren
19	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
20	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
21	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
22	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
23	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
24	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
25	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - lackieren
26	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Heckklappe/-tür, Stoßfänger hinten, Stoßfänger vorne, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	n.i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025
Protokollnummer: 39204349
Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	330e xDrive	Laufleistung (abgelesen)	66.951 km
Fahrgestellnummer	WBA6N71040FK99912	Erstzulassung	03.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

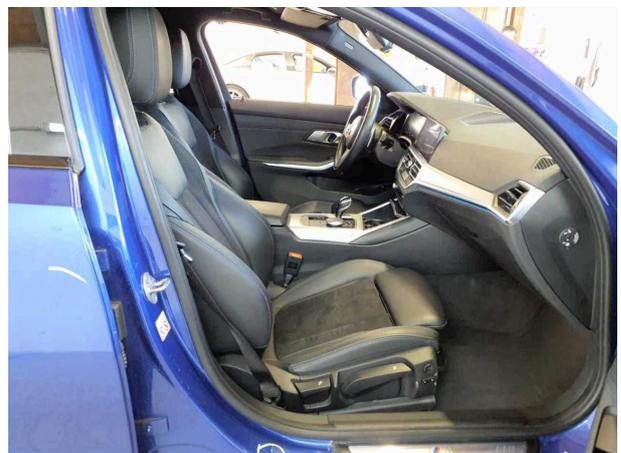


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - kein Abzug




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug

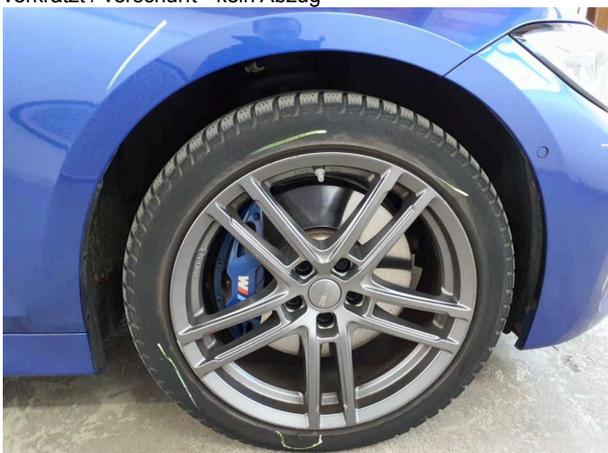

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - beschädigt - kein Abzug



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Vr) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Vr) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Vr) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #12: Außenspiegel rechts: Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #13: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

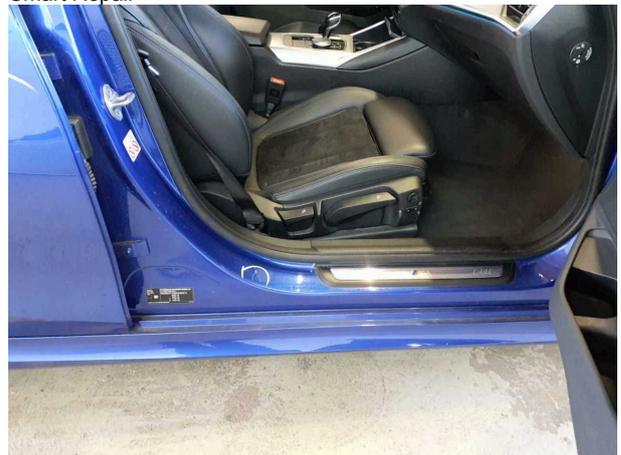

Beschädigung #14: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #14: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #14: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #15: Vorderachse: Achsen / Fahrwerk - Fehlstellung - einstellen/justieren



Beschädigung #16: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #16: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #16: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #16: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschü... - lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschüft - lackieren



Beschädigung #21: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschü... - lackieren



Beschädigung #22: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #22: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #22: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #23: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #24: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratze... lackieren



Beschädigung #25: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #26: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #26: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 07.04.2025

Protokollnummer: 39204349

Anlieferungsdatum: 07.04.2025



Auto Plus



Beschädigung #26: Motorhaube: Motorhaube - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott