

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	07.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	15.04.2025
<b>Referenznummern</b>	0002041595

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1KM16364</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	03/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit 2.0 TDCi Custom 320 L1 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	93.433 km
<b>Erstzulassung</b>	05.03.2020	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.997 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	GTRadial	215/65R16C 109/107T	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	GTRadial	215/65R16C 109/107T	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 28.03.2022 bei km 34.713.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar             Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>	
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem 16: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
Bordcomputer	Einstiegsleuchten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	Fensterheber elektrisch
Generator 240 A	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar
Heckflügeltüren mit Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kombi
Karosserievariante: Normaldach	Klimaanlage
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED
Trend	Verzurrösen (2)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>	
Heckscheibenwischer <span style="float: right;">✓</span>	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung <span style="float: right;">✓</span>
Schlechtwege-Paket 1 <span style="float: right;">✓</span>	Sitz-Paket 2: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Kunstleder <span style="float: right;">✓</span>
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad <span style="float: right;">✓</span>	

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	724,28 €	441,90 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	171,87 €	85,94 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	781,51 €	470,52 €
Hecktür links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür links Innenverkleidung, lose, instand setzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	15,00 €	15,00 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, falsche Reifenart, ersetzen	387,66 €	387,66 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	398,80 €	398,80 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür links und rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 28, Bild 29)	40,00 €	40,00 €
Nothammer fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Motorhaube, Schloss, sporadisch,, funktionsuntüchtig, ersetzen	94,68 €	47,34 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>3.580,21 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.853,57 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>10.475,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>11.750,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### **Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Will, Luke Felix

---

Der Sachverständige, 16.04.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

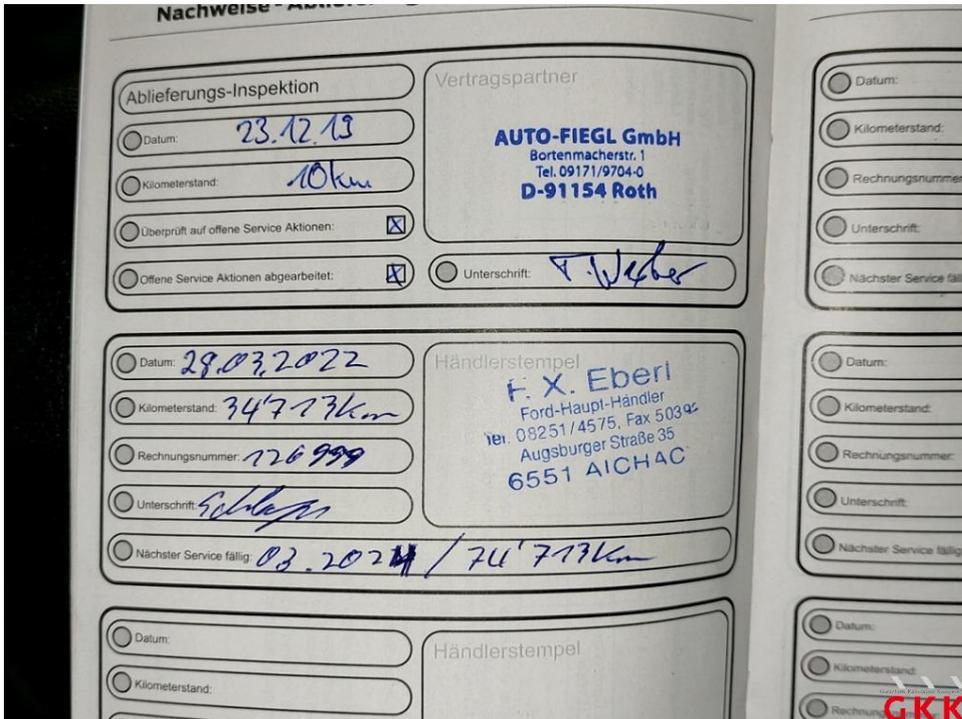


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 18 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

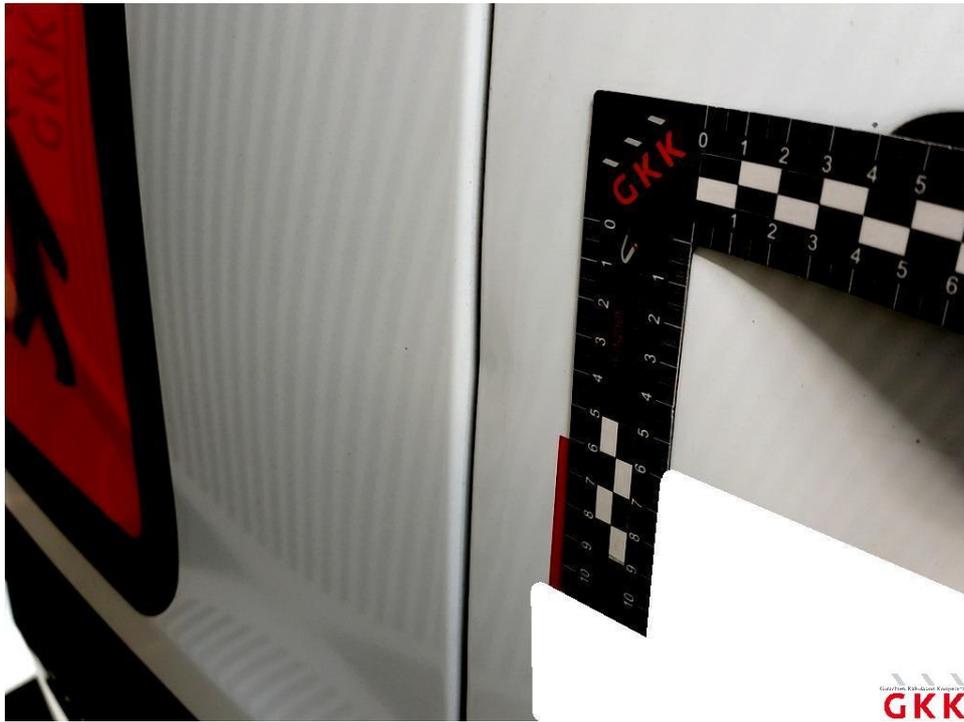


Bild 23 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

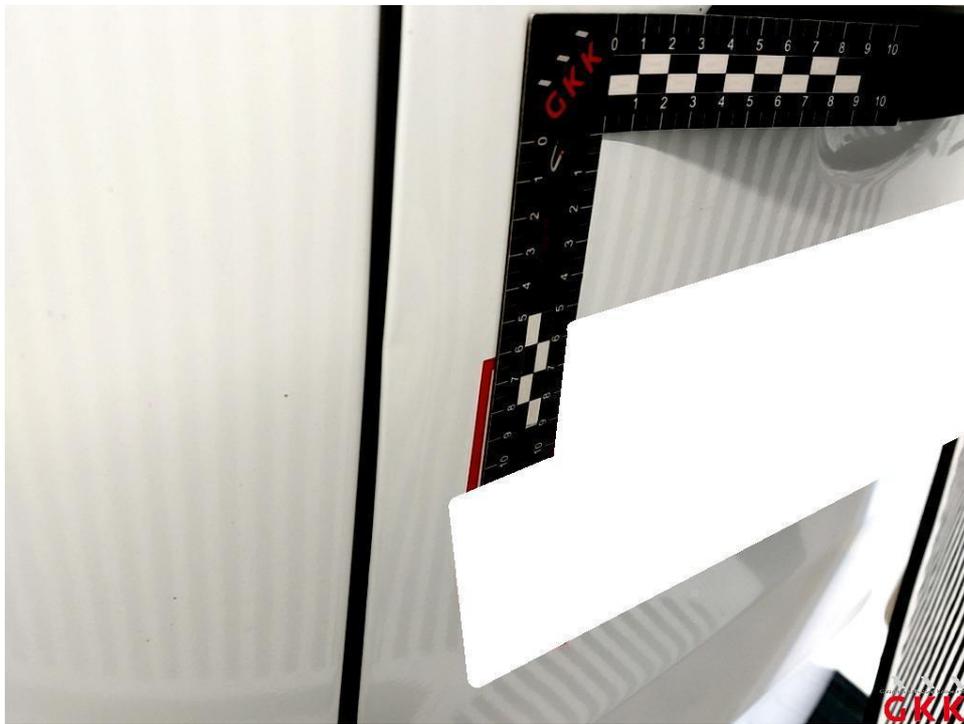


Bild 24 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Hecktür links, Innenverkleidung, lose, instand setzen



Bild 26 Hecktür links, Innenverkleidung, lose, instand setzen

## Fotoanlage



Bild 27 Hecktür links, Innenverkleidung, lose, instand setzen



Bild 28 Hecktür links und rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 29 Hecktür links und rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair