

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Allane SE
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
82049 Pullach i.Isartal

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Christian Gorski
Tel. direkt 069 42083-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

F Y1667E

FIN

WBA6N31070FK86449

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210006693
Allane SE, Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach i.Isartal
08.04.2025
16.04.2025, 09:15 Uhr, durch Herrn Christian Gorski bei Firma Continental
Automotive, Guerickestr. 7, 60488 Frankfurt am Main ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

16.04.2025
Vertragsnummer 16611075
Auftragsnummer 30929780
Rahmenkostenstelle ZUB

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-2.297,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.930,25 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-1.835,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.542,02 EUR
Minderwerte Reifen	mit MwSt.	-481,00 EUR
	ohne MwSt.	-404,20 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 280 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- komplette rechte Seite
- Kotflügel links
- Tür vorne links
- Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Das Fahrzeug hat dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren in Form von Steinschlägen im Fahrzeugfrontbereich, kleine polierbare Kratzer, Dellen sowie kleine Abschürfungen an den Sitzen und im Laderaumbereich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	11.03.2021	Letzte Zulassung	11.03.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	BMW
Typ / Verkaufsbez.	Baureihe 3 Touring (G21)(06.2019->) / 3er - 330e M Sport (EURO 6d)(OPF)	Aufbauart	Kombi
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6N31070FK86449	HSN / TSN	0005 / CYZ
DAT Europa-Code®	011301461100001	DAT Marktindex	DE001 6135
Km-Stand abgelesen	147279	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Heckantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / B39	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /S	4 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 Y	Continental / PremiumContact 7 FR	S /S	4 mm
2 links	255 / 40 R 18 99 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /S	6 mm
rechts	255 / 40 R 18 99 Y	Continental / PremiumContact 6 MO FR	S /O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /S Schaden; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O	5 mm
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O	5 mm
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O	6 mm
225 / 45 R 18 95 V	Continental / WinterContact TS 860 S SSR *	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Aerodynamik-Paket M-Technic, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Befestigungssystem im Kofferraum, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual), Dachreling Hochglanz Shadow-Line, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistent-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistent-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistent-System: Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Hybrid 185 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW), Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen vorn/hinten: 7,5x18 / 8,5x18 (Doppelspeiche 790 M, Bicolor), Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, M Sport, Mittelarmlehne hinten, Motor 2,0 Ltr. - 135 kW (System: 185 kW) Hybrid (B48), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen vorn/hinten: 225/45 R18 ..W / 255/40 R18 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag vorn, Service-System: Concierge Services, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Service-System: eDrive Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Sensatec-Kombination, Sportsitze vorn, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
42117	Adaptives Fahrwerk M-Technic
14204	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
40193	Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsättel lackiert)
2737	Business-Paket Professional
42934	Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
3409	Innovations-Paket
11000	Metallic-Lackierung
3534	Parkassistent-Paket
37208	Sicherheitssystem Active Protection
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)

Allgemeinzustand und Wartung


Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 20.12.2024 bei Kilometerstand 135.553

Nicht mitbewertete Teile

Winterradsatz gehört nicht zur Ausstattung.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

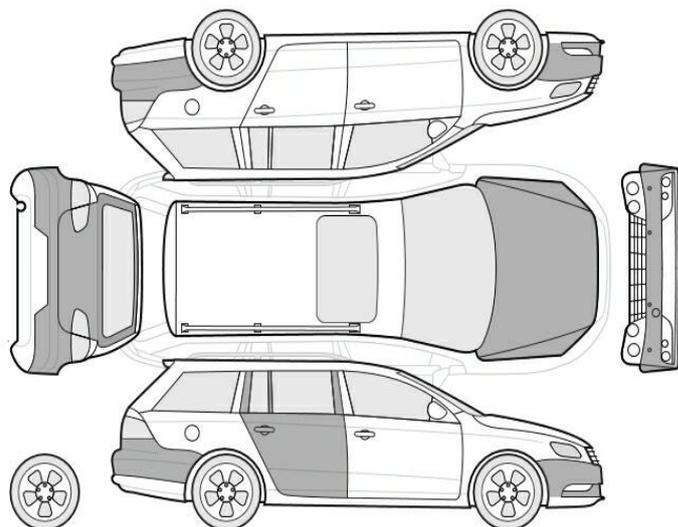

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Heckklappenverkleidung stark zerkratzt, erneuern (Bild 10, 11, 12, 13)	459	100	-459,00	-385,71
2. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16, 17)	840	45	-378,00	-317,65
3. Heckklappe, eingedellt, drücken (Bild 18)	216	100	-216,00	-181,51
4. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt,				

smart repair (Bild 19)	216	100	-216,00	-181,51
5. Motorhaube Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 20)	216	100	-216,00	-181,51
6. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	-168,07
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.147		-1.685,00	-1.415,96

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Pannenset	150	100	-150,00	-126,05
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	150		-150,00	-126,05

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art	Minderwert in EUR	
			brutto	netto
vorne links	4 mm	SS	-144,00	-121,01
vorne rechts	4 mm	SS	-144,00	-121,01
hinten links	6 mm	SS	-193,00	-162,18
Legende		S/ Sommer /S Schaden /O Original	-481,00	-404,20

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Christian Gorski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.