

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	22.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	30.04.2025
<b>Referenznummern</b>	0002045294

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1LK73049</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter - Kombi	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	07/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom Kombi 2.0 TDCI Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	57.453 km
<b>Erstzulassung</b>	26.08.2020	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.997 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R 16C AS	9 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R 16C AS	9 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R 16C AS	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65 R 16C AS	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 24.07.2020 bei km 10.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Hecktür links beschädigt	Ja	
Hecktür rechts beschädigt	Ja	

**Anmerkungen**  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer		
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A		
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang		
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn		
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung		
Karosserie/Aufbau: Kombi	Karosserievariante: Normaldach		
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)		
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege		
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten		
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem		
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter		
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten		
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16		
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED		
Trend	Verzurrösen (2)		
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch		
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	FordPass Connect inkl. eCall	✓
Ford SYNC 3	✓	Doppelklimaanlage	✓
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Trittstufe unter Schiebetür links	✓	Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓	Dachblinkleuchten	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 17)	119,60 €	71,76 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne rechts, verkratzt, aufbereiten (Bild 20, Bild 21)	47,86 €	47,86 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 18)	40,31 €	40,31 €
Radkappe(n) vorne links, fehlt, ersetzen (Bild 19)	40,31 €	40,31 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 16)	233,77 €	233,77 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen (Bild 14)	15,00 €	15,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15)	851,41 €	851,41 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.348,26 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.300,42 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>15.175,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>16.800,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd  


---

 Der Sachverständige, 05.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7

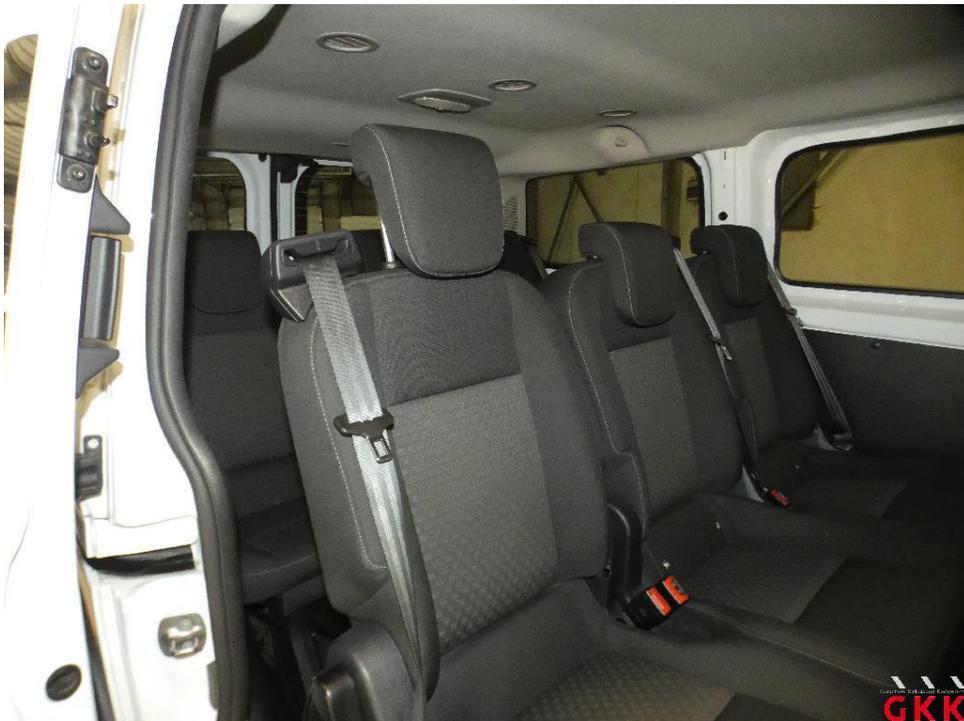


Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13

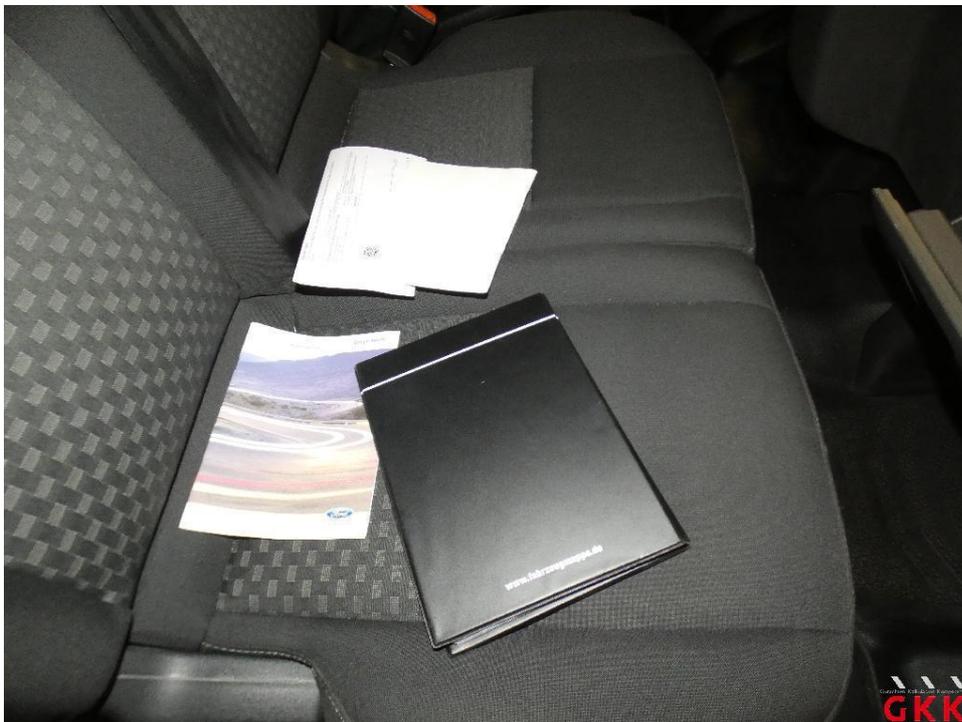


Bild 14 Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage

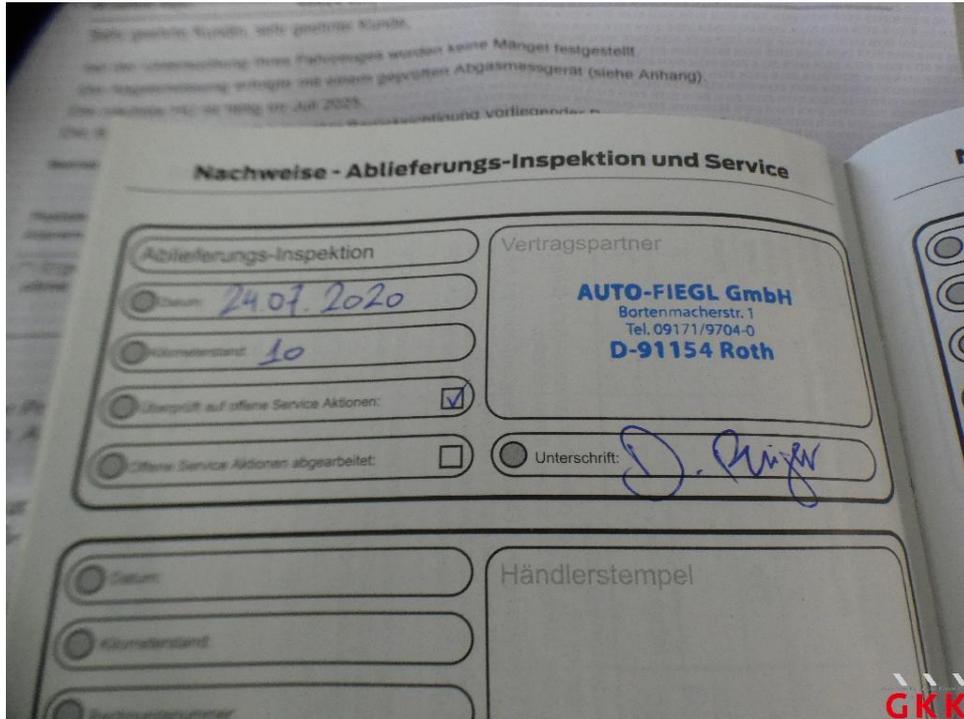


Bild 15 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Radkappe(n), vorne links, fehlt, ersetzen



Bild 20 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 21 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, aufbereiten