

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

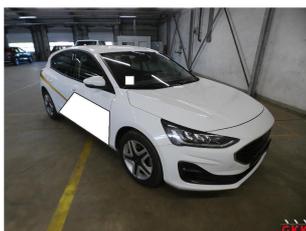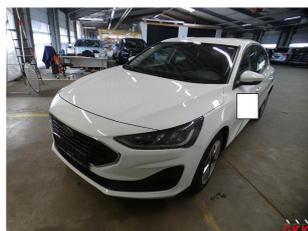

Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	30.04.2025
Referenznummern	0002061714

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. **WF0NXXGCHNNY35808**

Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2025
Typ / Verkaufsbez.	Focus Lim. 1.5 TDCI Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	170.915 km
Erstzulassung	29.03.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	4 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 03.01.2025 bei km 150.544.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bord-/Verbrauchscomputer	
Chrom Einfassung Seitenscheiben		Dachhimmel Stoff	
Dachspoiler Wagenfarbe		Dimmer Instrumentenbeleuchtung	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System		Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Farbdisplay für Bordcomputer		Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	
FordPass Connect inkl. eCall		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	
Fußmatten Teppich		Fußmatten Velours - vorn	
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)		Lenkrad mit Schaltwippen	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LM-Felgen		Mittelkonsole Premium	
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Getränkehalter vorn	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Nebelscheinwerfer LED	
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Schaltpunktanzeige		Scheinwerfer LED	
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht		Heckleuchten LED	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektrisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	6 Lautsprecher	✓
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓
Ford SYNC 3 mit Navigation	✓	Farbdisplay (8 Zoll)	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Sonderlackierung Frost-Weiß	✓	Winter-Paket	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lenkrad heizbar	✓	Folierung/Werbefolie	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, verkratzt, Smartrepair (Bild 22)	50,00 €	50,00 €
Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 23)	50,00 €	50,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	856,47 €	385,41 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 18)	49,12 €	49,12 €
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	671,79 €	671,79 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	180,00 €	180,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen (Bild 15)	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.994,23 €
Minderwert	1.523,17 €
Händlereinkaufspreis	6.075,00 €
Händlerverkaufspreis	7.275,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 23 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 02.05.2025

Fotoanlage

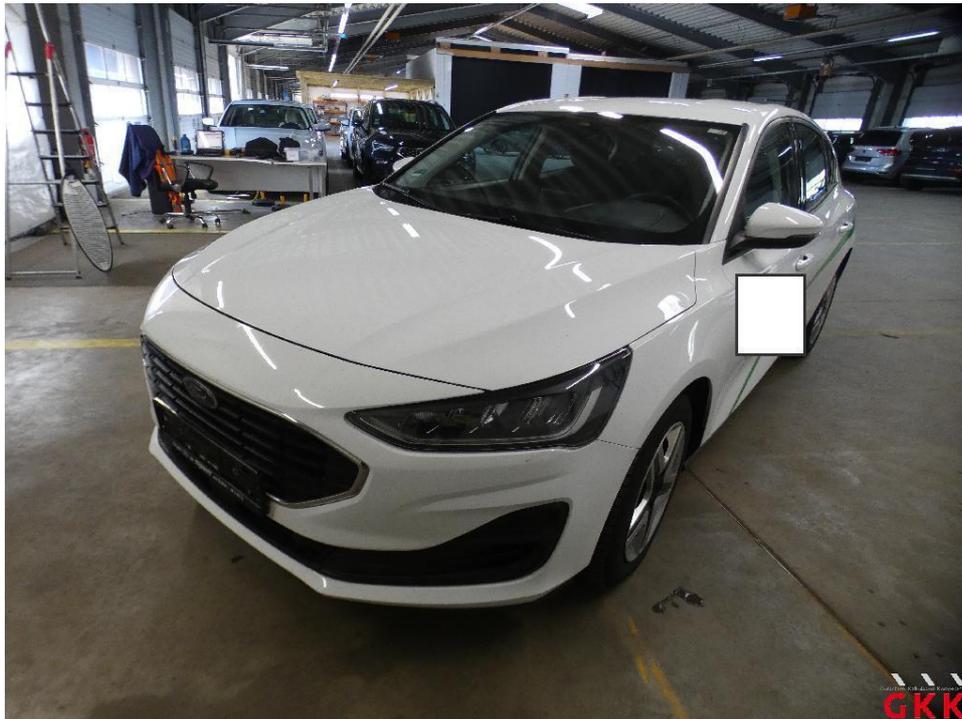


Bild 1

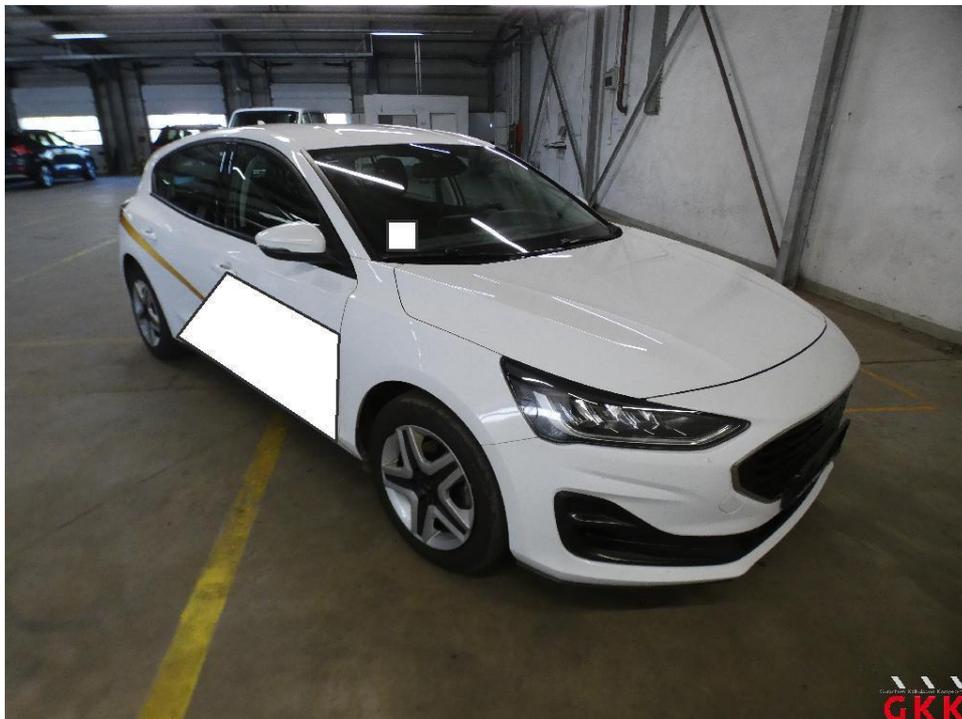


Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

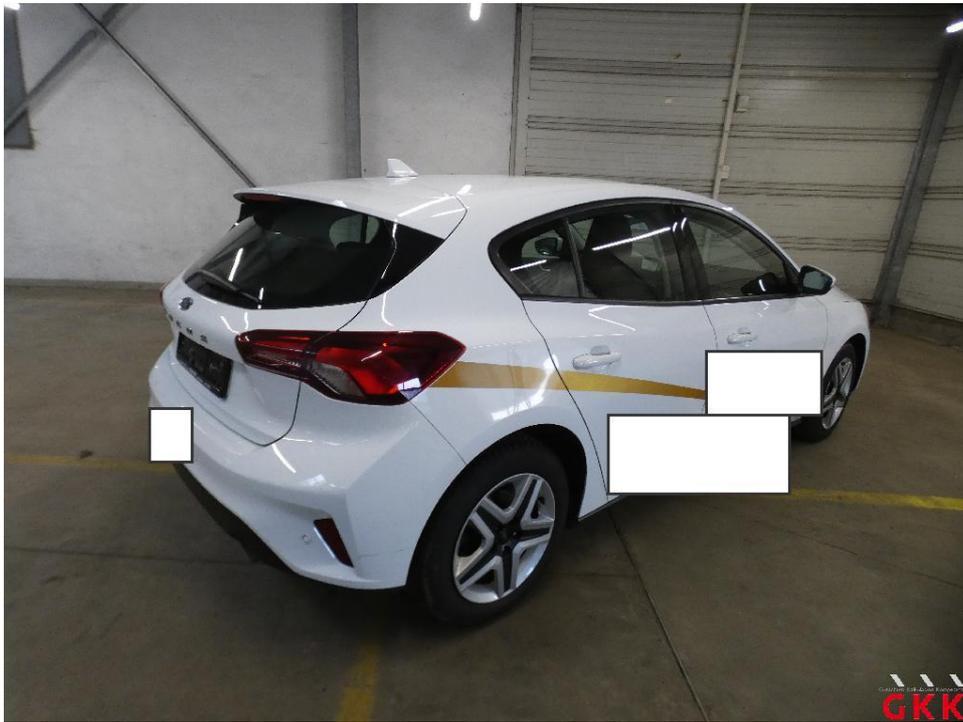


Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

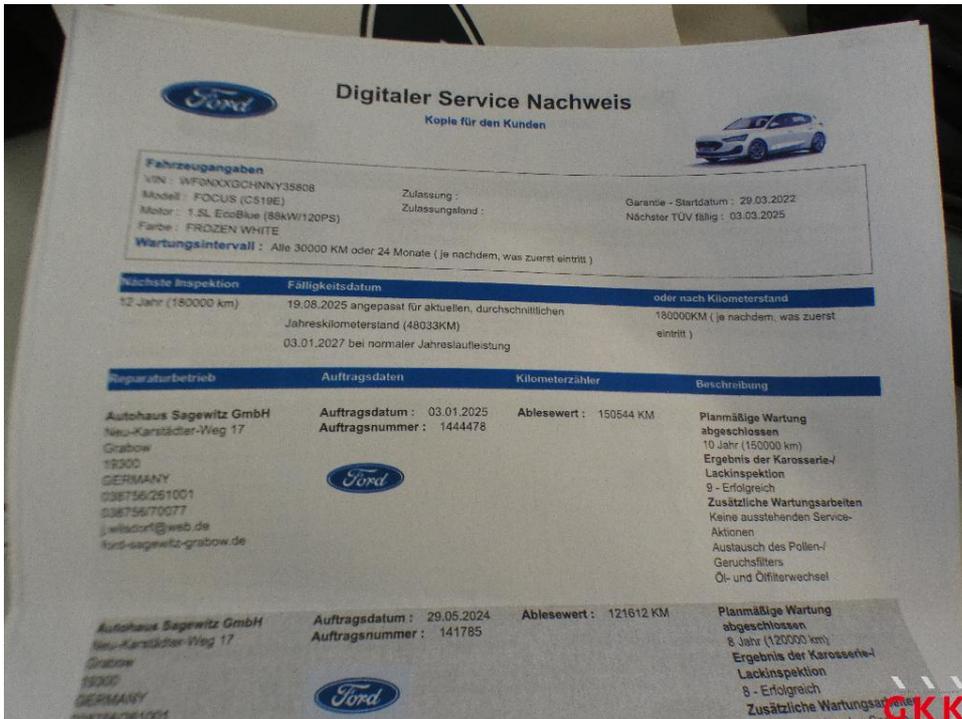


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen



Bild 16 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen



Bild 18 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Tür hinten rechts, verkratzt, Smartrepair