

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Dr.-Carl-von-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	16.04.2025 durch Allane SE
Besichtigungsort	32105 Bad Salzuffen, Ulmenstr. 6
Besichtigungsdatum	25.04.2025
Referenznummern	0030935369 - 0097197072

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	BL-A 980	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZZF2XMN037203
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	24.02.2021
Typ	A6 40 TDI S tronic	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Farbe	Brillant-Schwarz - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	193.878 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Limousine, 4 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	02/2026
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 150 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99Y	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99Y	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99Y	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99Y	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99H	7 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99H	7 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99H	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	225/60R17 99H	7 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Auftraggeber am 03.06.2024 bei km 150.693.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger vorne rechts	Ja	
Stoßfänger hinten	Ja	
Frontscheibe	Ja	

Anmerkungen
<p>Unfallschaden: keine festgestellt</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p>

Sonderausstattung

- ✓ 4-Wege-Lendenwirbelstütze
- ✓ Audi sound system
- ✓ Dachhimmel in Stoff schwarz
- ✓ Doppelspeichen-Lederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
- ✓ Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
- ✓ Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
- ✓ Fußmatten Textil
- ✓ Audi smartphone interface
- ✓ Brillantschwarz
- ✓ Digitaler Radioempfang
- ✓ Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige
- ✓ Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
- ✓ Stoff Effekt Schwarz
- ✓ Winterkomplettreder 4Fleet

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 12, Bild 13, Bild 14)

Seite links

Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 15, Bild 16)

Tür hinten links Griff, verkratzt (Bild 17, Bild 18)

Seitenwand links, verkratzt (Bild 19, Bild 20, Bild 21)

Seite rechts

Seitenwand rechts, beschädigt (Bild 24, Bild 25, Bild 26)

Tür hinten rechts, verkratzt (Bild 27, Bild 28, Bild 29)

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt (Bild 22, Bild 23)

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 32, Bild 33)

Sonstiges

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Inspektion groß Mittelklasse, fällig

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Boldt, Johann

Der Sachverständige, 28.04.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 13. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 14. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 15. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16. Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Tür hinten links, Griff, verkratzt, lackieren



Bild 18. Tür hinten links, Griff, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 20. Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 22. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

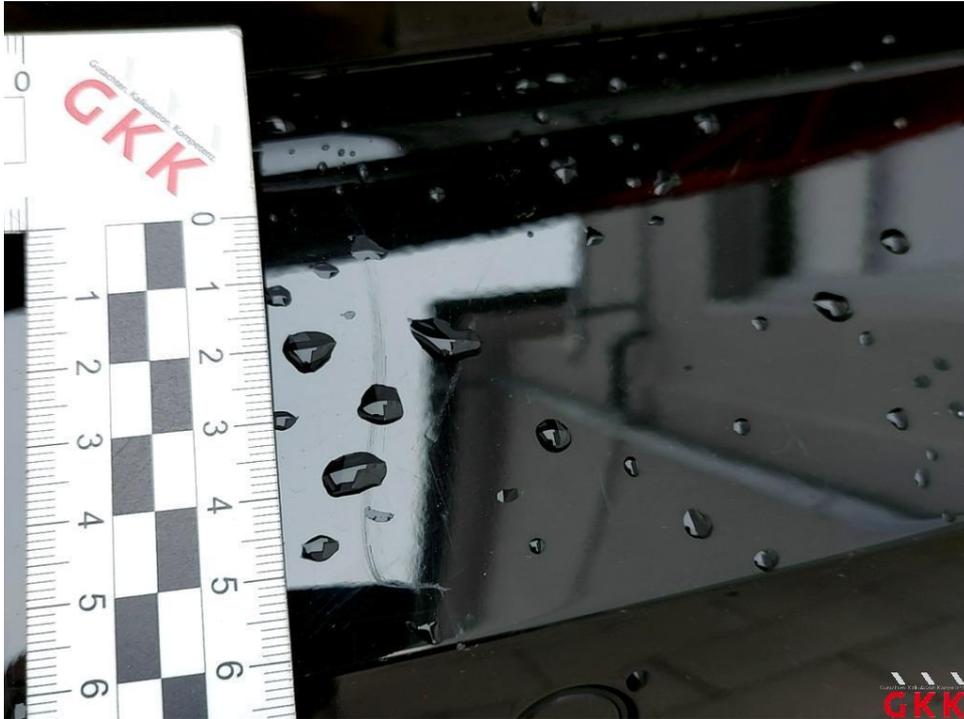


Bild 23. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 24. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

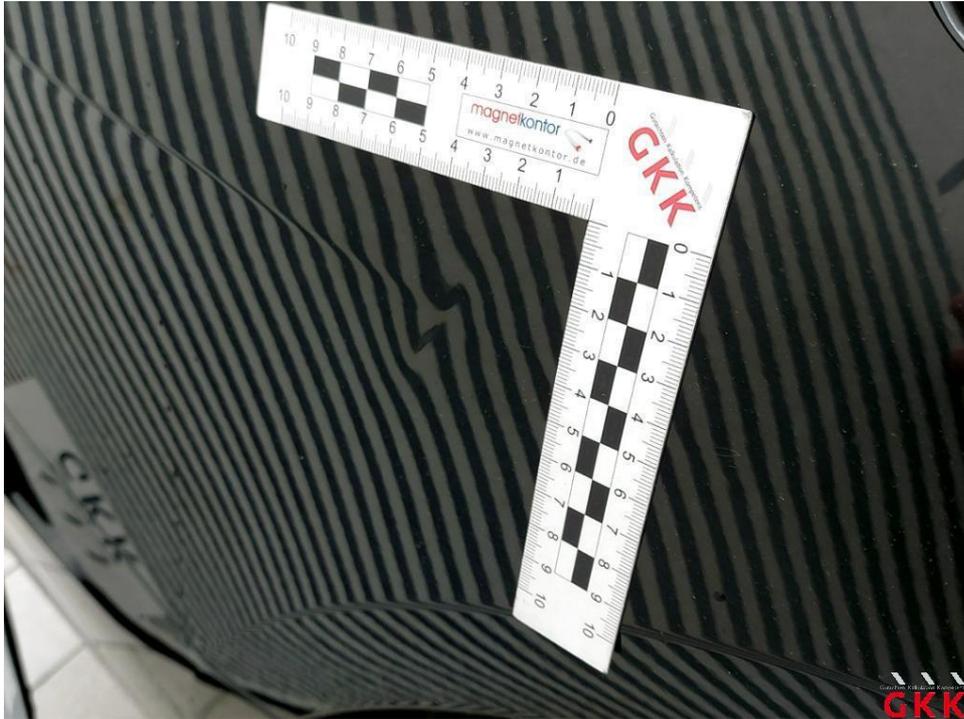


Bild 25. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

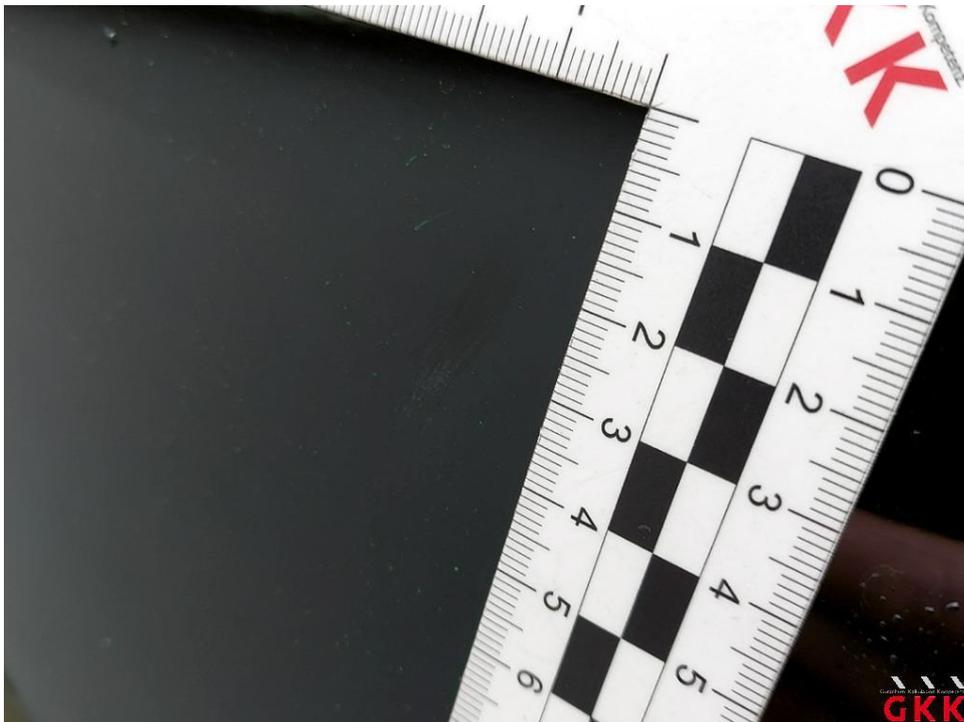


Bild 26. Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

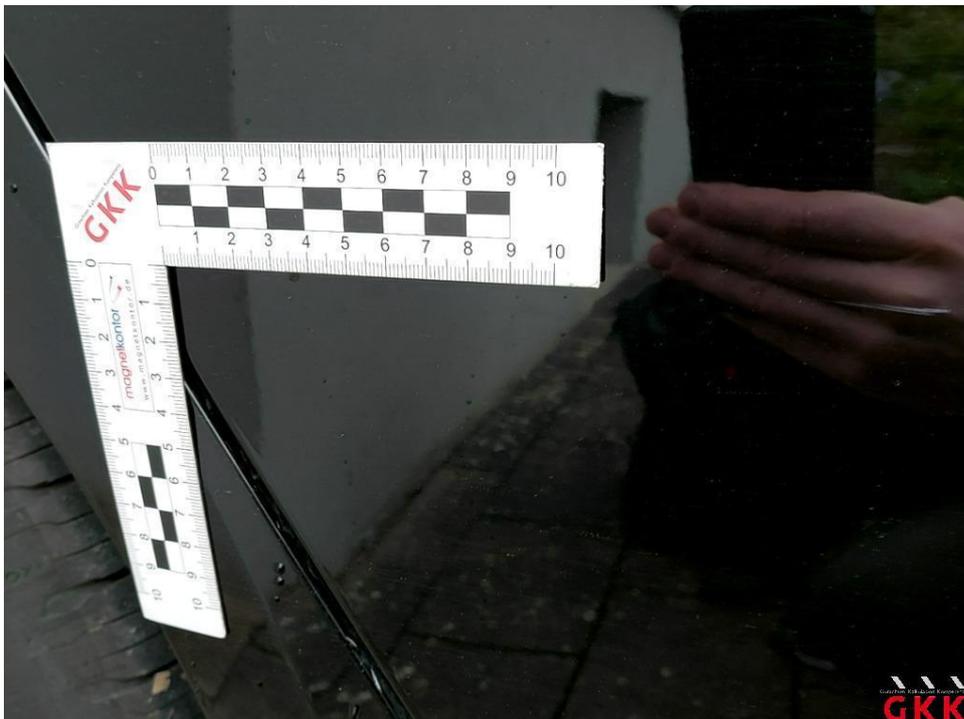


Bild 28. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29. Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren



Bild 30. Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 32. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 33. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 34.