

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	30.04.2025
Referenznummern	0002061716

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0NXXGCHNNY35796

Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Focus Lim. 1.5 TDCI Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	154.722 km
Erstzulassung	29.03.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Fulda	205/60 R 16 92H M+S	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Allwetterreifen	Ohne Felgen	Goodyear	205/60 R 16 96V AS	5 mm
Rad 2	Allwetterreifen	Ohne Felgen	Goodyear	205/60 R 16 96V AS	5 mm
Rad 3	Allwetterreifen	Ohne Felgen	Goodyear	205/60 R 16 96V AS	5 mm
Rad 4	Allwetterreifen	Ohne Felgen	Goodyear	205/60 R 16 96V AS	5 mm

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 23.11.2023 bei km 93.782.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bord-/Verbrauchscomputer	
Chromeingassung Seitenscheiben		Dachhimmel Stoff	
Dachspoiler Wagenfarbe		Dimmer Instrumentenbeleuchtung	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System		Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Farbdisplay für Bordcomputer		Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	
FordPass Connect inkl. eCall		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	
Fußmatten Teppich		Fußmatten Velours - vorn	
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)		Lenkrad mit Schaltwippen	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LM-Felgen		Mittelkonsole Premium	
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Getränkehalter vorn	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Nebelscheinwerfer LED	
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Schaltpunktanzeige		Scheinwerfer LED	
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht		Heckleuchten LED	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektrisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Tagfahrlicht LED	
Verglasung getönt		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	6 Lautsprecher	✓
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓
Ford SYNC 3 mit Navigation	✓	Farbdisplay (8 Zoll)	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Sonderlackierung Frost-Weiß	✓	Winter-Paket	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lenkrad heizbar	✓	Folierung/Werbefolie	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1106,78 €	498,05 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23)	888,38 €	399,77 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	160,00 €	160,00 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Abgassystem Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen (Bild 24)	30,91 €	30,91 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen (Bild 17)	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	634,54 €	634,54 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
1X Reifen / beiliegend, falsche Reifenart, ersetzen (Bild 18)	98,61 €	98,61 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.056,07 €
Minderwert	1.958,73 €
Händlereinkaufspreis	6.375,00 €
Händlerverkaufspreis	7.600,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 05.05.2025

Fotoanlage

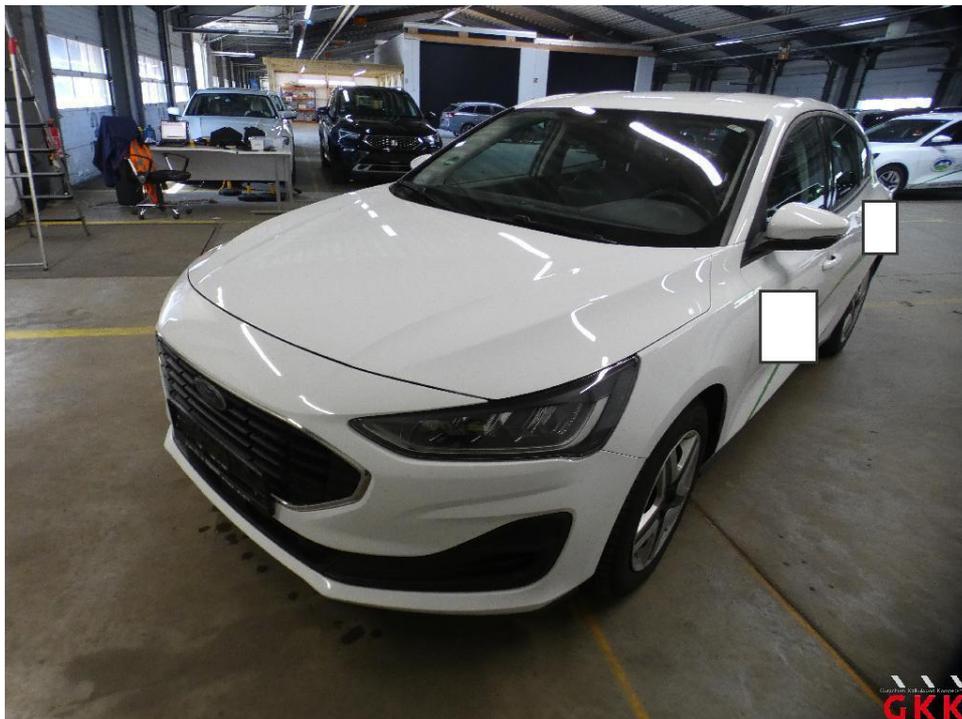


Bild 1

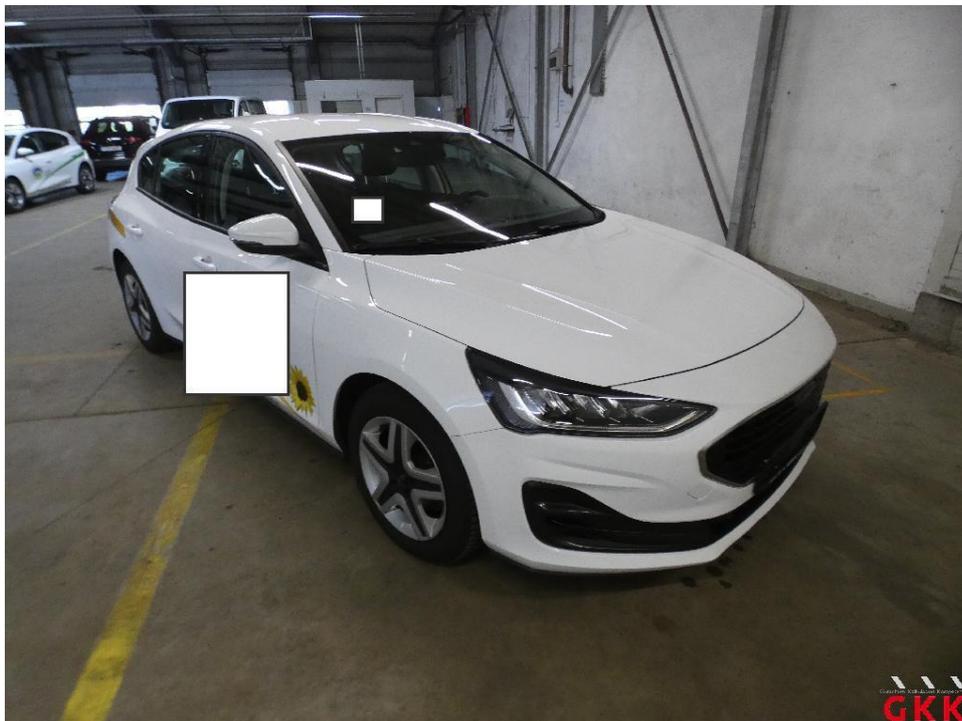


Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

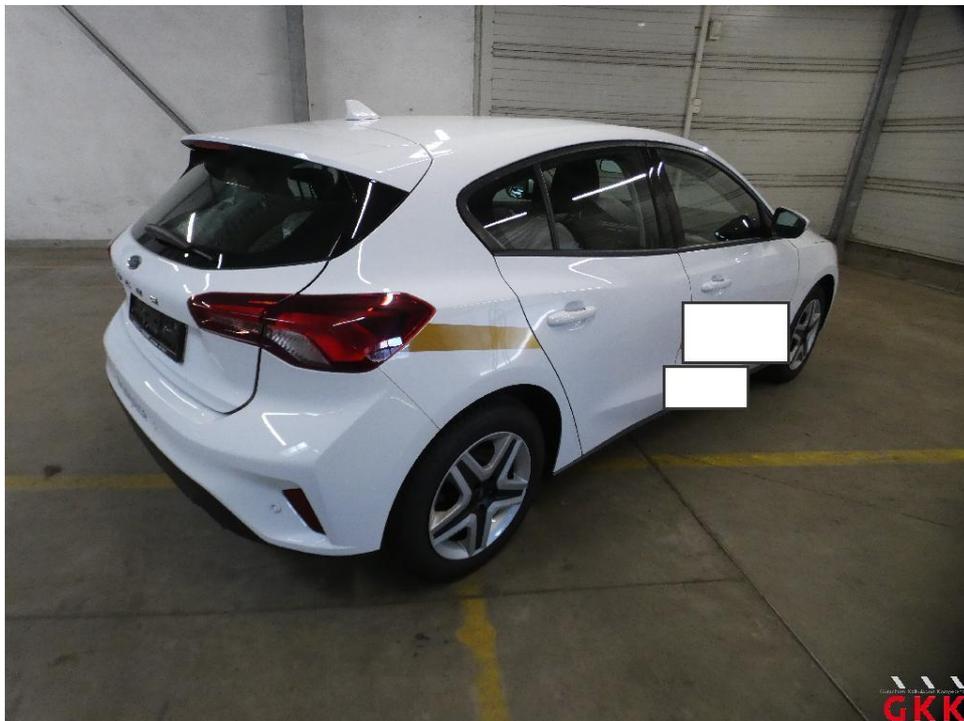


Bild 4

Fotoanlage

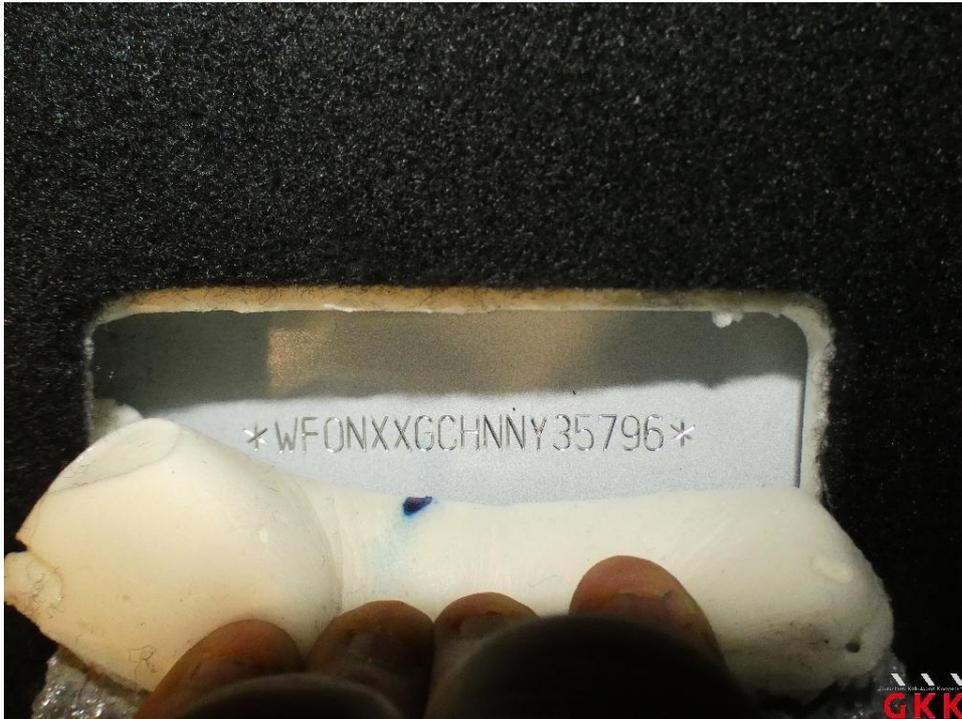


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

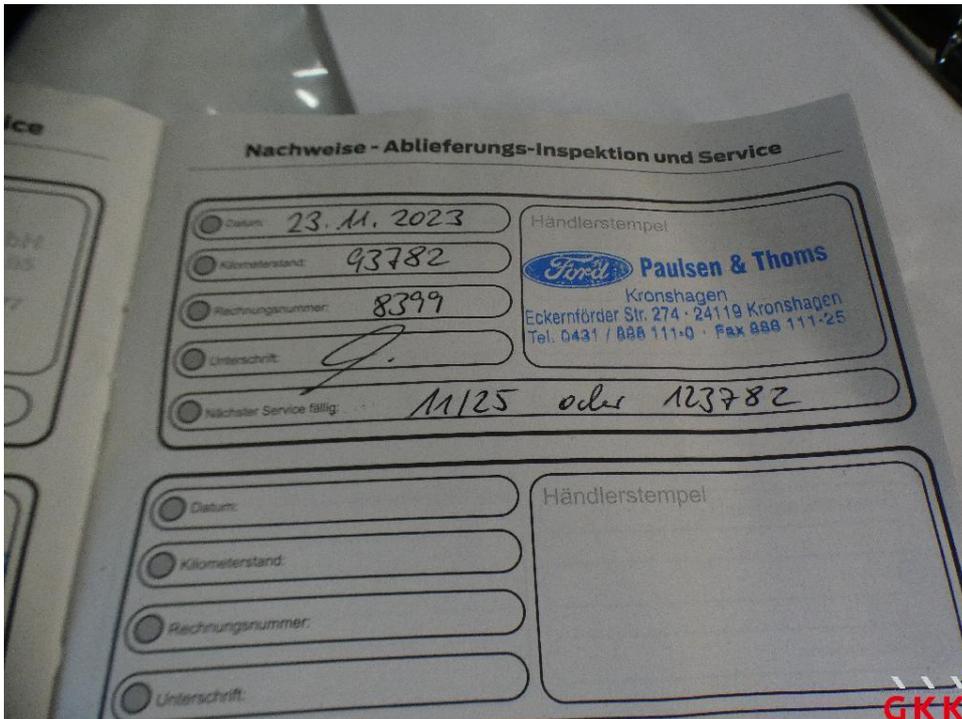


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

A photograph of a service inspection form titled "Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service". The form is partially filled out with handwritten information. The top section includes fields for "Datum" (23.11.2023), "Kilometerstand" (93782), "Rechnungsnummer" (8399), and "Unterschrift" (signature). A "Händlerstempel" (dealer stamp) is present, featuring the Ford logo and the name "Paulsen & Thoms" with contact information for Kronshagen. The "Nächster Service fällig" (next service due) is marked as "11/25 oder 123782". The bottom section of the form is mostly blank, with fields for "Datum", "Kilometerstand", "Rechnungsnummer", and "Unterschrift", and another "Händlerstempel" area. A GKK logo is visible in the bottom right corner of the image.

Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen



Bild 18 1X Reifen / beiliegend, falsche Reifenart, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Abgassystem, Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen