

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	23.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	05.05.2025
<b>Referenznummern</b>	0002045310

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1LK72921</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter - Kombi	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	08/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit/Tourneo Custom Kombi 2.0 TDCI Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	84.714 km
<b>Erstzulassung</b>	26.08.2020	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.997 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

**Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.**

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C 109/107R AS	9 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C 109/107R AS	9 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C 109/107R AS	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C 109/107R AS	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	
Fensterheber elektrisch		Generator 240 A	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang	
Haltegriff B-Säule		Haltegriffe vorn	
Handschuhfach abschließbar		Heckflügeltüren mit Verglasung	
Karosserie/Aufbau: Kombi		Karosserievariante: Normaldach	
Kühlergrill schwarz		Lenkrad (Leder)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Nebelscheinwerfer		Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	
Radstand 2933 mm		Reifendruck-Kontrollsystem	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Scheinwerfer H4		Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	
Schmutzfänger vorn und hinten		Seitenschutzleisten	
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	
Stoßfänger teillackiert		Tagfahrlicht LED	
Trend		Verzurrösen (2)	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung elektrisch	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	FordPass Connect inkl. eCall	✓
Ford SYNC 3	✓	Doppelklimaanlage	✓
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Trittstufe unter Schiebetür links	✓	Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓	Dachblinkleuchten	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	171,87 €	94,53 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	234,43 €	128,94 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	40,31 €	22,17 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, Klebreste, entfernen (Bild 31, Bild 32)	20,00 €	20,00 €
Sitz hinten rechts Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, Smartrepair (Bild 19, Bild 20)	120,00 €	120,00 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bodenbelag - Fahrgastraum Bodenbelag, lose, instand setzen (Bild 24, Bild 25)	239,28 €	239,28 €
Innenraumverkleidungen / Clips, fehlt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	51,31 €	51,31 €
Lautsprecher hinten / Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	49,75 €	49,75 €
Fahrgastraum / Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 23)	27,60 €	27,60 €
Nothammerhalter, beschädigt, ersetzen (Bild 14)	11,99 €	11,99 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.850,95 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.649,98 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>14.025,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>15.625,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 32 Fotos.

Will, Luke Felix

---

Der Sachverständige, 10.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

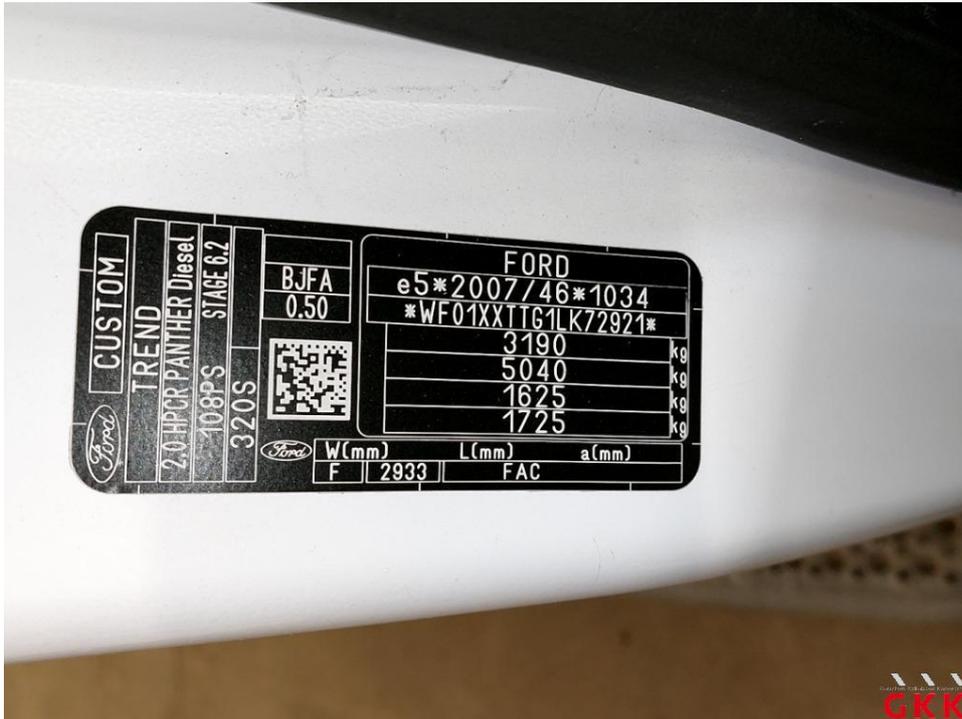


Bild 5



Bild 6

**Fotoanlage**



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9

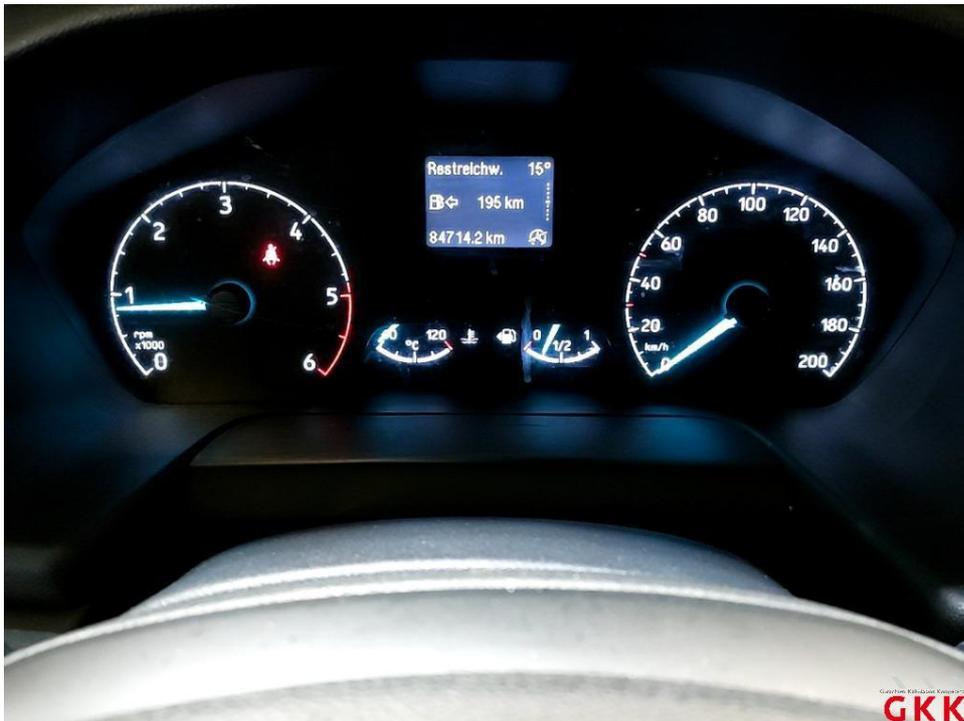


Bild 10

### Fotoanlage



Bild 11

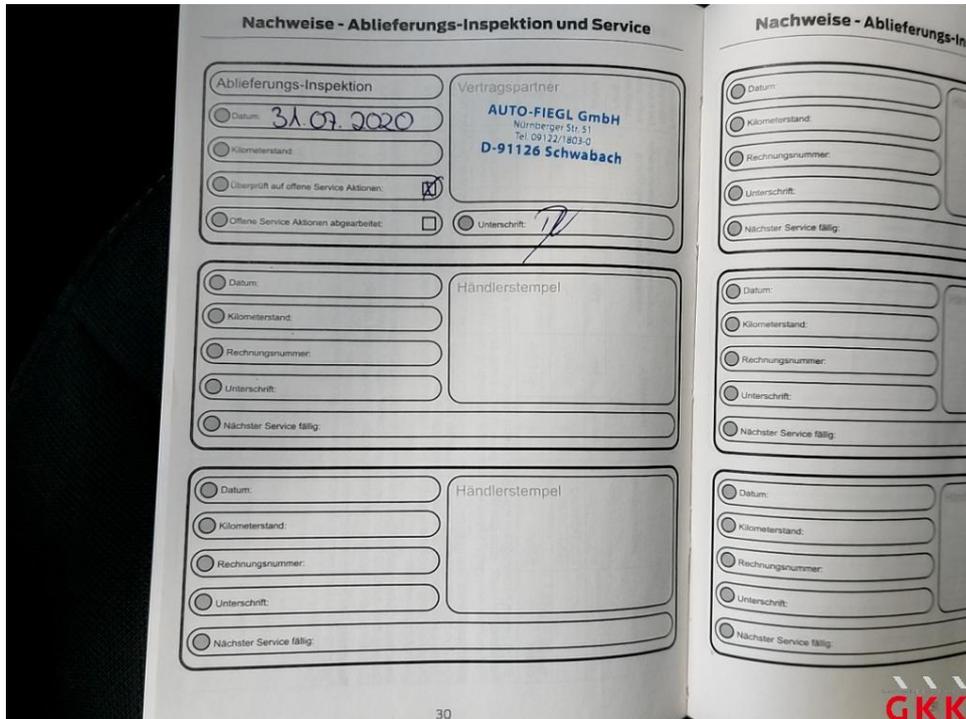


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Nothammerhalter, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 15 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 16 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Sitz hinten rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, Smartrepair



Bild 20 Sitz hinten rechts, Bezug Rückenlehne -Stoff-, Brandloch, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 21 Lautsprecher hinten / Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 22 Lautsprecher hinten / Abdeckung, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 23 C-Säule links Fahrgastraum / Abdeckung, fehlt, ersetzen

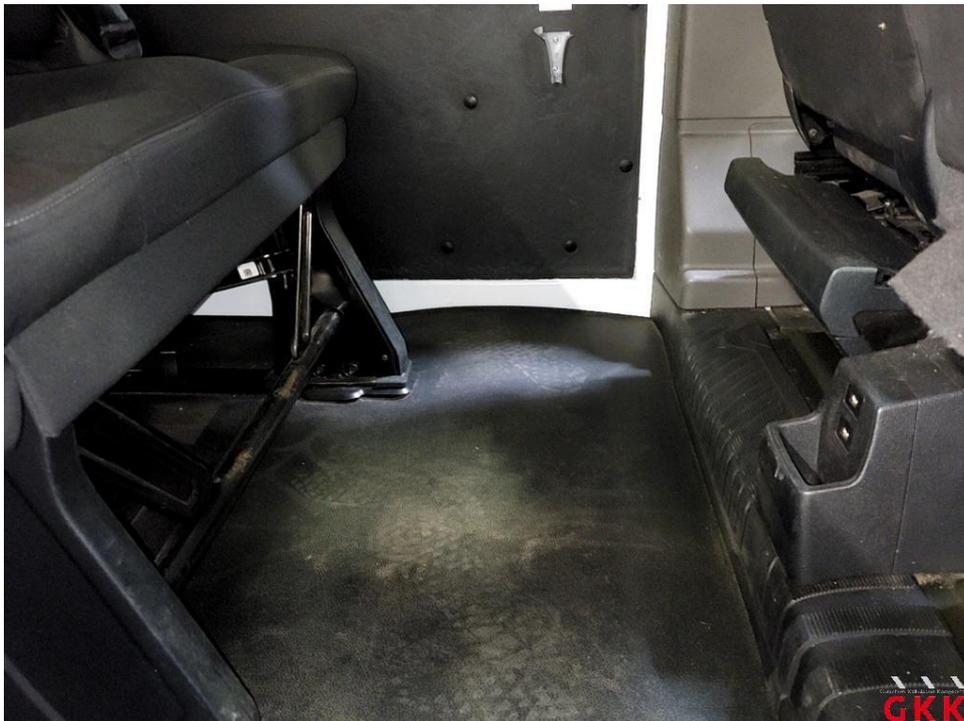


Bild 24 Bodenbelag - Fahrgastraum Bodenbelag, lose, instand setzen

## Fotoanlage

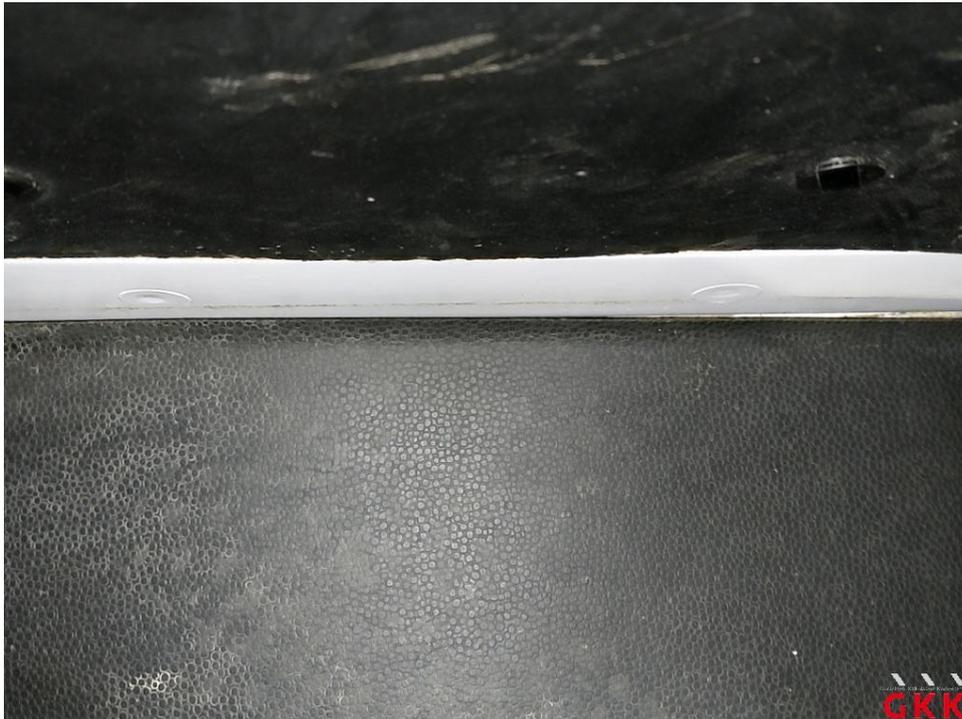


Bild 25 Bodenbelag - Fahrgastraum Bodenbelag, lose, instand setzen



Bild 26 Innenraumverkleidungen / Clips, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 27 Innenraumverkleidungen / Clips, fehlt, ersetzen



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

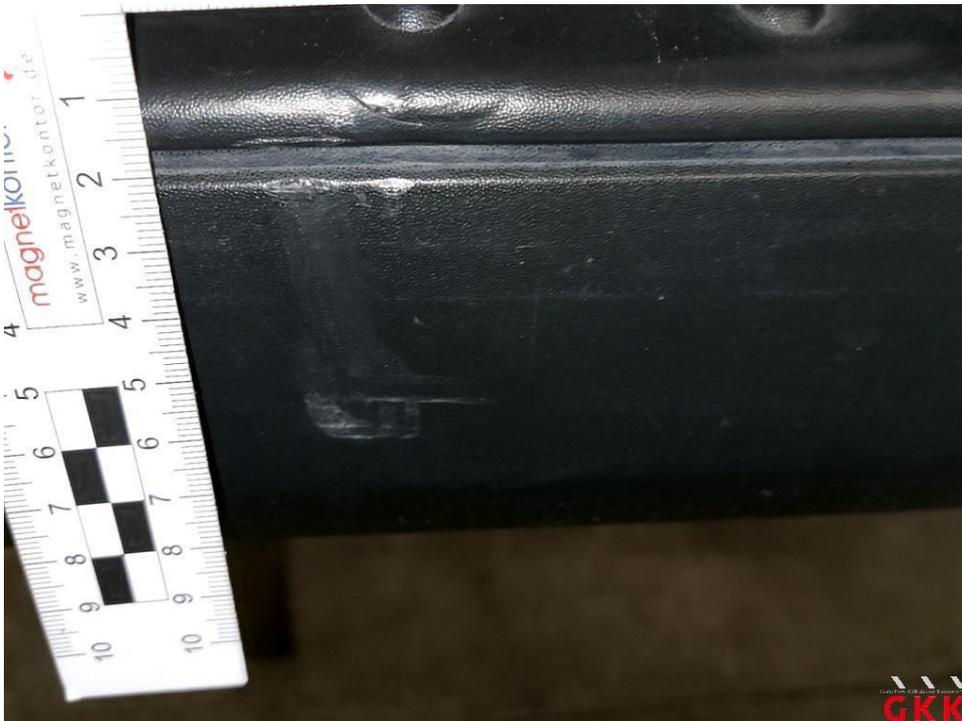


Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 31 Armaturenbrett, Klebreste, entfernen



Bild 32 Armaturenbrett, Klebreste, entfernen