

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten

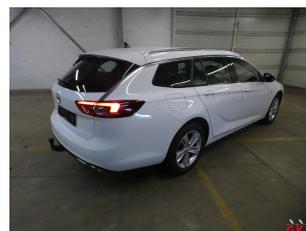

### Vorgang

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Ihr Auftrag vom</b>    | 23.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG |
| <b>Besichtigungsort</b>   | 36272 Niederaula, Industriestraße 11                                |
| <b>Besichtigungsdatum</b> | 02.05.2025  |
| <b>Referenznummern</b>    | 0002064809  |

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

|                             |  |                               |                    |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugident.-Nr.</b>   | <b>W0VZT8EP8N1029286</b>                   |                               |                    |
| <b>Fahrzeugart</b>          | PKW - Kombi                                | <b>Farbton / Lackart</b>      | Jade-Weiß / Uni    |
| <b>Hersteller</b>           | Opel                                       | <b>Nächste HU</b>             | keine Angabe       |
| <b>Typ / Verkaufsbez.</b>   | Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Elegance | <b>Laufleistung abgelesen</b> | 178.558 km         |
| <b>Erstzulassung</b>        | 10.10.2022                                 | <b>Emissionsklasse</b>        | keine Angabe       |
| <b>Getriebe / Gänge</b>     | Automatik / 8                              | <b>Sitzplätze / Türen</b>     | 5 / 5              |
| <b>Achsen / angetrieben</b> | 2 / 1                                      | <b>Anzahl Besitzer</b>        | keine Angabe       |
| <b>Motorart</b>             | Reihenmotor / Diesel                       | <b>Hubraum / Nennleistung</b> | 1.955 ccm / 128 KW |
| <b>Antriebsart</b>          | Frontantrieb                               |                               |                    |

**Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.**

| <b>Montierte Räder:</b>   |              |                 |             |                 |             |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Position                  | Reifenart    | Felgenart       | Hersteller  | Dimension       | Profiltiefe |
| vorn links                | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55 R 17 97W | 5 mm        |
| vorn rechts               | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55 R 17 97W | 5 mm        |
| hinten rechts             | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55 R 17 97W | 5 mm        |
| hinten links              | Sommerreifen | Leichtmetallrad | Bridgestone | 225/55 R 17 97W | 5 mm        |
| Reservebereifung: TireFit |              |                 |             |                 |             |

| <b>Allgemeines / Zustand</b>                                |  |
|---|--|
| ✓ Fahrzeug ist fahrbereit                                   | ✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt     |
| ✗ Fahrzeug ist zugelassen                                   | ✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2) |
| ✓ Batterie ist betriebsbereit                               | ✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0) |
| ✓ Serviceheft vorhanden                                     | ✗ Rangierfahrt durchgeführt.           |
| ✗ Probefahrt durchgeführt.                                  | ✗ Ladekabel vorhanden                  |
| ✓ Anhängerkupplung vorhanden                                | ✗ Bordwerkzeug vorhanden               |
| Kundendienst laut Serviceheft am 11.11.2024 bei km 150.579. |  |

| <b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b> |   |
|---|---|
| ✓ Motor startet eigenständig                | ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig                       |
| ✓ Lichtanlage funktionsfähig                | ⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig                 |
| ✓ Fensterheber funktionsfähig               | ✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig |
| ✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen      |   |

| <b>Fahrzeugzustand</b> |          |
|------------------------|----------|
| ✗ verschmutzt          | ✗ nass   |
| ✗ Eis                  | ✗ Schnee |

| <b>Fahrzeugstandort</b>           |  |
|-----------------------------------|--|
| ✗ unzureichende Lichtverhältnisse | ✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien) |
| ✗ Dunkelheit                      | ✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich      |

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

| Vorschaden                       | Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben | Feststellung |
|----------------------------------|--|--------------|
| Kotflügel vorne links beschädigt | Ja   |              |

**Anmerkungen**  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

| <b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>            |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte                    |   | Airbag Fahrer-/Beifahrerseite  |   |
| Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel                     |   | Anti-Blockier-System (ABS)   |   |
| Antriebsart: Frontantrieb                               |   | Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar          |   |
| Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend          |   | B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)   |   |
| Bluetooth Audio-Streaming                               |   | Bremsassistent   |   |
| DAB-Tuner (Radioempfang digital)                        |   | Dach, Design-Ausführung (Chrom)  |   |
| Drehzahlmesser  |   | Einstiegsleisten mit Schriftzug  |   |
| Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)               |   | Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                                       |   |
| Elektron. Traktionskontrolle                            |   | Ergonomiesitz vorn links   |   |
| Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |   | Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)        |   |
| Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung          |   | Fensterheber elektrisch hinten   |   |
| Fensterheber elektrisch vorn                            |   | Feststellbremse elektrisch   |   |
| Freisprecheinrichtung Bluetooth                         |   | Frontkamera  |   |
| Fahrassistenz-System: Abstandswarner                    |   | Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent                                   |   |
| Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung            |   | Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung                                   |   |
| Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent                |   | Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube                                  |   |
| Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)                 |   | Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)                            |   |
| Heckleuchten LED  |   | Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung                                 |   |
| Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon                  |   | Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz                                |   |
| Karosserie: 5-türig                                     |   | Kindersicherung  |   |
| Klimaautomatik 2-Zonen                                  |   | Luftfeuchtesensor  |   |
| Kopf-Airbag-System                                      |   | Kopfstützen hinten (3-fach)  |   |
| Kühlergrill mit Chromrahmen                             |   | Lenkrad (Leder 3-Speichen)   |   |
| Audiobedienung am Lenkrad                               |   | LM-Felgen  |   |
| Modellpflege  |   | Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI   |   |
| MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy                |   | Nebelscheinwerfer LED  |   |
| Parkpilotsystem vorn und hinten                         |   | Reifendruckwarner  |   |
| Rußpartikelfilter                                       |   | Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d                                       |   |
| Seitenairbag vorn                                       |   | Seitenscheiben geräuschkämmend   |   |
| Sicht-Paket   |   | Einschaltautomatik für Fahrlicht   |   |
| Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent                |   | Scheibenwischer mit Regensensor  |   |
| Innenspiegel mit Abblendautomatik                       |   | Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz |   |
| Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |   | Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)                                     |   |
| Tagfahrlicht LED  |   | Türgriffe außen Wagenfarbe   |   |
| Voll-LED (IntelliLux)                                   |   | Leuchtweitenregelung automatisch   |   |
| Abbiegelicht  |   | Wegfahrsperr   |   |
| Zentralverriegelung mit Fernbedienung                   |   |  |   |
| <b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>                  |   |  |   |
| Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)                 | ✓ | Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro                                | ✓ |
| Charging-Paket  | ✓ | USB-Schnittstelle hinten (2-fach)  | ✓ |
| Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum            | ✓ | Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)                    | ✓ |
| Elektrische Schnellheizung (Quickheat)                  | ✓ | Gepäckraum-Abtrennung (Netz)   | ✓ |
| Winter-Paket 2  | ✓ | Sitz-Paket   | ✓ |

| <b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>      |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach) | ✓ | Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion | ✓ |
| Sitz vorn links mit Massagefunktion         | ✓ | Frontscheibe heizbar (ThermaTec)                    | ✓ |
| Sitzheizung vorn                            | ✓ |   |   |

| <b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>   |                 |           |
|--|-----------------|-----------|
| <b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)  | Reparaturkosten | MW        |
| Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 15, Bild 16)           | 886,71 €        | 399,02 €  |
| <b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)  | Reparaturkosten | MW        |
| Tür hinten links, verkratzt, Spotlackieren (Bild 17, Bild 18)                              | 100,00 €        | 100,00 €  |
| <b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)   | Reparaturkosten | MW        |
| Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)       | 727,19 €        | 371,10 €  |
| <b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)   | Reparaturkosten | MW        |
| Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21) | 811,66 €        | 365,25 €  |
| <b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)  | Reparaturkosten | MW        |
| HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen         | 121,85 €        | 121,85 €  |
| Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29)       | 1549,48 €       | 1549,48 € |

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

| <b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt) |                   |
|---|-------------------|
| <b>Reparaturkosten</b>  | <b>4.196,89 €</b> |
| <b>Minderwert</b>   | <b>2.906,70 €</b> |
| <b>Händlereinkaufspreis</b>   | <b>6.950,00 €</b> |
| <b>Händlerverkaufspreis</b>   | <b>8.275,00 €</b> |

#### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

#### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Rudzinski, Bernd

\_\_\_\_\_  
Der Sachverständige, 08.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3

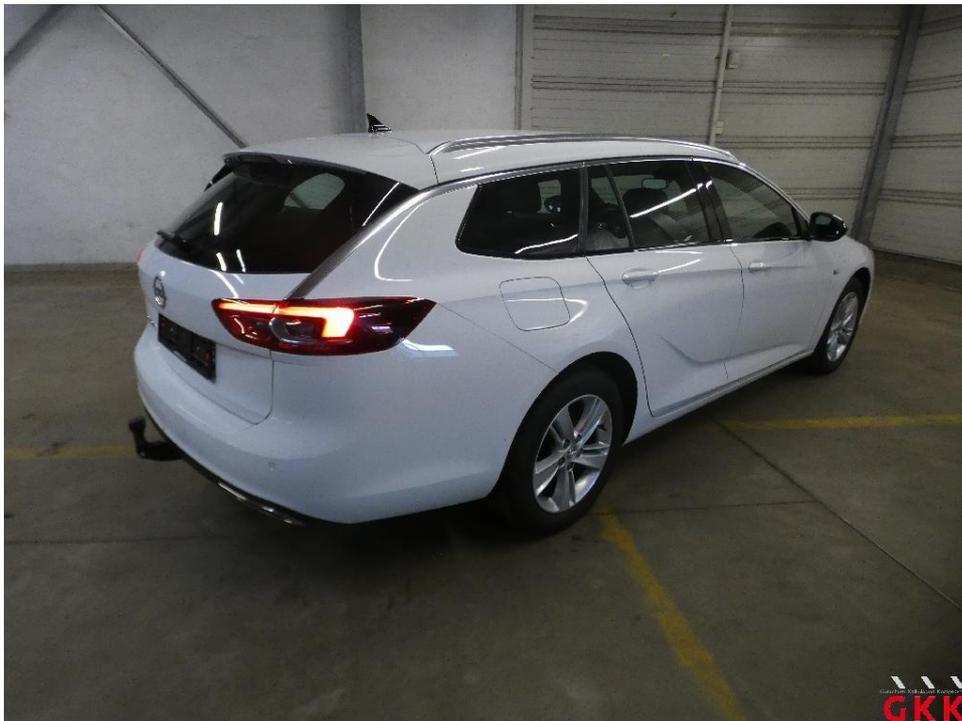


Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

**Fotoanlage**

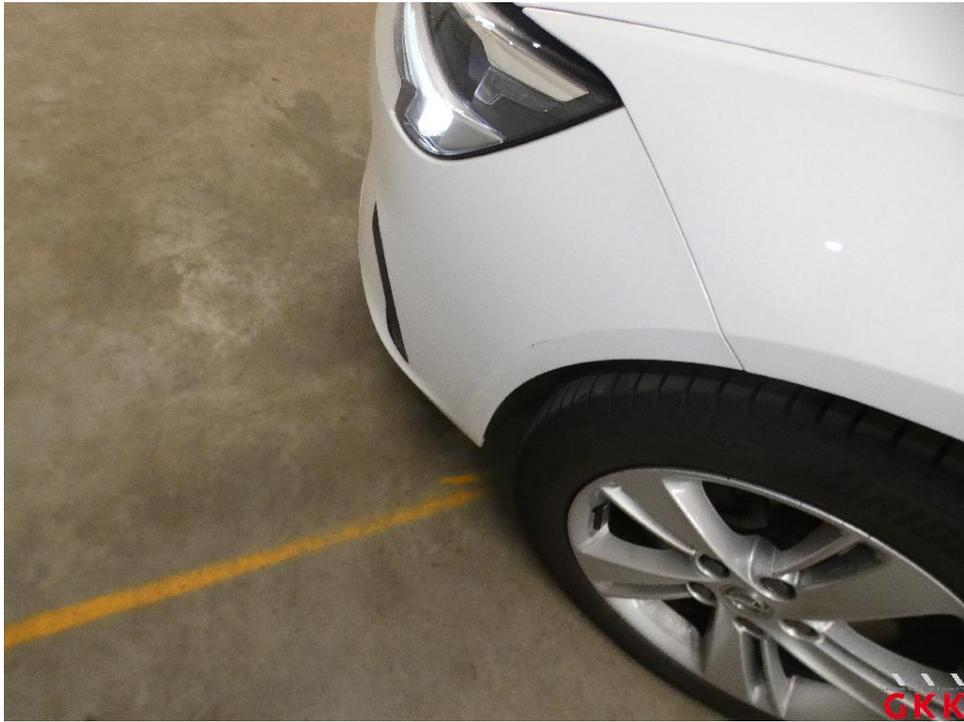


Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage

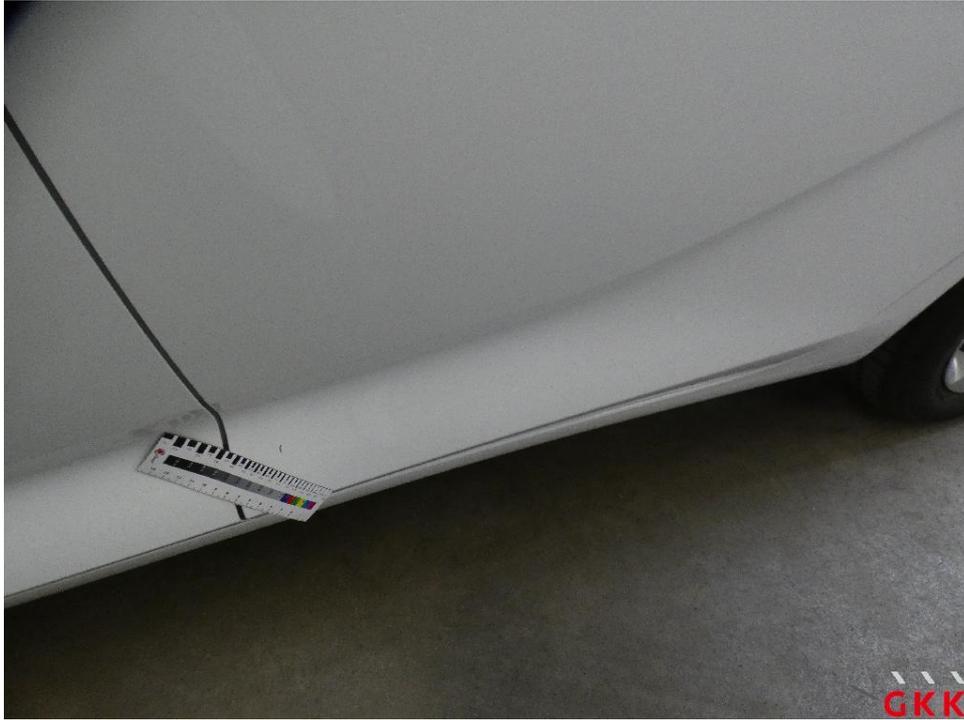


Bild 17 Tür hinten links, verkratzt, Spotlackieren

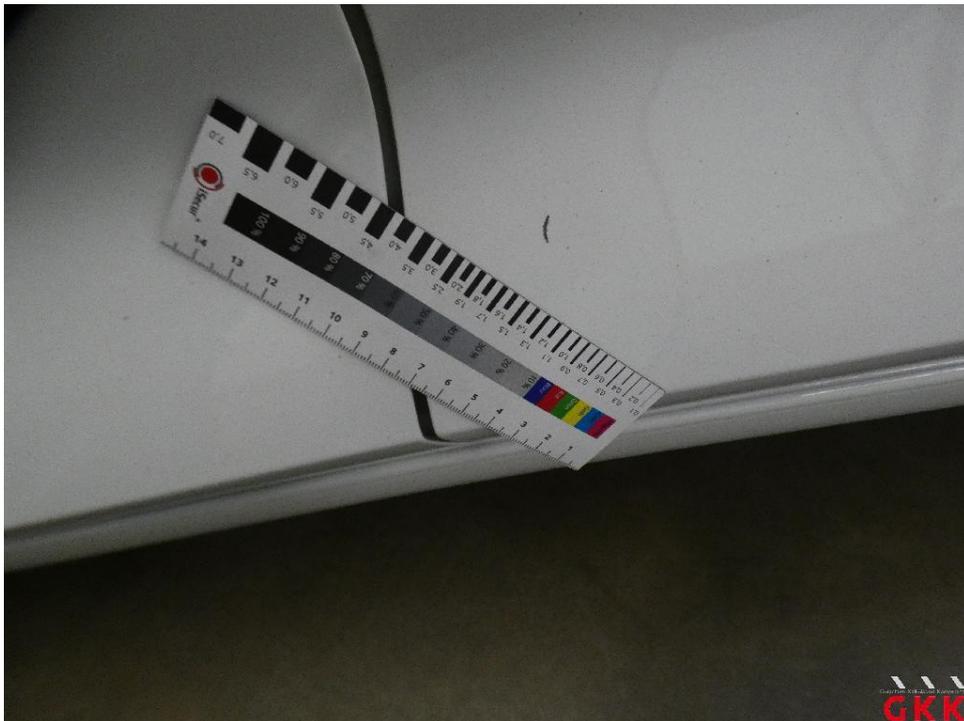


Bild 18 Tür hinten links, verkratzt, Spotlackieren

## Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage

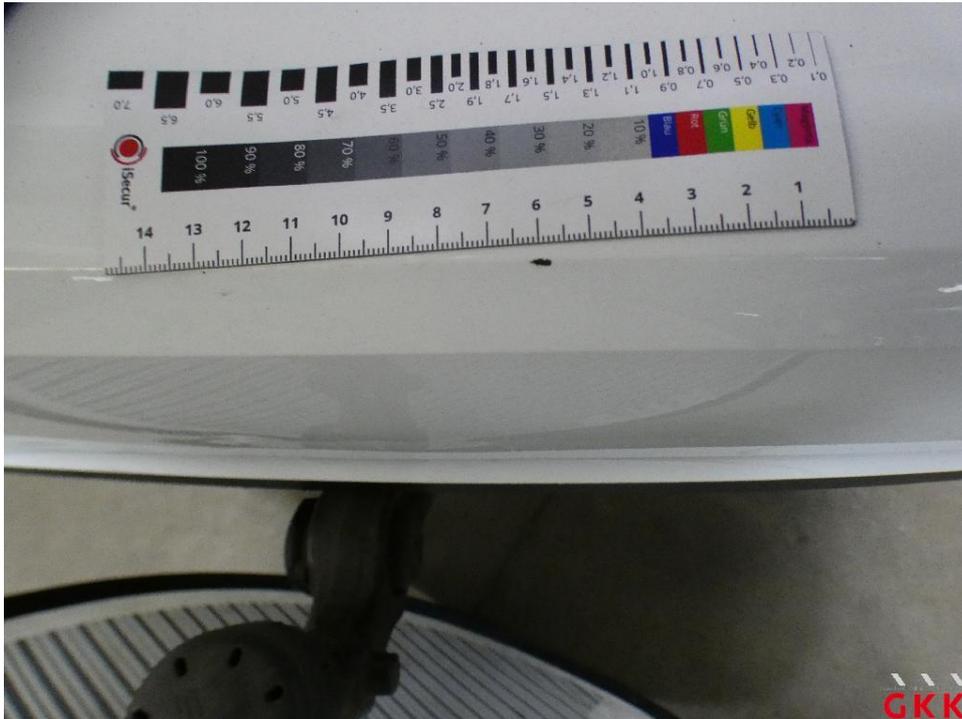


Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

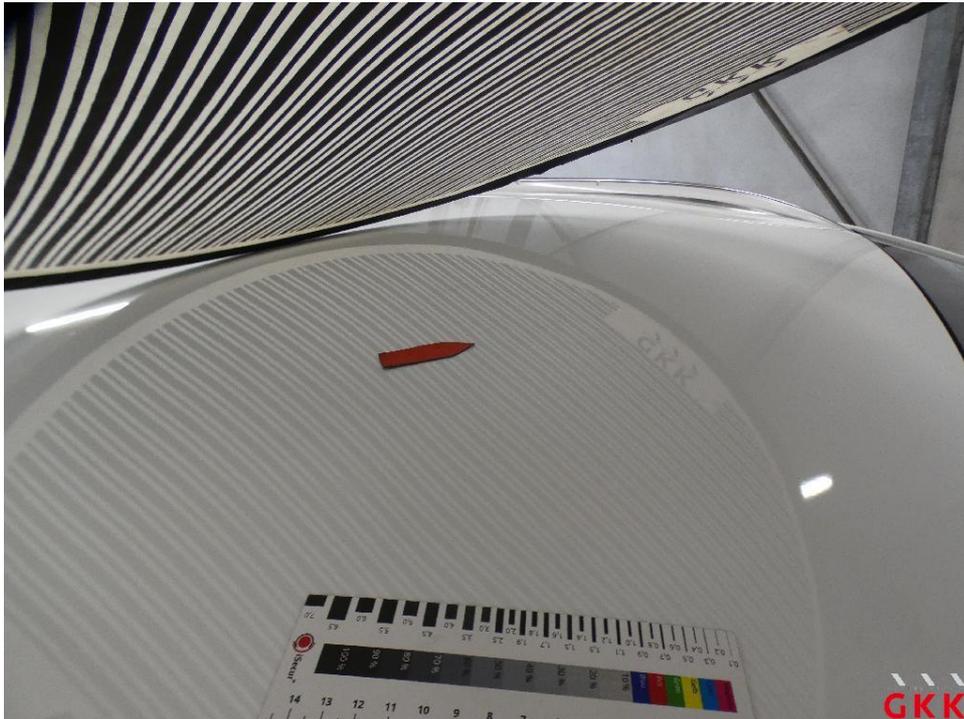


Bild 25 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 26 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

## Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

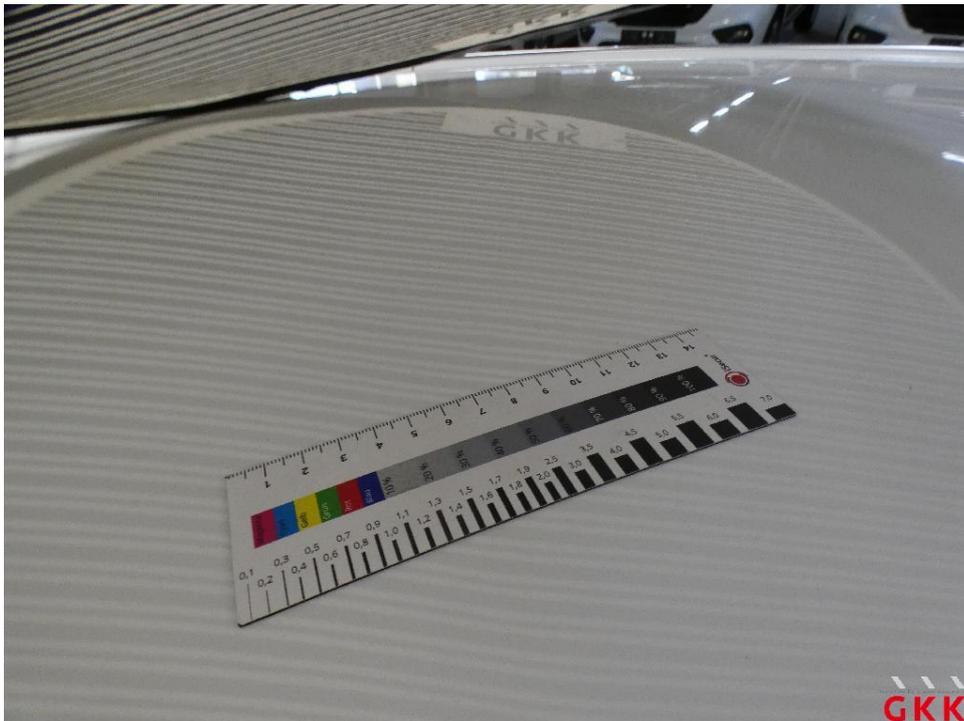


Bild 28 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

## Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen