

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	29.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	09.05.2025
Referenznummern	2049494

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VF1AG000866753019		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Quarz-Weiß / Metallic
Hersteller	Renault	Nächste HU	09/2026
Typ / Verkaufsbez.	Zoe Experience	Laufleistung abgelesen	30.451 km
Erstzulassung	17.02.2021	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Reduktionsgetriebe / 1	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Elektromotor(en) / Elektro	Batteriekapazität	
Dauerleistung		Max. Leistung	51 kW
Ladestecker	Typ II	Antriebsart	Frontantrieb

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	185/65 R 15 92T M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	185/65 R 15 92T M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	185/65 R 15 92T M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	BF Goodrich	185/65 R 15 92T M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91T	7 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91T	7 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91T	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/55 R 16 91T	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✓ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.09.2024 bei km 25.861.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
2. USB-Anschluss in Mittelkonsole		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Anti-Submarining-Airbag im Fond		Antischlupfregelung (ASR)	
Außenspiegel elektr. anklappbar		Außenspiegel schwarz	
Außenspiegel Wagenfarbe		Bordcomputer	
Bremsassistent		Eco Mode (Fahrmodusschalter)	
Elektr. Bremskraftverteilung		Elektromotor 51 kW	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)	
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv	
Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem		Fahrzeug mit HV-Kauf-Batterie	
Frontscheibe Akustikglas		Fußmatten	
Geräuschsimulator (Außenound)		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Getriebe für Elektrofahrzeug	
Gurtstraffer		Heckleuchten LED	
Heckscheibe heizbar		HV-Batterie 52 kWh	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	
Karosserie: 5-türig		Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)	
Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)		Leistungsvariante R135	
Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Lenkrad (Leder-Optik)	
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar		Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	
Licht- und Regensensor		LM-Felgen	
Mittelkonsole		Modellpflege	
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		Raucher-Paket	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision)		Seitenairbag vorn	
Servolenkung elektrisch		Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitze vorn mit Anti-Submarining-Airbag	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Steckdose (12V-Anschluß)	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Untersteuerungskontrolle (USC)		Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	
Warnanlage für Sicherheitsgurte		Wegfahrsperre	
Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent	✓	Klimaautomatik mit Luftfeuchtigkeits- und Sonnenstandssensor	✓
Komfort-Paket	✓	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	✓
Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn	✓	Ladekabel mit Schukostecker und EVSE	✓
Navigations-Paket	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓
Multimedia-System Easy Link mit Navigationssystem (Touchscreen 7")	✓	Radioempfang digital (DAB+)	✓
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓	Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	✓
USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)	✓	Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)	✓
Sonderlackierung Quarz-Weiß	✓	Visio-Paket	✓
Nebelscheinwerfer LED	✓	Einparkhilfe vorn und hinten	✓
Rückfahrkamera	✓	Winter-Paket	✓
Sitzheizung vorn	✓	Lenkrad heizbar	✓

Sonderausstattung (verifiziert)

Lenkrad (Leder)



Wertbeeinflussende Faktoren		
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	1367,33 €	944,60 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 18, Bild 19)	80,00 €	80,00 €
Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	934,52 €	663,27 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 488,78 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.381,85 €
Minderwert	1.687,87 €
Händlereinkaufspreis	8.600,00 €
Händlerverkaufspreis	10.275,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 12.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

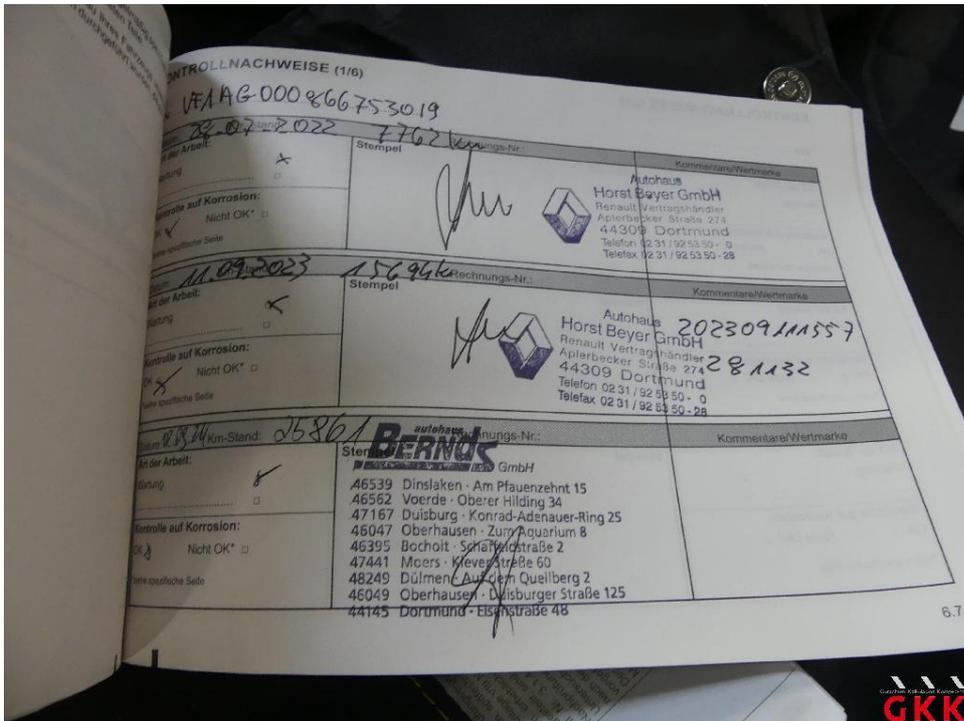


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

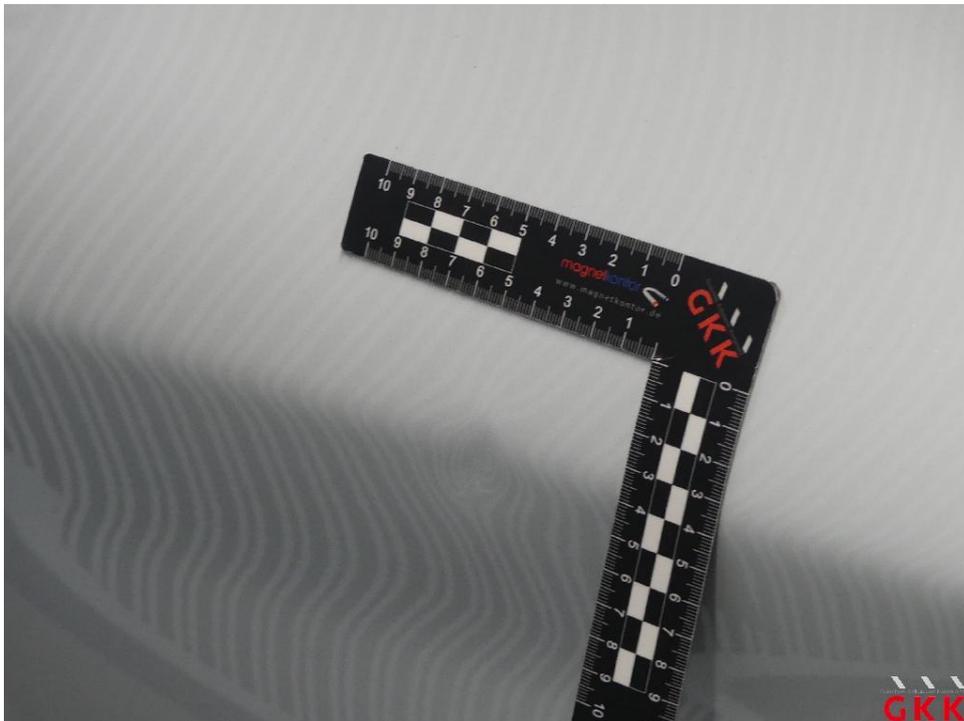


Bild 16 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

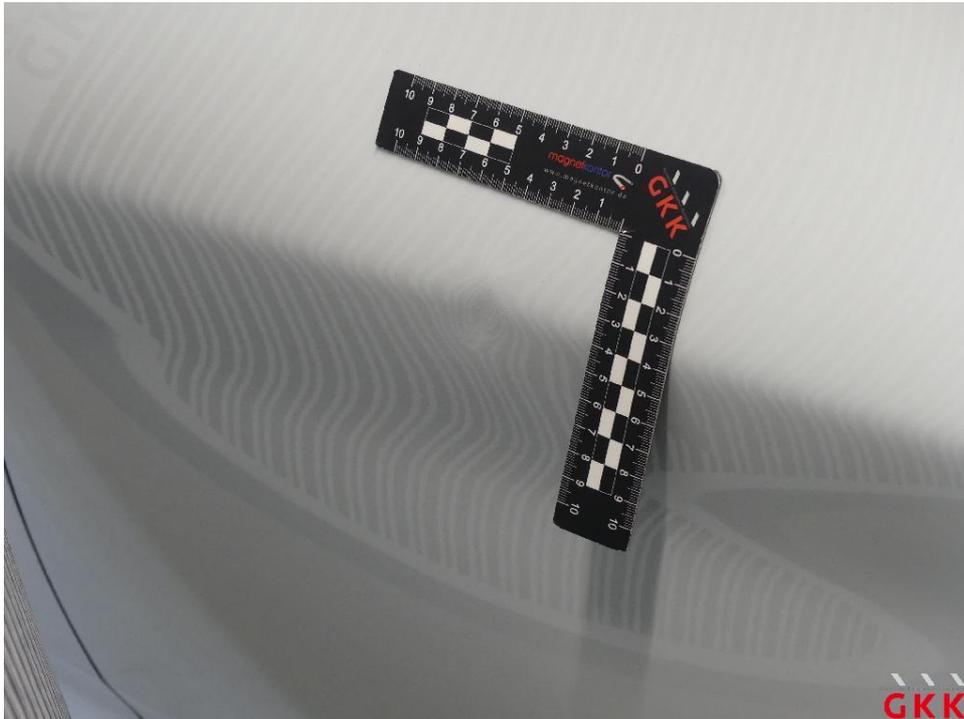


Bild 17 Tür hinten links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

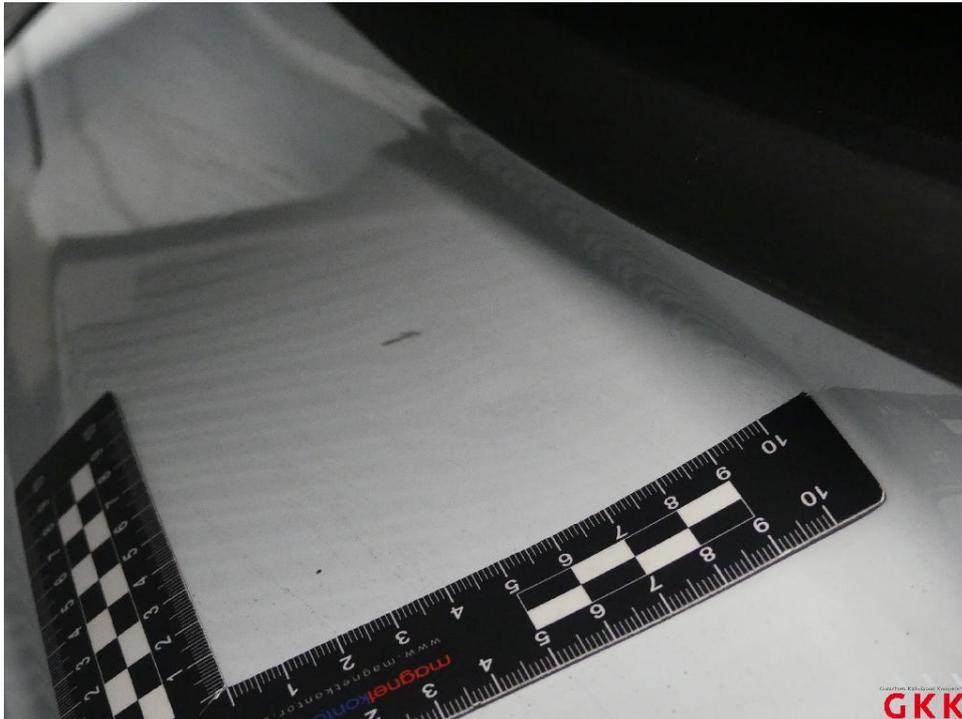


Bild 19 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

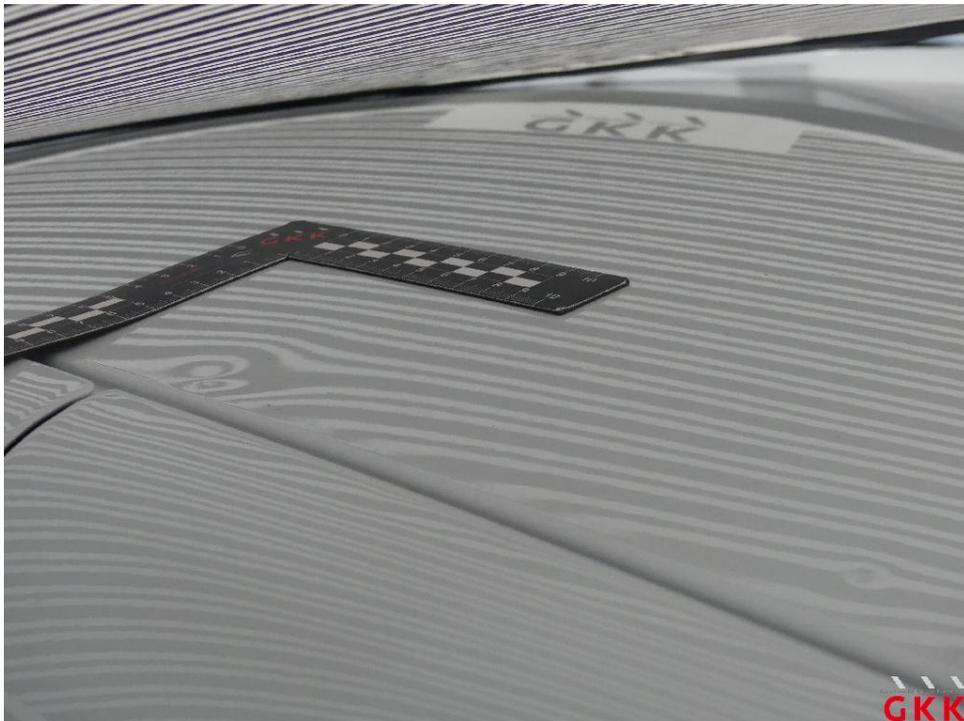


Bild 22 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren