

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	28.04.2025
Referenznummern	0002041239

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1LB86372		
Fahrzeugart	Transporter - Kombi	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom Kombi 2.0 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	116.857 km
Erstzulassung	11.03.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	215/65 R 16C 109/107T AS	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	215/65 R 16C 109/107T AS	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	215/65 R 16C 109/107T AS	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	215/65 R 16C 109/107T AS	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Audiosystem 17: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" TFT Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung		
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall		
Ford SYNC 3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		
Bordcomputer	Einstiegsleuchten		
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle		
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	Fensterheber elektrisch		
Generator 240 A	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule		
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar		
Heckflügeltüren mit Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kombi		
Karosserievariante: Normaldach	Kühlergrill schwarz		
Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT		
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer		
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Radstand 2933 mm		
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad in Fahrbereifung		
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4		
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten		
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff		
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links		
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage		
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert		
Tagfahrlicht LED	Trend		
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung		
Sonderausstattung (verifiziert)			
Doppelklimaanlage	✓	Heckscheibenwischer	✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓	Sicht-Paket 1	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Trittstufe unter Schiebetür links	✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓
Folierung/Werbefolie	✓	Dachblinkleuchten	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29)	1003,25 €	626,93 €
Tür vorne links Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	106,51 €	47,93 €
Tür vorne links Innenverkleidung -Abdeckung-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25)	1631,26 €	953,41 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	754,53 €	339,54 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	353,25 €	158,96 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 17)	40,31 €	40,31 €
Radkappe(n) vorne links, fehlt, ersetzen (Bild 16)	40,31 €	40,31 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	314,02 €	141,31 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Nothammer, fehlt, ersetzen (Bild 21)	11,99 €	11,99 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	5.328,69 €
Minderwert	3.433,95 €
Händlereinkaufspreis	10.950,00 €
Händlerverkaufspreis	12.275,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.04.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

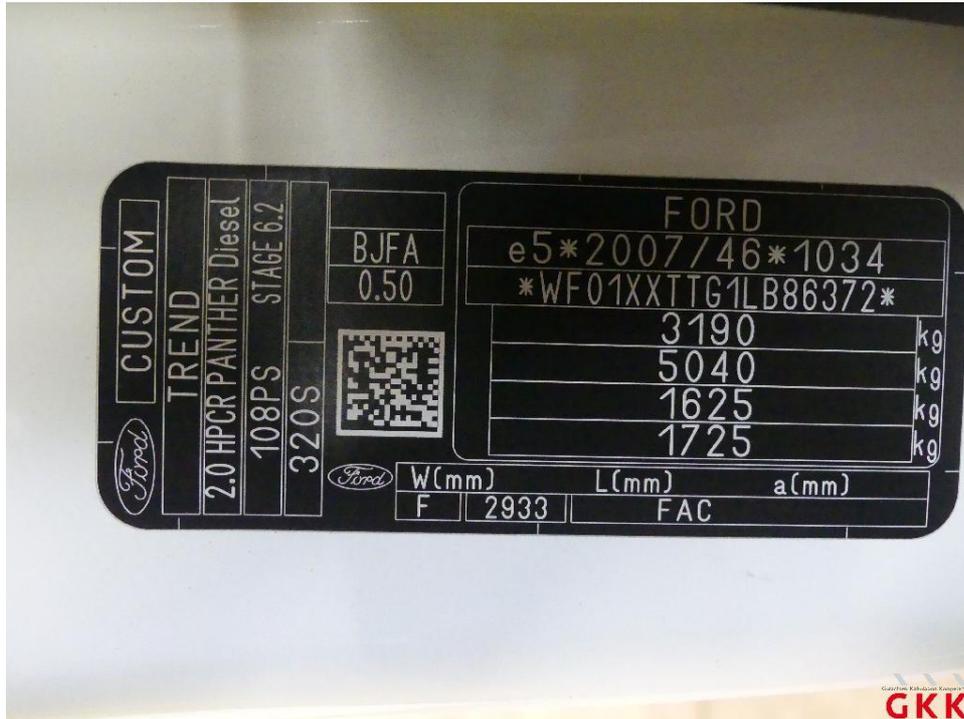


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

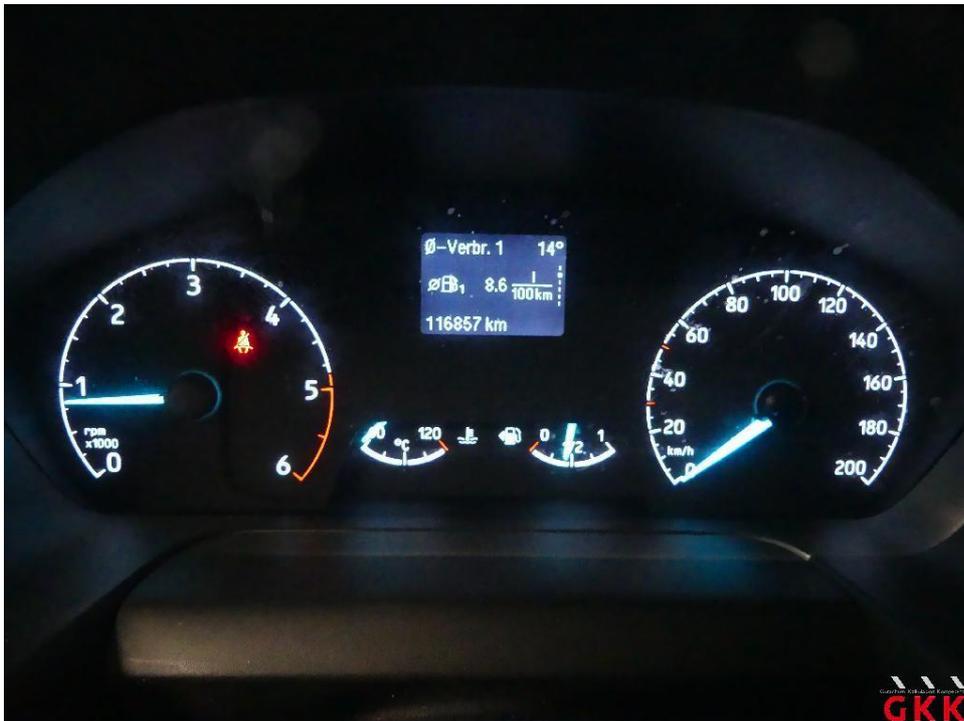


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

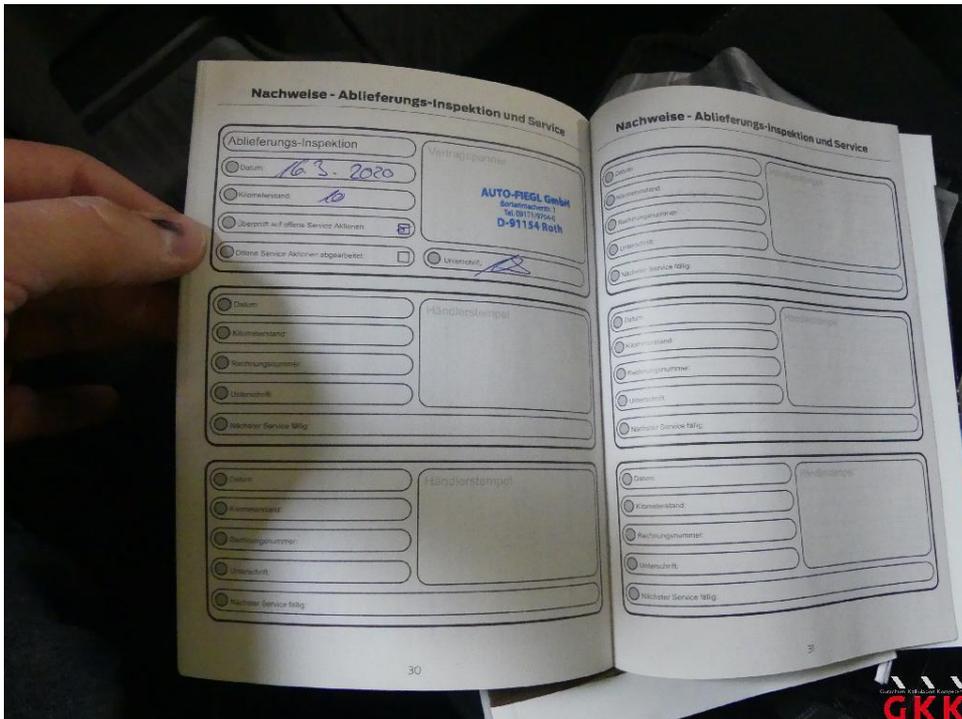


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Radkappe(n), vorne links, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen



Bild 18 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Kotflügel vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

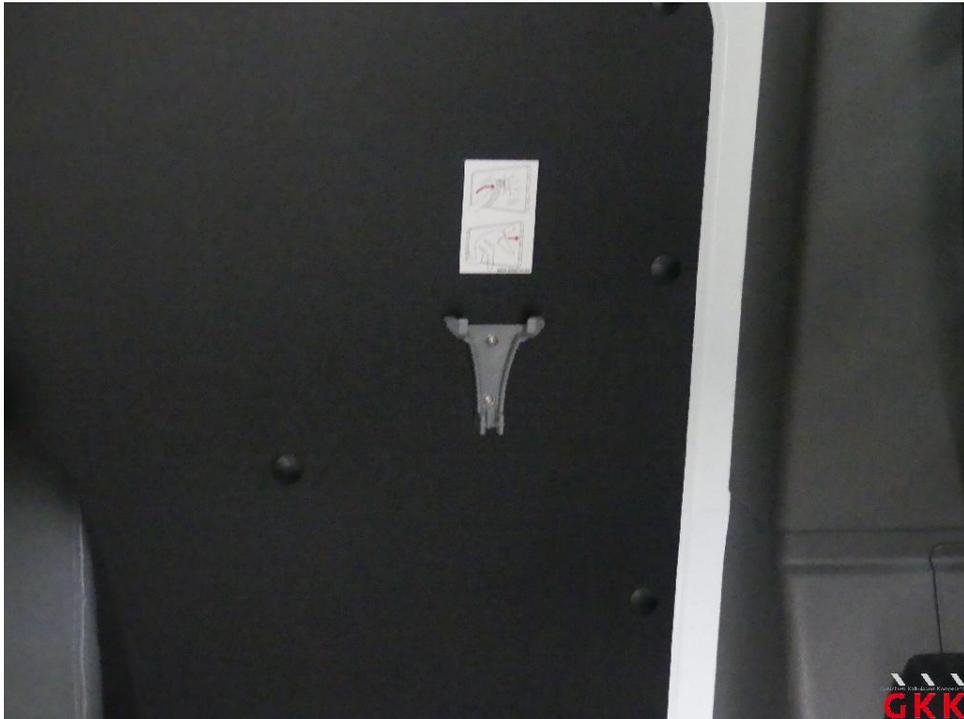


Bild 21 Nothammer, fehlt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Tür vorne links, Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, Leiste unten -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren