

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	02.05.2025
Referenznummern	0002045337

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1LK72869		
Fahrzeugart	Transporter - Kombi	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	06/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit/Tourneo Custom Kombi 2.0 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	79.471 km
Erstzulassung	26.08.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C AS	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C AS	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C AS	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16C AS	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 14.06.2022 bei km 30.760.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer		
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A		
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang		
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn		
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung		
Karosserie/Aufbau: Kombi	Karosserievariante: Normaldach		
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)		
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege		
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten		
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem		
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter		
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten		
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16		
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED		
Trend	Verzurrösen (2)		
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch		
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	FordPass Connect inkl. eCall	✓
Ford SYNC 3	✓	Doppelklimaanlage	✓
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Trittstufe unter Schiebetür links	✓	Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17)	1030,64 €	566,85 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	40,31 €	22,17 €
Radkappe(n) hinten links, fehlt, ersetzen (Bild 15)	40,31 €	40,31 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen (Bild 14)	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.977,67 €
Minderwert	1.495,74 €
Händlereinkaufspreis	14.125,00 €
Händlerverkaufspreis	15.725,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 08.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

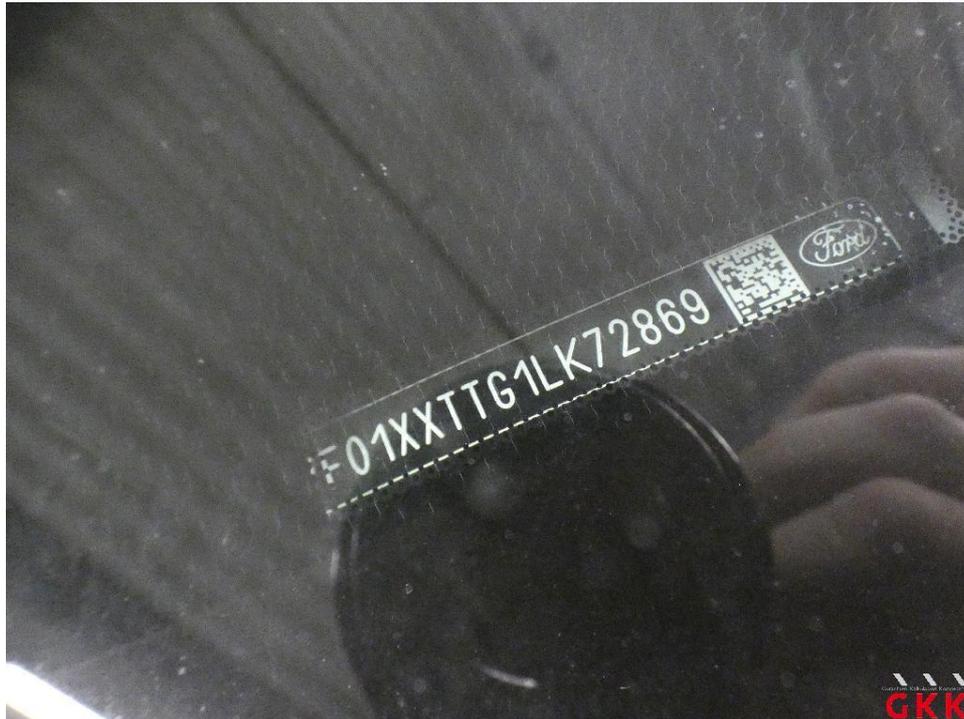


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

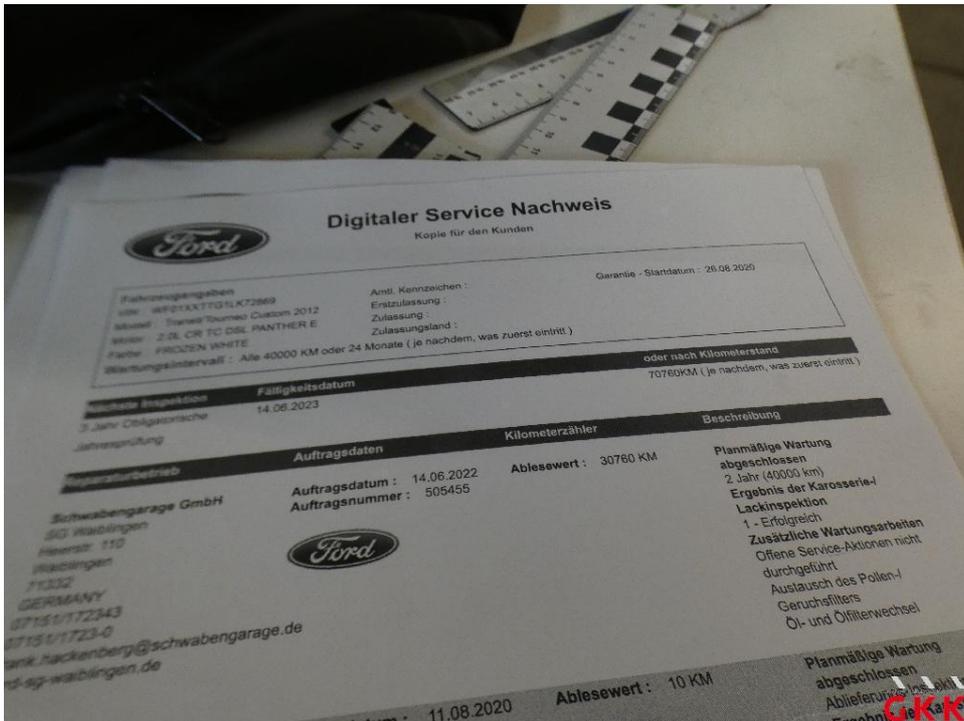


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

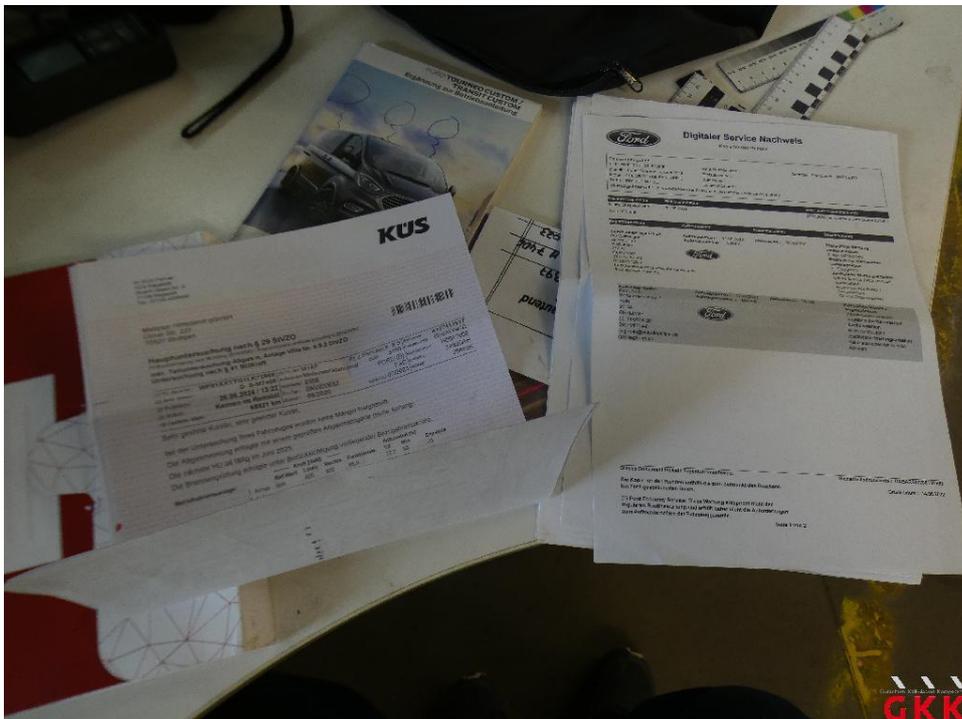


Bild 14 Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Radkappe(n), hinten links, fehlt, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, lackieren

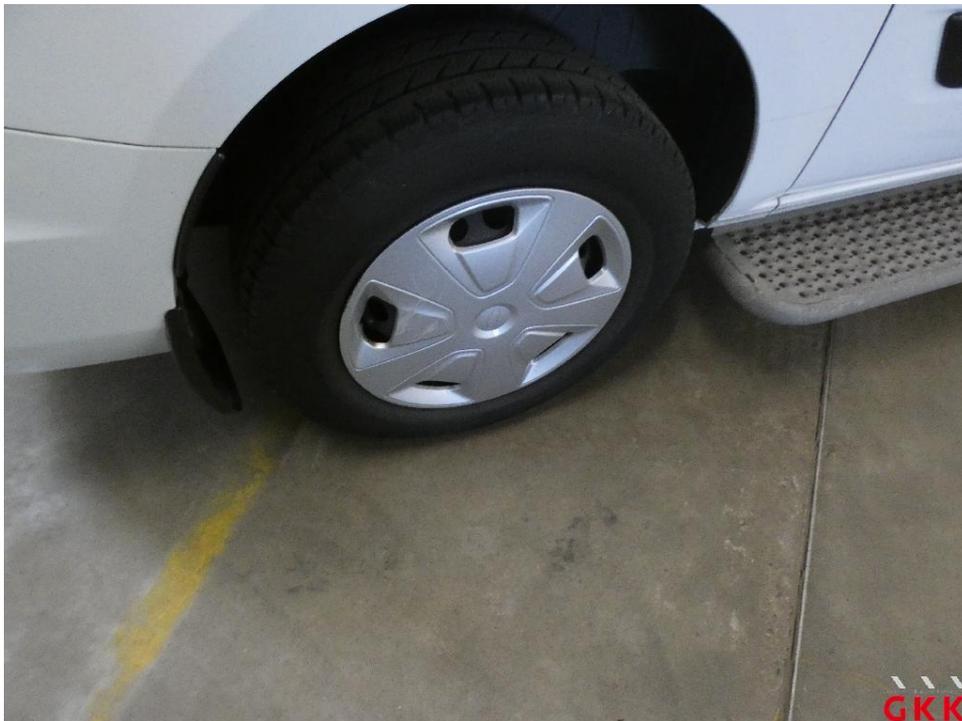


Bild 18 Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen