

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	05.03.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	07.03.2025
<b>Referenznummern</b>	0002059546

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>W0VEFYHZ2NJ544064</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kasten	<b>Farbton / Lackart</b>	Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Nächste HU</b>	02/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Combo E Cargo 1.5 CDTI Edition	<b>Laufleistung abgelesen</b>	139.397 km
<b>Erstzulassung</b>	16.02.2022	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	3 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.499 ccm / 96 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Viking	205/60 R 16 96H M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Viking	205/60 R 16 96H M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Viking	205/60 R 16 96H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Viking	205/60 R 16 96H M+S	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Ohne Felgen	Michelin	205/60 R 16 96H	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Ohne Felgen	Michelin	205/60 R 16 96H	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Ohne Felgen	Michelin	205/60 R 16 96H	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Ohne Felgen	Michelin	205/60 R 16 96H	4 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 31.01.2025 bei km 134.827.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Fahrerseite		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiobedienung am Lenkrad		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Erhöhte Nutzlast		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang	
Karosserie/Aufbau: Kasten		Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2	
Klimaanlage		Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPF	
Radkappen		Radstand 2975 mm	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Schiebetür rechts		Sitzverstellung vorn links (6-fach)	
Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Stahlfelgen 6,5x16		Radnabenabdeckungen	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	✓	Audiosystem Multimedia	✓
Freisprecheinrichtung Bluetooth	✓	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	✓
Design-Paket	✓	Außenspiegel schwarz lackiert	✓
Seitenschutzleisten Wagenfarbe	✓	Frontschürze in Wagenfarbe	✓
Heckschürze in Wagenfarbe	✓	Abdeckleiste Schiebetürschiene in Wagenfarbe	✓
Türgriffe außen Wagenfarbe	✓	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	✓	Heckflügeltüren mit Verglasung	✓
Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit und Fenster, Blech (FlexCargo)	✓	Parkpilotsystem hinten	✓
Profi-Paket	✓	Laderaumtrennwand mit Durchlademöglichkeit (FlexCargo)	✓
Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Holz)	✓	Doppelsitzbank vorn	✓
Ablagetisch an Rückenlehne	✓	Feststellbremse elektrisch	✓
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	✓	Reserverad in Fahrbereifung	✓
Folierung/Werbefolie	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 15)	78,45 €	39,22 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>218,45 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>179,22 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>6.950,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>7.950,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 15 Fotos.

Rudzinski, Bernd  


---

 Der Sachverständige, 12.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

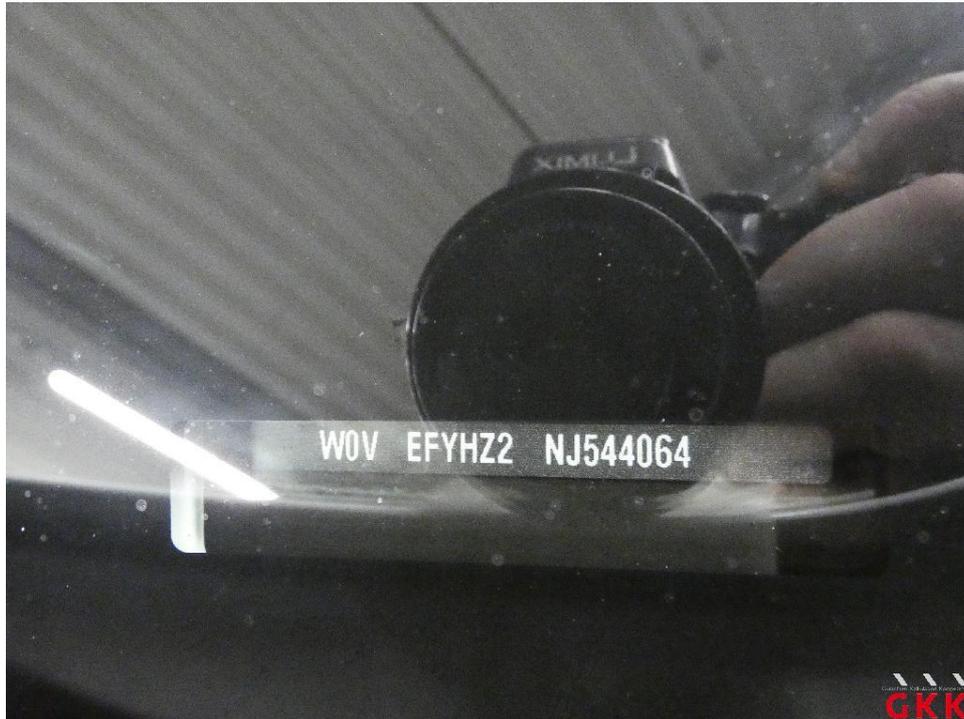


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage

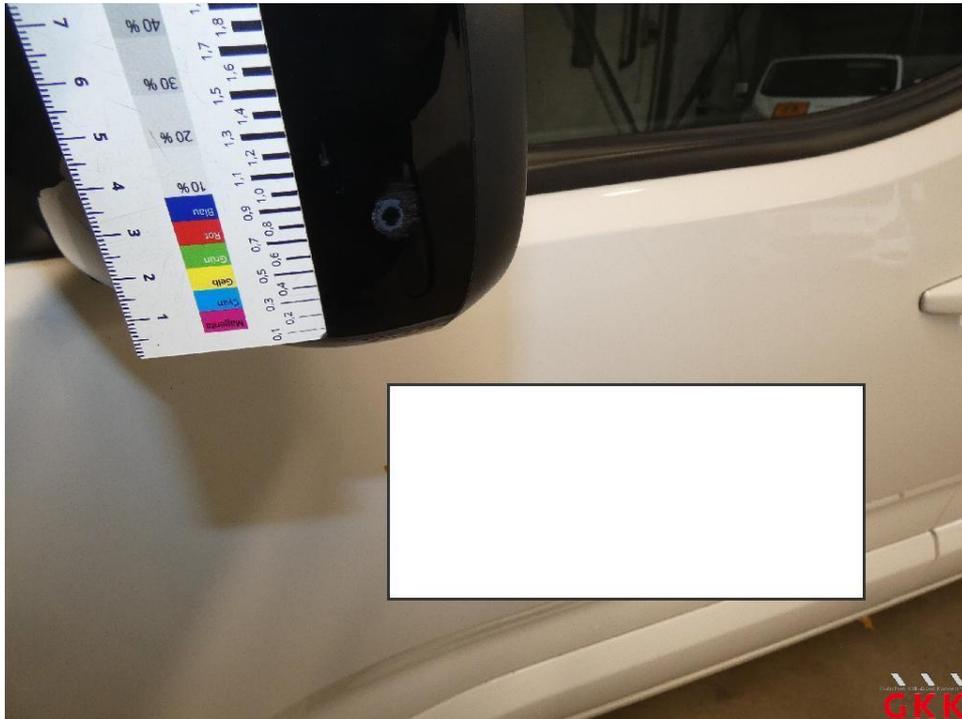


Bild 15 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV