



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39389292
Auftrags-Nr / Referenz: 41406015
Besichtigungsdatum: 16.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda 3 e-SKYACTIV-G 2.0 M HYBRID 150 HOMURA		
Kennzeichen	HA-AM 1025	Fahrgestellnummer	JM4BP6HG601311603
Erstzulassung	19.09.2022	Laufleistung (abgelesen)	53.460 km
HSN/TSN	5003 / AAK 00092	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Rot Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.998 ccm	Nächste HU	09/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	7.000 km
Letzte Wartung	08/2024 bei 41.552 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.875 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	41406015	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	4mm / 4mm	i.O.
2	205/60 R16 92H	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					09/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (MRCC) mit Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremseingriff (SBS)
Advanced Head-up Display Projektion in Frontscheibe
Airbag: Frontairbags für Fahrer- und Beifahrer Beifahrerairbag abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-Schulter-Airbags für alle Sitzreihen
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA)
Apple CarPlay und Android Auto

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Ausparkhilfe (RCTA) - Warnung bei drohender Kollision mit Querverkehr bei rückwärtigem Ausparken, Radarsensoren im hinteren Stoßfänger.
Auspuffanlage, zweiflutig
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar (2)
Außenspiegel in Schwarz automatisch anklappbar beheizbar elektrisch einstellbar, mit integrierten Seitenblinkern
B und C Säulenverkleidung mit Hochglanzfinisch
Berganfahrassistent (HLA)
Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Dachheckspoiler, schwarz lackiert
Dachhimmel in Schwarz
Drehzahlmesser
Dritte Bremsleuchte
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Fahrdynamikregelung: G-Vectoring Control GVC
Farbdisplay mit Multi Commander - 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll), hochauflösend - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Felgen: 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz Bereifung 215/45 R 18
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Fernlichtassistent (HBC)
Frontgrill in schwarz glänzend
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
i-stop: Motor Stopp/Start System
Innenrückspiegel, automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhaltung an den äußeren Sitzen, hinten
Klimaanlage
Klimatisierungsautomatik mit getrennter Temperatureinstellung links und rechts
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen (5)
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten
Lederschaltknäuf
Lenkrad: 3-Speichen-Ledersportlenkrad
Lenkradbedienung für das Audio-System
Lenkradbedienung für Geschwindigkeitsregelanlage und Freisprecheinrichtung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Wiesening 2
 04159 Leipzig

Besichtigungsort
 Holman Compound Linz
 Asbacher Str/ Sterner Huette
 53545 Linz am Rhein

Empfänger
 Backoffice
 Santander Consumer Leasing GmbH
 Santander-Platz 1
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Licht- und Regensensor
Licht: Voll LED mit autom. Leuchtweitenregulierung
Login Schlüsselloses Zugangssystem
M-Hybrid System
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mazda Connect 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll), hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Mittelarmlehne mit Karakuri-Funktion
Mobilitäts Kit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stop Knopf
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik ESS (Emergency Stop Signaling)
Notbremsassistent SBS mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Parkbremse, elektronisch mit Auto-Hold Funktion
Polster: Stoff Armaturenbrett und Mittelarmlehne mit roten Ziernähten
Radio: Mazda Audio-System - Digitalradio-Tuner (DAB) - 8 Lautsprecher - Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Social-Media-Integration: Mittels der App aha Zugang zu Facebook und Twitter
Radiozubehör: 2 USB-Anschlüsse in der Mittelarmlehne
Reifendruck-Kontrollsystem indirekt über ABS
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt klappbar
Scheibenantenne
Scheinwerfer- Reinigungsanlage
Schließsystem: Auto Door Lock
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhen- und neigungsverstellbar
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Spurhalteassistent - aktiv mit Lenksunterstützung (LAS) - Warnt den Fahrer vor einem unbeabsichtigten Wechsel der Fahrspur und kann zudem per aktivem Lenkeingriff unterstützend eingreifen, um das Fahrzeug zurück in die Spur zu führen.
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Tagfahrlicht, Halogen
Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration via Apple Car-Play und Android Auto
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre, elektronisch
Zentralverriegelung mit Fernbedienung Auto Door Lock



Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic Sonderfarbe Soul Red Crystal

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Verkleidungen/Abdeckungen	A-Säule links Verkleidung innen - Brandloch - Smart Repair
3	Getriebe	Schaltknauf - Abrieb - erneuern
4	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair
7	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - Smart Repair
8	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
9	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair
10	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - lackieren
12	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Radsatz komplett (18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz Bereifung 215/45 R 18)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.



Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

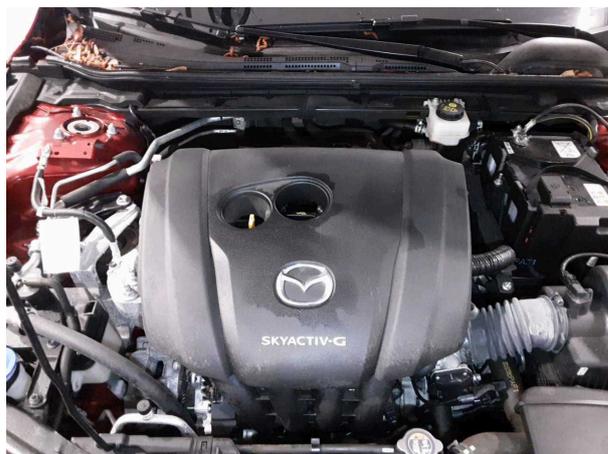


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wieserling 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule links Verkleidung innen - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule links Verkleidung innen - Brandloch - Smart Repair



Beschädigung #3: Getriebe: Schaltknauf - Abrieb - erneuern



Beschädigung #3: Getriebe: Schaltknauf - Abrieb - erneuern



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

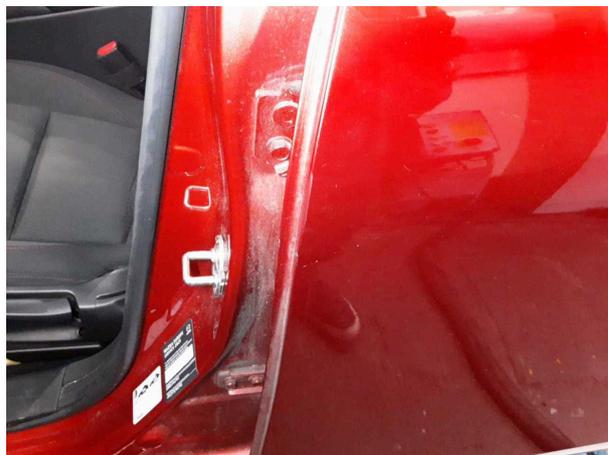

Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #7: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - Smart Repair

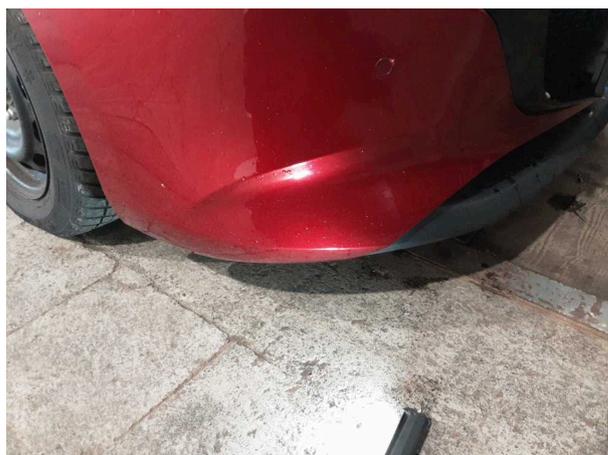

Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #9: Motorhaube: Motorhaube - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

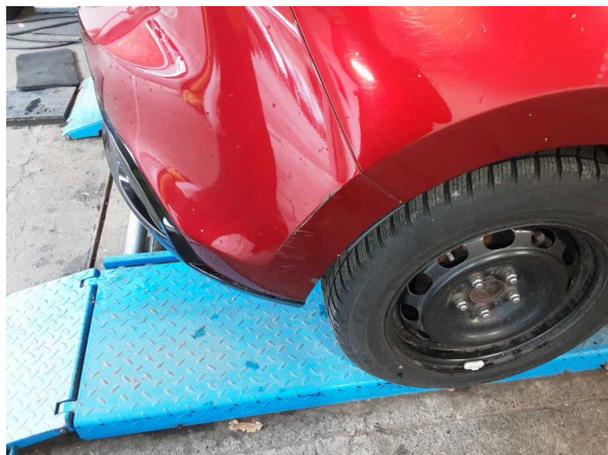


Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

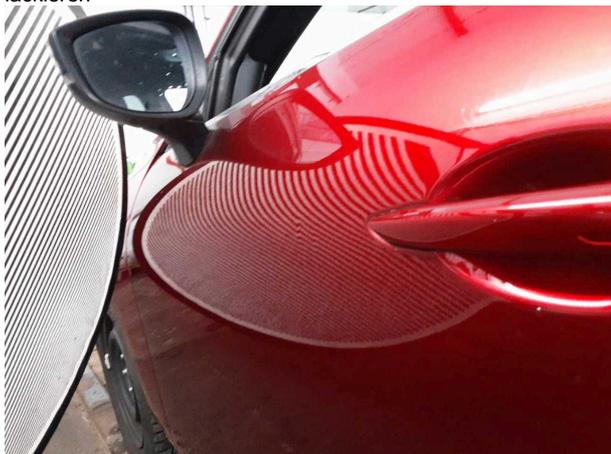

Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #13: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel rechts, Tür vorne rechts