



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39540235
Auftrags-Nr / Referenz: 18913368
Besichtigungsdatum: 29.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M-Hybrid SELECTION		
Kennzeichen	WAK-WM 68	Fahrgestellnummer	JMZDM6WH600207515
Erstzulassung	23.04.2021	Laufleistung (abgelesen)	50.241 km
HSN/TSN	7118 / AIS 00004	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	137 kW / 1.998 ccm	Nächste HU	05/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Letzte Wartung	05/2024 bei 39.391 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Grau-Braun
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.965 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	18913368	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 4mm	i.O.
2	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 99V	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	215/55 R18 99V	Winterreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
 Gutenbergstr. 13
 70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
 Maik Köhler KFZ-
 Sachverständigenbüro
 Vor dem Warthügel 7
 99718 Greußen

Empfänger
 Backoffice
 Santander Consumer Leasing GmbH
 Santander-Platz 1
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Alarmanlage
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage, zweiflutig
Außenspiegel automatisch abblendend Fahrerseite
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - automatisch anklappbar - beheizbar - in Wagenfarbe - mit integrierten Seitenblinkern
Bordcomputer
Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll) - hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern
Colorverglasung wärmedämmend
Dachheckspoiler und Frontgrill in Schwarz glänzend
Dachhimmel in Grau
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Fernlichtassistent HBC
Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander
G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), Fahrdynamikregelung
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung (ISA)
Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistentenfunktion (MRCC)
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - Höheneinstellung vorne - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heckklappe, elektrisch
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar
Komfortblinkfunktion
Kontrastelemente der Mittelkonsole Kontrastelemente der Mittelkonsole, des Armaturenbretts und der Dekor-Elemente in den Seitentüren in Dunkelblau
Kopfstützen (5)
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Maik Köhler KFZ-
Sachverständigenbüro
Vor dem Warthügel 7
99718 Greußen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Lederschaltknopf
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Audioquelle und Lautstärke, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenksäule höhen und längeneinstellbar
Licht- und Regensensor
Licht: Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage - automatischer Leuchtweitenregulierung
Login: Schlüsselloses Zugangssystem
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mittelarmlehne mit Karakuri-Funktion
Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stop Knopf
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Ottopartikelfilter
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Polster: Stoff
Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB) - 8 Lautsprecher
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt
Räder: Leichtmetallfelgen 18", Silber - 7,0 J x 18 mit 215/55 R18 Bereifung
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar
Scheibenantenne
Servolenkung
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar inkl. Einstellung der Neigung
Sitzheizung vorne
Smart Cargo System Variabler Kofferraumboden
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Tagfahrlicht: Halogen
Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrersperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Auto Door Lock

Sonderausstattung

Bezeichnung
Dach: Elektrisches Glasschiebedach



Bezeichnung

Lackierung: Polymetal Grau Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair
3	Stossfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

-Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Maik Köhler KFZ-
Sachverständigenbüro
Vor dem Warthügel 7
99718 Greußen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Maik Köhler KFZ-
Sachverständigenbüro
Vor dem Warthügel 7
99718 Greußen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Maik Köhler KFZ-
Sachverständigenbüro
Vor dem Warthügel 7
99718 Greußen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Maik Köhler KFZ-
Sachverständigenbüro
Vor dem Warthügel 7
99718 Greußen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

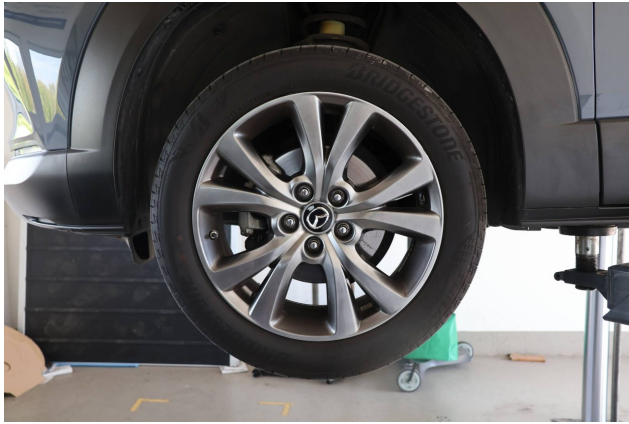


Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Maik Köhler KFZ-
Sachverständigenbüro
Vor dem Warthügel 7
99718 Greußen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Maik Köhler KFZ-
Sachverständigenbüro
Vor dem Warthügel 7
99718 Greußen

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung