

Duplikat

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Santander Consumer Leasing GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach
07.01.2025

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 64 µm bis 224 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Heckklappe erhöhte Lackschichtdicke

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Für die Erstattung des vorliegenden Zusatzberichts/Minderwertgutachten lag eine Ausrüstungsliste oder eine Neufahrzeugrechnung nicht vor. Der tatsächliche Ausstattungsumfang kann daher vom hier aufgeführten Serien- und Sonderausstattungsumfang abweichen.

Die Sommerräder liegen im Fahrzeug. Die Winterräder sind montiert und kein Bestandteil des Auslieferungsumfanges laut FIN-Afrage / Auftraggeberunterlagen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war auf Grund von Art und Umfang des Schadens nicht erforderlich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.12.2022	Letzte Zulassung	13.12.2022
Hersteller	MAZDA	Typ / Verkaufsbez.	CX-60 AWD PHEV Aut. TAKUMI
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZXH0HB401107034
HSN / TSN	7118 / AIL	Schlüssel-Nr.	40373507
Km-Stand abgelesen	29803	Nächste HU §29 StVZO	12 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	141	Hubraum (ccm)	2488
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Beige
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Duplikat

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 20 104 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm
2 links	235 / 50 R 20 104 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm
rechts	235 / 50 R 20 104 V	Pirelli / Scorpion Winter 2 FSL	W /O	6 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S /O	5 mm
235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S /O	5 mm
235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S /O	5 mm
235 / 50 R 20 100 W	Bridgestone / Alenza 001	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stauassistentenfunktion (MRCC), Airbag: Center-Airbag vorne, Airbag: Frontairbags, Airbag: Knie-Airbag für Fahrer, Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne und hinten außen, Alarmanlage mit Innenraumüberwachung, Allradantrieb (AWD), Ambientelicht am Dachhimmel, Anti-Blockier-System, Applikationen in Echtholz, Ausparkhilfe (RCTA), Auspuffanlage, zweiflutig, Ausstiegswarnung (BSM - Exit Warning), Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bergabfahrassistent (HDC), Berganfahrassistent (HLA), Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern, City-Notbremsassistent SCBS/SBS (Smart City Brake Support), Coming-/Leaving-Home Lichtfunktion, Dachheckspoiler, Dritte Bremsleuchte, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS), E-Call Notrufsystem, Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, Enteiserefunktion für Scheibenwischer, Fahrmoduswahl Mi-Drive, Fahrstabilitätsprogramm: Kinematic Posture Control (KPC), Fernlichtassistent HBC, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Stufen-Automatik, Handschuhfach, beleuchtet, Head-up Display, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenraum-Applikation in Weiß, Kindersitzhalterung Isize, Klimatisierungsautomatik, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, LED-Rückleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladegutsicherung inkl. Gepäckraumtrennnetz, Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (13 A) für Haushaltssteckdose (Mode 2), Ladekabel: Typ 2-Ladekabel (20 A) für Ladestationen (Mode 3), Lederlenkrad, Lederschaltknäuf, Leichtmetallfelgen 20", Silber/Schwarz Diamantschliff-Design, Lenkrad: Lenkradheizung, Lenkrad: Schaltwippen am Lenkrad, Lichtsensor, Login: Schlüsselloser Zugangssystem, Mazda Connect, Mittelarmlehne hinten, MyMazda App, Müdigkeitserkennung (DAA), Ottopartikelfilter, PTC-Heizsystem für den Innenraum, Paket: Premium Comfort, Parksensoren hinten, Parksensoren vorne, Polster: Lederausstattung Nappa, Radiozubehör: USB-Anschluss (2), Regensensor, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: Mobilitäts Kit, Rückfahrkamera, Rücksitzlehnen geteilt umklappbar (40:20:40), Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, Sitze: Fahrersitzneigungseinstellung, Sitzheizung vorne, Sound-Simulator (AVAS), Spurhalteassistent (ELK) mit Lenkunterstützung, Spurwechselassistent Plus (BSM), Stoßfänger hinten in Wagenfarbe, Stoßfänger unten in Wagenfarbe, Verkehrszeichenerkennung (TSR), Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, i-Active Display, i-stop Stopp/Start-System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
	Lackierung: Sonderlackierung


Duplikat

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 16.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

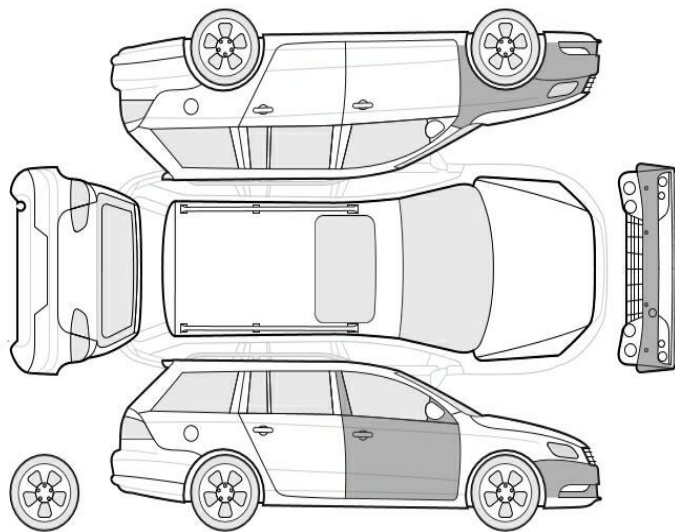

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Störung des Hybridsystems wird im Kombiinstrument angezeigt/
Motorkontrollleuchte brennt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 20)
2. Motorhaube mehrfach eingedellt, drücken (Bild 21, 22)
3. Dach eingedellt, drücken (Bild 23)
4. Kotflügel vorne rechts, Lackierung zerkratzt, smart repair (Bild 24)
5. Scheinwerfer rechts verschrammt, erneuern (Bild 25)
6. Dachhimmel verschmutzt, reinigen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 26)
7. Stoßfänger hinten, Lackierung Ladekante zerkratzt, polieren, polieren (Bild 27)
8. Stoßfänger hinten, Lackierung zerkratzt, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 28, 29)
9. Heckklappe, Lackierung zerkratzt, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 30)
10. Tür hinten links, Lackierung zerkratzt, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 31, 32)
11. Tür hinten links, Einstieg eingedellt und Lackierung beschädigt, smart repair (Bild

Duplikat

- 33)
- 12. Tür vorne links, Türkante verschrammt, smart repair (Bild 34, 35)
- 13. Tür vorne links, Lackierung Einstieg zerkratzt, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 36, 37)
- 14. LM-Felge (glanzgedreht) Sommerradsatz zerkratzt, Minderwert, (Bild 38)
- 15. Tür vorne links eingedellt, drücken (Bild 39)
- 16. Motorhaube, Lackierung Umwelteinflüsse, polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 40)
- 17. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 14)
- 18. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 15)
- 19. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappenverkleidung zerkratzt,
Sitz hinten links, Leder oberflächlich zerkratzt,
Heckklappe eingedellt,
Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt,
lackieren (Bild 16, 17, 18)