



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39389332
Auftrags-Nr / Referenz: 41406016
Besichtigungsdatum: 16.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda 2 SKYACTIV-G 90 M HYBRID Homura		
Kennzeichen	HA-AM 1023	Fahrgestellnummer	JMZDJ6HC601358497
Erstzulassung	19.09.2022	Laufleistung (abgelesen)	51.387 km
HSN/TSN	7118 / AIO 00035	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	66 kW / 1.496 ccm	Nächste HU	09/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstän...	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	08/2024 bei 39.135 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.540 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	41406016	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	185/65 R15 88T	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.
2	185/65 R15 88T	Winterreifen auf Stahl	Sonstige	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	185/60 R16 86H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	4mm / 4mm	i.O.
2	185/60 R16 86H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag (Seitenairbags) vorn
Airbag für Fahrer- und Beifahrer Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag Kopf-Schulter-Airbags vorne und hinten
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA)

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar - mit integrierten Seitenblinkern - in Wagenfarbe lackiert
Außenspiegelkappen in Schwarz
Berganfahrassistent (HLA)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Dachantenne Shark Fin
Dachheckspoiler in Wagenfarbe
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
Fahrdynamikregelung: G-Vectoring Control Plus GVC Optimierte Lenk-Präzision und höhere Fahrdynamik, weniger Lenkaufwand und Ermüdung, natürlicheres und komfortableres Fahrverhalten für alle Passagiere dank reduzierter Fliehkräfte
Felgen: Leichtmetallfelgen 16" in Schwarz - mit Bereifung 185/60 R16
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion für das Fahrerfenster
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer (Cruisematic)
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
i-stop: Intelligentes Mazda Motor Stopp/Start System
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen hinten (3), höhenverstellbar
Kopfstützen vorne höhenverstellbar
LED Scheinwerfer mit automatischer Leuchtweitenregulierung Coming-/Leaving-Home -Lichtfunktion
Lenkrad: Lederlenkrad, Lederschaltknopf und -handbremsgriff
Lenkrad: Lenkradbedientasten Audioquelle und Lautstärke - Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Leselampen vorne (2)
Luftausströmerringe in Rot
M-Hybrid System
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mobilitäts Kit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stopp Knopf
Multi-Information-Display mit Außentemperaturanzeige und Touring-Computer
Notbrems-Warnblinkautomatik ESS (Emergency Stop Signaling)
Paket: Touring-Paket - Ausparkhilfe (RCTA), Warnung bei drohender Kollision mit Querverkehr beim rückwärtigen Ausparken - Einparkhilfe, hinten - Klimatisierungsautomatik - Licht- und Regensensor - Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer - Spurwechselassistent Plus (BSM), Warnung bei Fahrzeugen im "toten Winkel" oder Kollisionsgefahr beim Spurwechsel
Polster: Stoff
Radio: Mazda Audio-System mit Radio - 17,8 cm (7 Zoll) Farbdisplay, hochauflösend, bei stehendem Fahrzeug als Touchscreen nutzbar - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung - Digitalradio-Tuner (DAB+) - zwei USB-Anschlüsse und AUX-Anschluss - Internetradio-Anwendung: mittels der Apps aha und Stitcher - 6 Lautsprecher
Radiozubehör: Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln
Radiozubehör: Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth Audiostreaming



Bezeichnung
Radiozubehör: Social-Media-Integration - Mittels der App aha Zugang zu Facebook und Twitter - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander - Vorlesefunktion erfolgt über Text-to-Speech-Sprachausgabe
Reifendruck-Kontrollsystem indirekt über ABS
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar (60:40)
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Servolenkung
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar
Sitze: ISOFIX Kindersitzhalterungen - auf den äußeren Sitzen hinten
Spurhalteassistent - aktiv mit Lenksunterstützung (LAS) - Warnt den Fahrer vor einem unbeabsichtigten Wechsel der Fahrspur und kann zudem per aktivem Lenkeingriff unterstützend eingreifen, um das Fahrzeug zurück in die Spur zu führen.
Tagfahrlicht, Halogen
Telefonzubehör: Erweiterte Smartphone-Integration via Apple Car-Play und Android Auto
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Wegfahrsperrung, elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic
Paket: Touring 2 LED-Tagfahrlicht und -Lichtsignatur Lenkradheizung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Instrumententafel	Mittelkonsole vorn - Kratzer - Smart Repair
2	Sitz vorn	Lehnenbezug links - Abrieb - Smart Repair
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - Smart Repair
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

- Winterradsatz gehört nicht zum Ausstattungsumfang

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

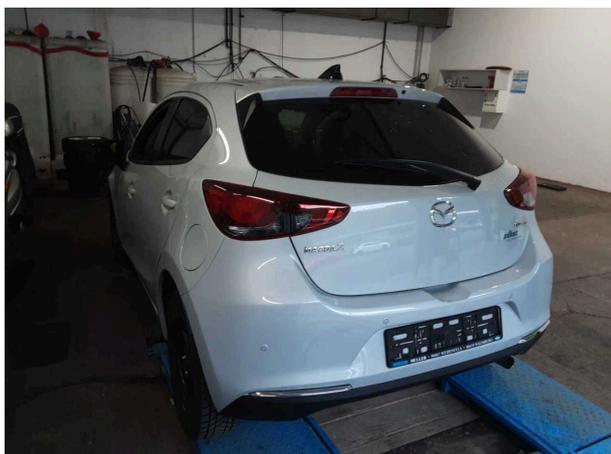


Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges

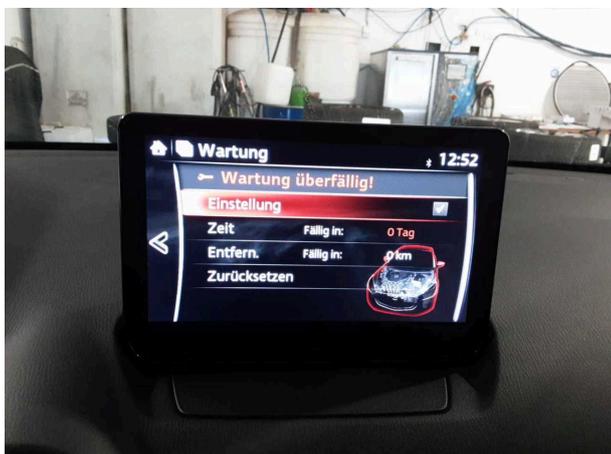


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Instrumententafel: Mittelkonsole vorn - Kratze... Smart Repair



Beschädigung #2: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #2: Sitz vorn: Lehnenbezug links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #3: Sitz vorn: Sitzbezug links - Abrieb - Smart Repair



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #5: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

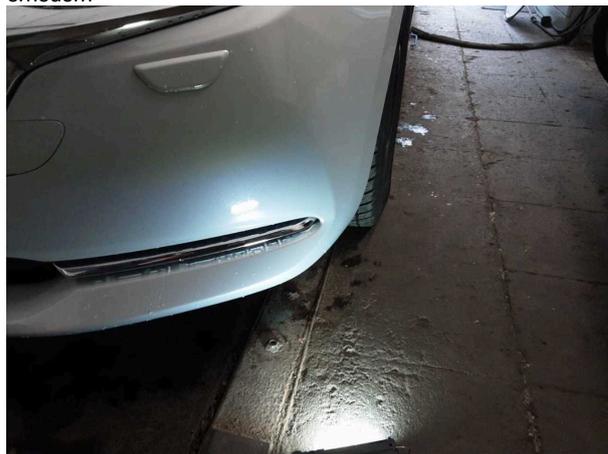

Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen