

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

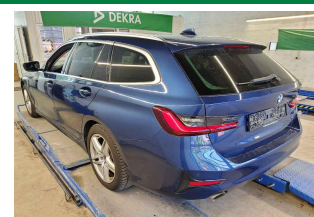
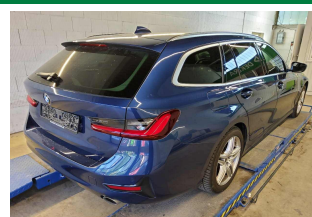
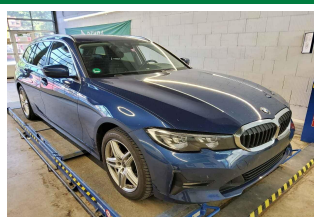
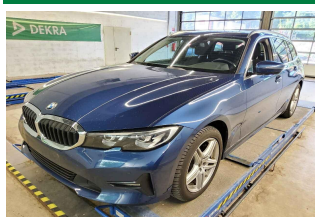
Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Borowski
Tel. direkt 089 31690-0
Tel. mobil 0160 6165298

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

**Kennzeichen****M US1417****FIN****WBA6N51080FM56491**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching

12.05.2025

12.05.2025, durch Herrn Michael Borowski bei DEKRA Automobil GmbH
Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München
ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

12.05.2025

Leasing-Nr. 373026

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-6.865,00 EUR
-5.768,90 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-4.228,00 EUR
-3.552,94 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 114 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.03.2022	Letzte Zulassung	04.03.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	330d Touring xDrive Aut. Advantage
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6N51080FM56491
HSN / TSN	0005 / CZI	Schlüssel-Nr.	10137300
Km-Stand abgelesen	124791	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor
Leistung (kW)	210	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Allrad
	N1 I		
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Phytobicblau (C1M)	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	4 mm
225 / 50 R 17 98 Y	Bridgestone / Turanza T 005 *	S /O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dachreling schwarz, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, Kraftstofftank, größer, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff Hevelius, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrsen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

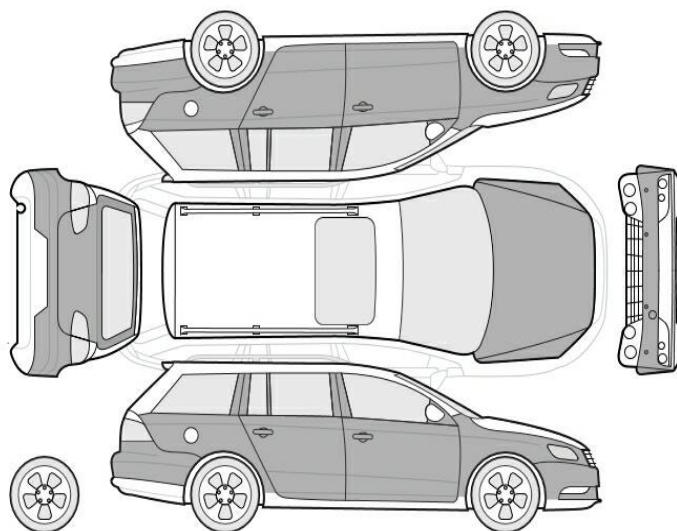
Code	Bezeichnung
3AC	Anhängerkupplung
3MB	BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert
3AT	Dachreling Aluminium satiniert
5AC	Fernlichtassistent
2TB	Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic
5A1	LED-Nebelscheinwerfer
320	Modellschriftzug-Entfall
9LC	Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive
676	Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem
1SZ	Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 775 Bicolor
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
6WD	Telefon: WLAN Hotspot
3KA	Verglasung: Akustikverglasung
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 12.07.2024 bei Kilometerstand 102.737

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Service Bremsflüssigkeit fällig, (Bild 26)	145	voll	-145	-121,85
2. Hauptuntersuchung fällig,	159	voll	-159	-133,61
3. Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 27, 28)	1.314	voll	-1.314	-1.104,20
4. Winteralufelge hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 29)	250	voll	-250	-210,08
5. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)	849	anteilig	-401	-336,97
6. Tür hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24, 25)	755	anteilig	-357	-300,00
7. Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 22, 23)	871	anteilig	-411	-345,38
8. Heckklappe Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)	792	anteilig	-374	-314,29
9. Tür vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19)	918	anteilig	-434	-364,71
10. Kotflügel vorne rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	812	anteilig	-383	-321,85
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	6.865		-4.228	-3.552,94

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne links Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
Tür vorne links Türkante, zerkratzt, Gebrauchsspur

Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Borowski

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
12.05.2025	.	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift