

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	05.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.05.2025
Referenznummern	0002035520

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV1ZZZSYZK9062618		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten	Farbton / Lackart	Candy-Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	08/2025
Typ / Verkaufsbez.	Crafter Kasten 2.0 TDI Hochdach FWD	Laufleistung abgelesen	135.198 km
Erstzulassung	25.07.2019	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 103 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C AS	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C AS	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C AS	4 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C AS	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Hecktür links beschädigt	Ja	
Hecktür rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel konvex, links		Außenspiegel konvex, rechts	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	
CW-Wert-Unterbodenverkleidung		Doppelscheinwerfer	
Doppeltonfanfare		Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links	
Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch vorn	
Getriebe 6-Gang		Haltegriffe A-Säulen	
Innenleuchten im Fahrerhaus: LED		Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum		Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe	
Kraftstofftank: 75 Ltr.		Kühlergrill mit Chromleiste oben	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Leuchtweitenregelung	
LKW-Zulassung		Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	
Multifunktionsanzeige Plus		Nebelschlussleuchte	
Radstand 3640 mm		Reifen-Reparaturkit	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektro-mechanisch		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar		Start/Stop-Anlage Motor	
Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)		Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe	
Tagfahrlicht		Verzurrösen Laderaum	
Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)		Wegfahrsperre (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	
Zul. Gesamtgewicht 3,50 t			
Sonderausstattung (verifiziert)			
2. Batterie mit Batterieüberwachung	✓	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	✓
Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)	✓	Sprachsteuerungs-System	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Handschuhfach abschließbar	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	✓	Dachverkleidung	✓
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	✓	Fenster-Paket	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts	✓
Heckflügeltüren mit Verglasung	✓	Innenspiegel abblendbar	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Fzg. ohne Laderaumtrennwand	✓
Fzg. ohne Typbezeichnung	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h	✓
Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) mit 2. Verdampfer	✓	Ablage-Paket	✓
Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel	✓	Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	✓
Verdampfer zusätzlich	✓	Markierungsleuchten seitlich	✓
Reifendruck-Kontrollsystem	✓	Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Bordwerkzeug und Wagenheber	✓	Rückfahrkamera	✓
Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert	✓	Schmutzfänger vorn	✓
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus	✓	Standheizung mit Fernbedienung	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch	✓
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓	Wärmetauscher und Verdampfer zusätzlich	✓
Wärmetauscher zusätzlich	✓	Folierung/Werbefolie	✓
Innenraumumbau Bruns	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	992,32 €	492,64 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 37, Bild 38)	992,32 €	492,64 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen hinten rechts, porös, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	199,92 €	199,92 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	227,69 €	91,08 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen (Bild 18)	12,00 €	12,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14)	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 30, Bild 31, Bild 32, Bild 33)	2166,89 €	2166,89 €
Fahrzeug hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29)	1591,15 €	1591,15 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug Batterie, entladen, ersetzen (Bild 15)	385,04 €	385,04 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Innenverkleidung Laderaum hinten links, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	153,23 €	61,29 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	7.991,01 €
Minderwert	6.763,10 €
Händlereinkaufspreis	8.225,00 €
Händlerverkaufspreis	9.375,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 13.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

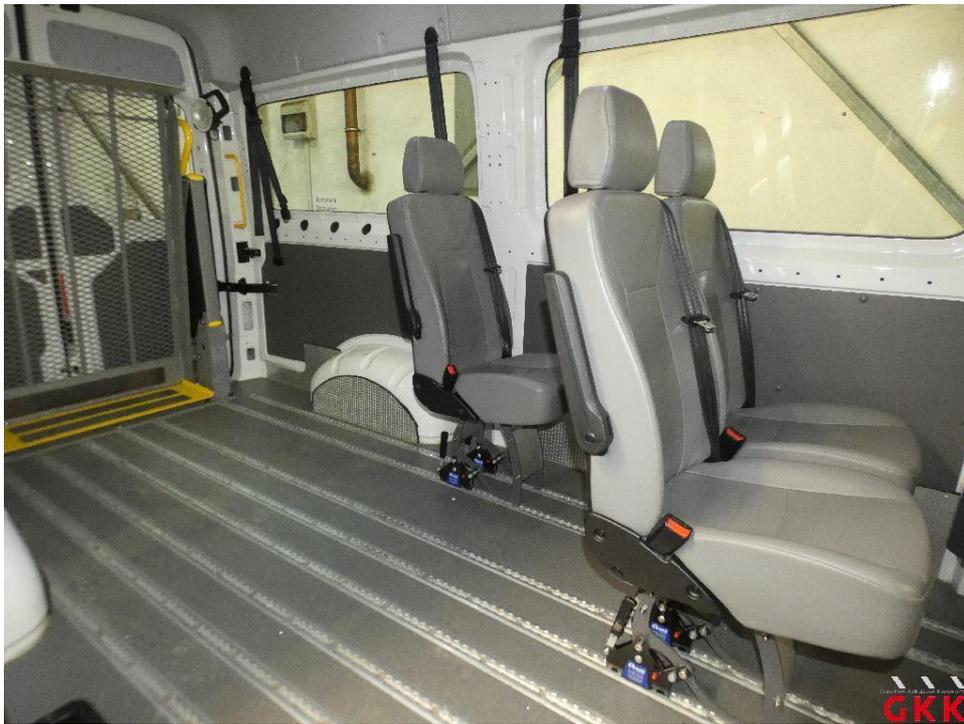


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

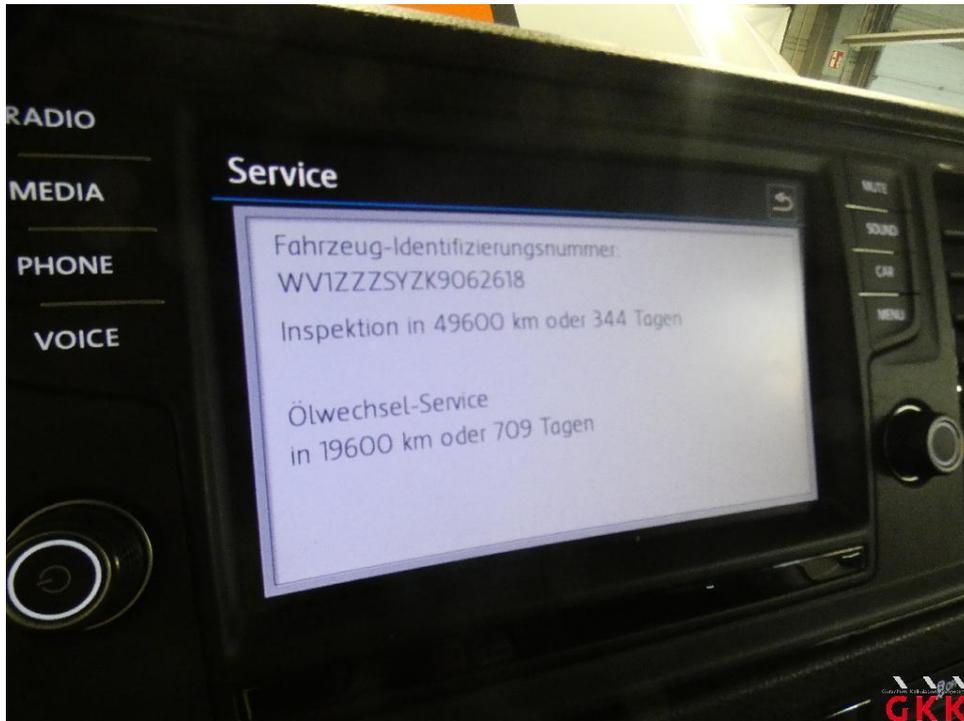


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

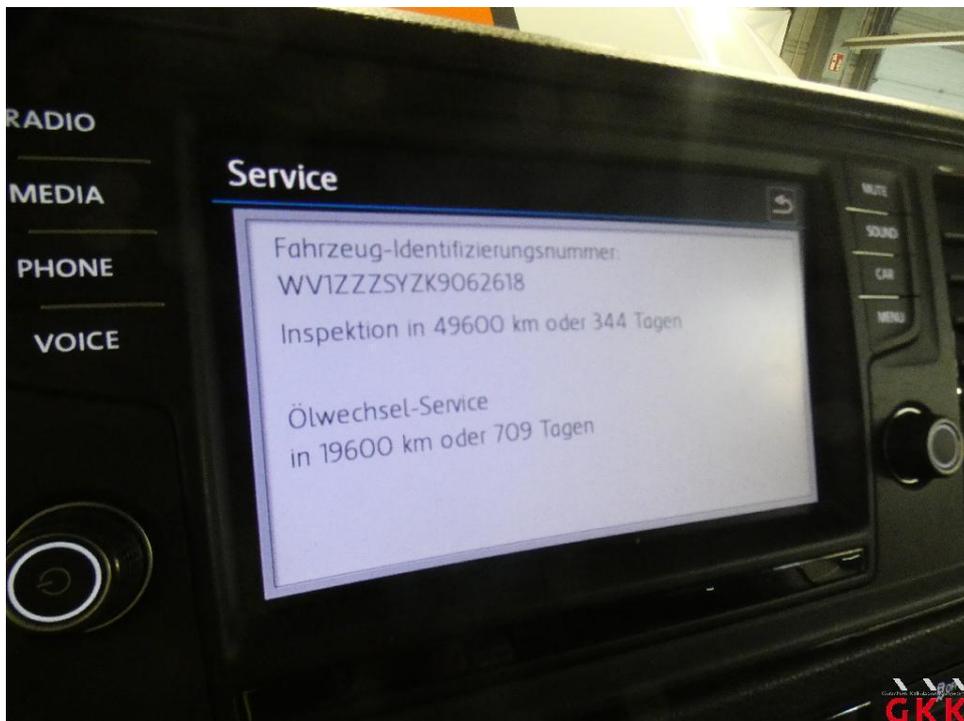


Bild 14 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, Batterie, entladen, ersetzen



Bild 16 Innenverkleidung Laderaum hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Innenverkleidung Laderaum hinten links, beschädigt, ersetzen

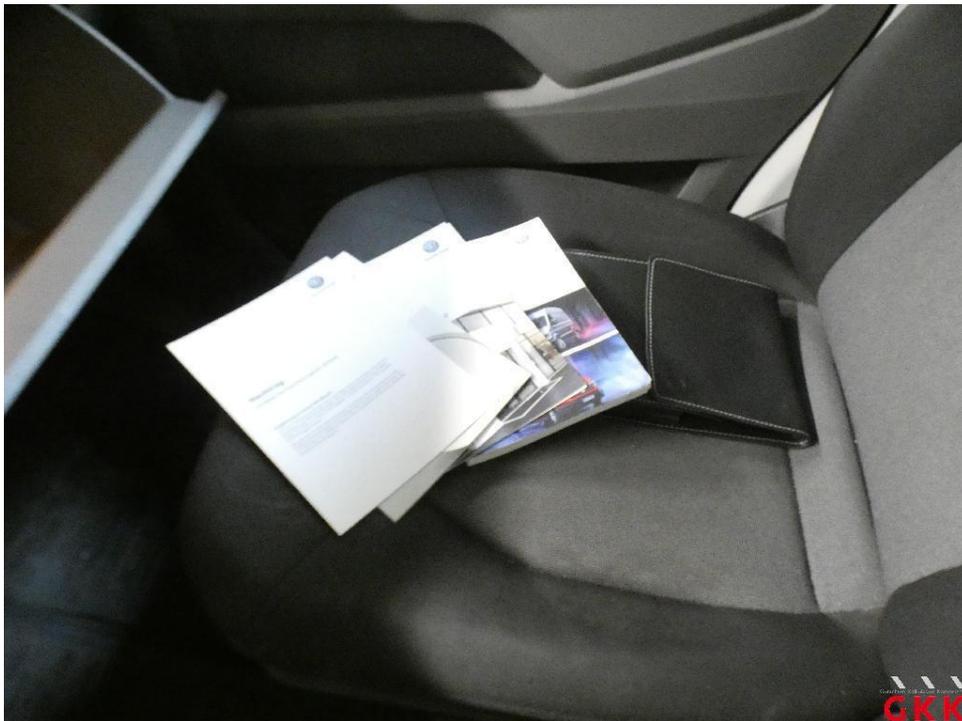


Bild 18 Bordmappe, Serviceheft, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Reifen, hinten rechts, porös, ersetzen



Bild 20 Reifen, hinten rechts, porös, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 22 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage

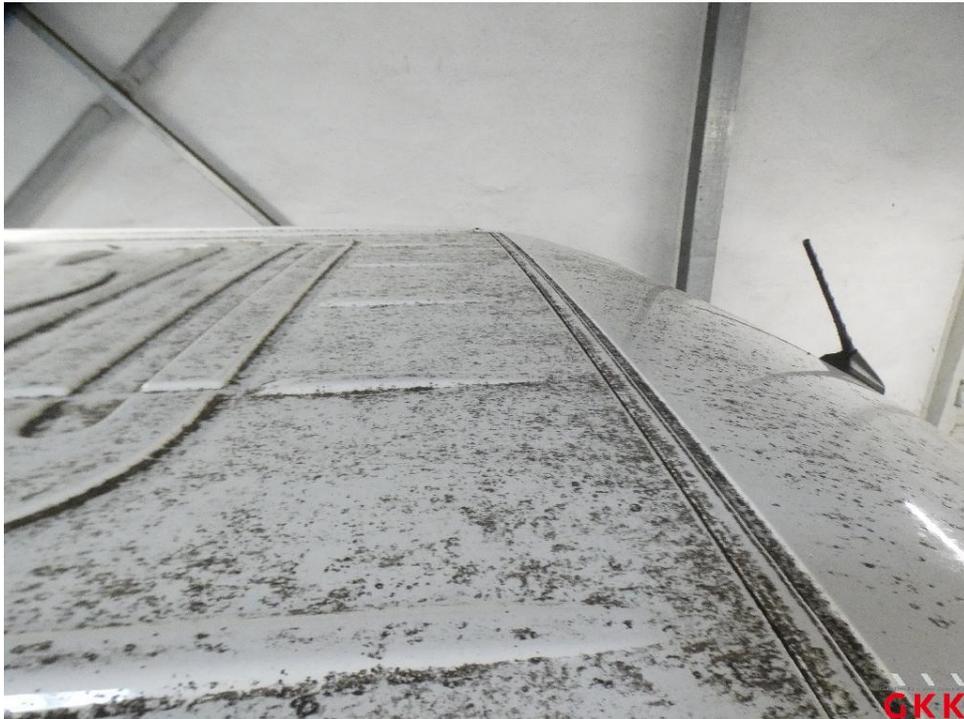


Bild 23 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 24 Sitz vorne links, Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Sitz vorne links, Polster Sitzkissen, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 34 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren