

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane Mobility Consulting GmbH
 Dr.-Carl-v.-Linde-Str. 2
 82049 Pullach im Isartal

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane Mobility Consulting GmbH
Ihr Auftrag vom	11.03.2025 durch Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsort	10969 Berlin, Kommandantenstraße 18
Besichtigungsdatum	19.03.2025
Referenznummern	0030911049 - 0083538077

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-DR 7005E	Fzg.-Ident.-Nummer	WAUZZGY8NA050639
Fabrikat	Audi	1. Zulassung	09.03.2022
Typ	A3 Sportback 40 TFSI e advanced	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Brilliant schwarz - Uni
Laufleistung abgelesen	62.543 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Schräghecklimousine, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	03/2027
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.395 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/50 R17 93H M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/50 R17 93H M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/50 R17 93H M+S	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/50 R17 93H M+S	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✘	Serviceheft vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 08.02.2024 bei km 40.832.	

Legende : ✓ Ja ✘ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Stoßfänger hinten Unfallschaden	Ja	
Fahrzeug Marderschaden	Ja	
Frontscheibe Glasschaden	Ja	

Anmerkungen
<p>Unfallschaden: keine festgestellt</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Räder-Einlagerungsschein vorhanden / lag vor. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p> <p>In der Gutachtenbestellung sind keine Angaben zur Ausstattung vorhanden. Daher wurde die Ausstattungsliste gem. FIN Abfrage eingefügt.</p>

Ausstattung**Serienausstattung**

- | | |
|---|---|
| ✓ 6 Lautsprecher | ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | ✓ Akustischer Fußgängerschutz, Außen sound (e-sound) |
| ✓ Anti-Blockier-System (ABS) | ✓ Audi connect (Notruf- und Assistance-System) |
| ✓ Audi Drive Select | ✓ Außenspiegel asphärisch, links |
| ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | ✓ Außenspiegel konvex, rechts |
| ✓ Außenspiegel Wagenfarbe | ✓ Dachkantenspoiler |
| ✓ e-tron Aufladesystem | ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage |
| ✓ Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb) | ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) |
| ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | ✓ Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links |
| ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | ✓ Fußgänger-Schutzsystem |
| ✓ Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung | ✓ Frontscheibe Wärmeschutzverglasung |
| ✓ Fußmatten Velours | ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | ✓ Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic |
| ✓ Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI) | ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der
Armaturentafel in Glasoptik schwarz |
| ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz | ✓ Kindersicherung elektr. betätigt |
| ✓ Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard) |
| ✓ Kopfstützen hinten (3-fach) | ✓ Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron) |
| ✓ Ladekabel mit Industriestecker (16 A / 400 V) | ✓ Ladekabel mit Schuko stecker |
| ✓ Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung | ✓ Licht- und Regensensor |
| ✓ LM-Felgen | ✓ Make-up-Spiegel beleuchtet |
| ✓ Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus | ✓ Nichtraucher-Paket |
| ✓ Parkbremse elektro-mechanisch | ✓ Radioempfang digital (DAB) |
| ✓ Reifen-Reparaturkit | ✓ Reifendruck-Kontrollsystem |
| ✓ Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | ✓ Start-Stop-Knopf |
| ✓ Seitenairbag vorn | ✓ Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag) |
| ✓ Servolenkung elektronisch gesteuert | ✓ Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte |
| ✓ Standard-Fahrwerk | ✓ Standklimatisierung |
| ✓ Start/Stop-Anlage | ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| ✓ Stoßfänger Ausführung: advanced | ✓ Tagfahrlicht |
| ✓ Universal-Schnittstelle Bluetooth | ✓ Wegfahrsperr (elektronisch) |

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) | ✓ Audi connect plus (Internetbasierende Dienste) |
| ✓ Business-Paket | ✓ Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi
Phone Box) |
| ✓ USB-Schnittstelle für Fondpassagiere | ✓ Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| ✓ Audi Smartphone Interface | ✓ Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) |
| ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | ✓ Dachreling schwarz |
| ✓ Fahrassistenz-System: Parklenkassistent | ✓ Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) |
| ✓ Innenausstattung: Farbnaht Rot | ✓ Interieur-Paket S line |
| ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug,
beleuchtet | ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Spektrum |
| ✓ Pedale und Fußstütze in Edelstahl | ✓ Mittelarmlehne vorn mit Fach |
| ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz | ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder / Kunstleder mono.pur 550
Kombination mit Logo-Prägung |
| ✓ Sportsitze vorn | ✓ Türarmlehnen in Kunstleder |
| ✓ Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und
Schaltfunktion | ✓ Leichtlaufreifen |
| ✓ LM-Felgen 6,5x17 (5-Parallelspeichen, für Winterbereifung) | ✓ Rückfahrkamera |
| ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) | ✓ Scheinwerfer LED |
| ✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Feinnappa mit Logo-Prägung in
Vordersitzlehnen |
| ✓ Sonderlackierung Brilliant-Schwarz | ✓ Soundgenerator |

Zustand / Beschädigungen		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	98,32 €	98,32 €
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 24, Bild 25)	218,70 €	218,70 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Kotflügel vorne links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair (Bild 12, Bild 13)	52,50 €	52,50 €
Tür hinten links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links, verkratzt, Smartrepair (Bild 14, Bild 15)	63,00 €	63,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Seitenwand rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Kotflügel vorne rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	645,06 €	419,29 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	145,80 €	145,80 €
Satz Sommerräder, fehlt, ersetzen (Bild 26)	2680,00 €	2680,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 277,02 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.903,38 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	3.677,61 €
Händlereinkaufspreis	11.625,00 €
Händlerverkaufspreis	13.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Schwab, Andreas

Der Sachverständige, 19.03.2025

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage

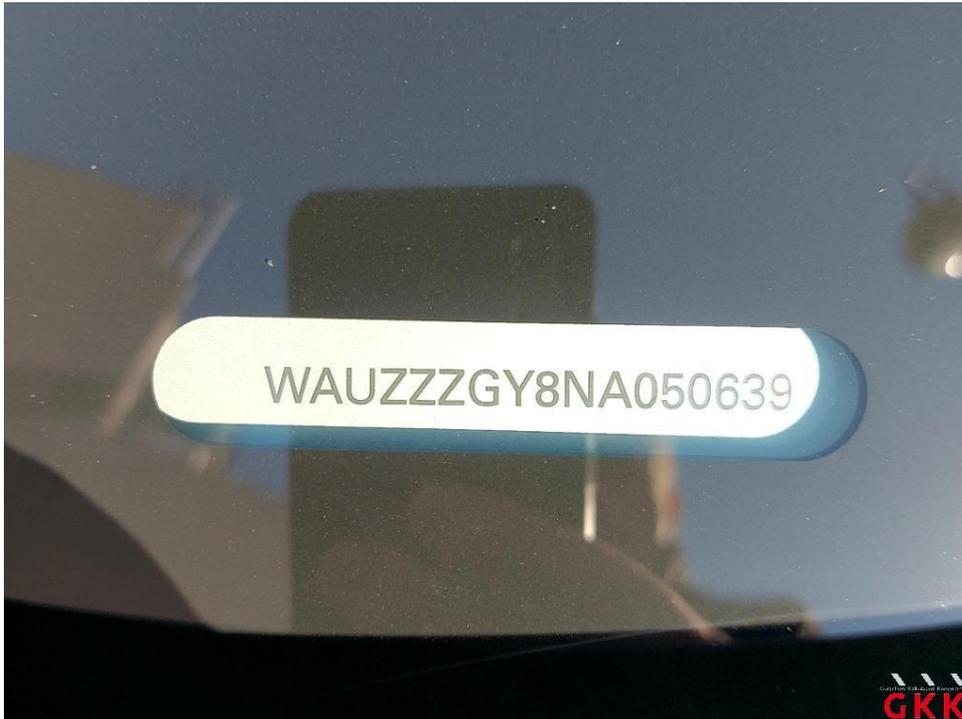


Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

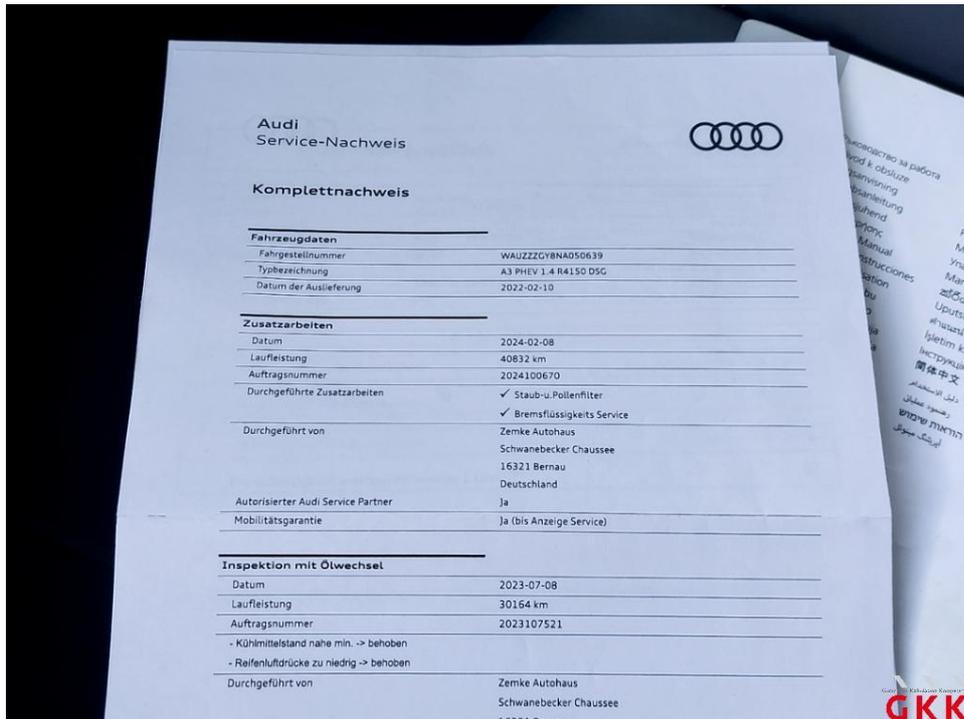


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12. Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 13. Tür vorne links, verkratzt, Smartrepair



Bild 14. Seitenwand links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Seitenwand links, verkratzt, Smartrepair



Bild 16. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 18. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 20. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 24. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

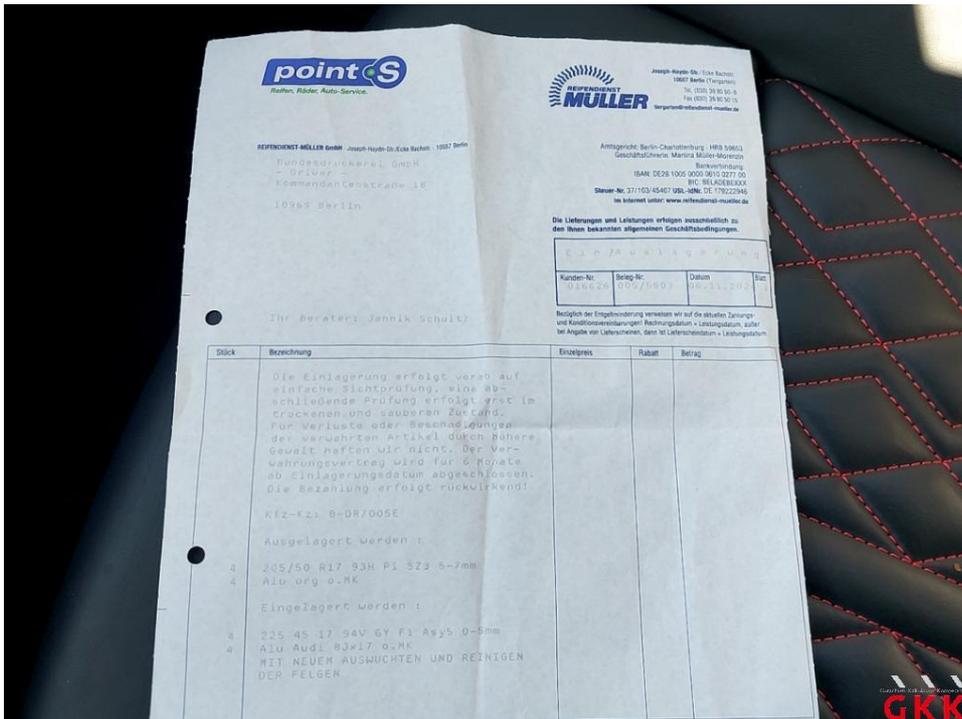


Bild 26. Satz Sommerräder, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27.