

WBA5P51050FK81137

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	51.179 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-2 Monat(e)
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA5P51050FK81137	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	01.02.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	02/2024, 33.379 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf1	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
5	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Kleber	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.04.2025
Protokollnummer: 39524525
Anlieferungsdatum: 30.04.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	51.179 km
Fahrgestellnummer	WBA5P51050FK81137	Erstzulassung	01.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.04.2025
Protokollnummer: 39524525
Anlieferungsdatum: 30.04.2025



Auto Plus



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

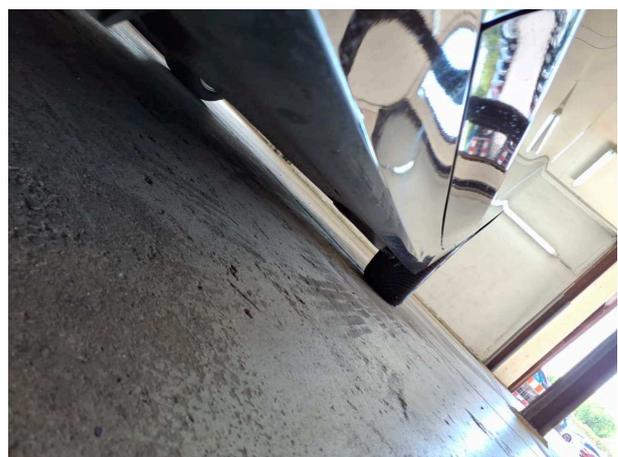


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

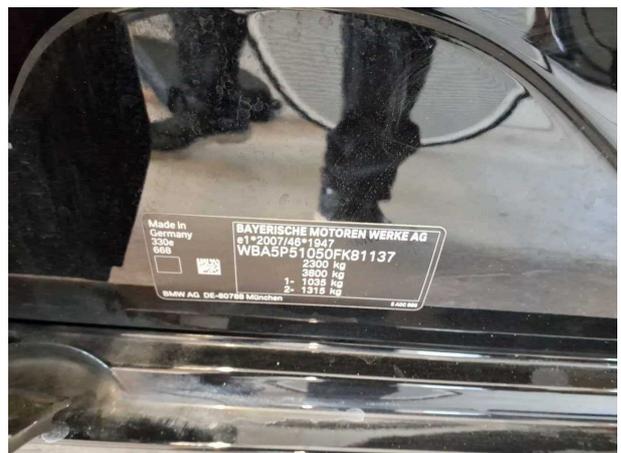


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

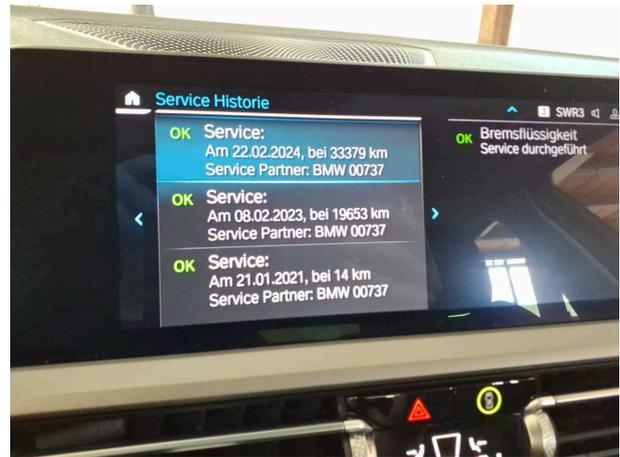


Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkrazt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

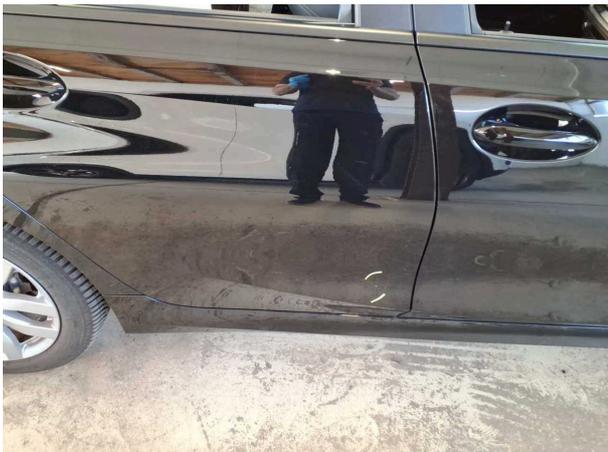

Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

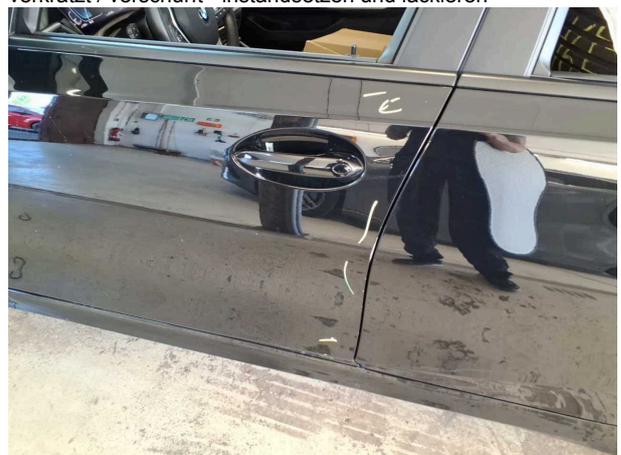

Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott