

WBA5P51060FK96844

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	142.973 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	21.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Bericht lag vor)	03/2026
Fahrgestellnummer	WBA5P51060FK96844	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	05.03.2021	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung	11/2024, 130.586 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufI	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair
4	Fahrzeugdach	Dach - Kratzer - Smart Repair
5	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair
6	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
8	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair
10	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - lackieren
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren
12	2.Radsatz	Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung
13	Schweller rechts	Schweller - Kratzer - lackieren
14	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen



Nr.	Ort
1	Kotflügel rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	225/50 R17 94H	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Dunlop	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 95Y	Dunlop	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Comfort Autotechnik GmbH
Wiesenstraße 52
40549 Düsseldorf

Besichtigungsdatum: 01.04.2025
Protokollnummer: 39334131



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	142.973 km
Fahrgestellnummer	WBA5P51060FK96844	Erstzulassung	05.03.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

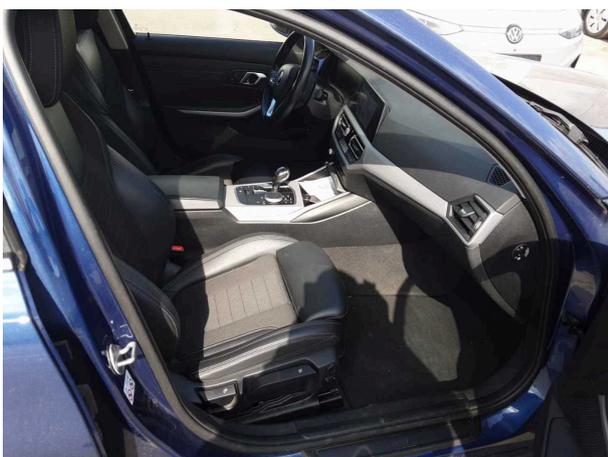


Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Dokumente

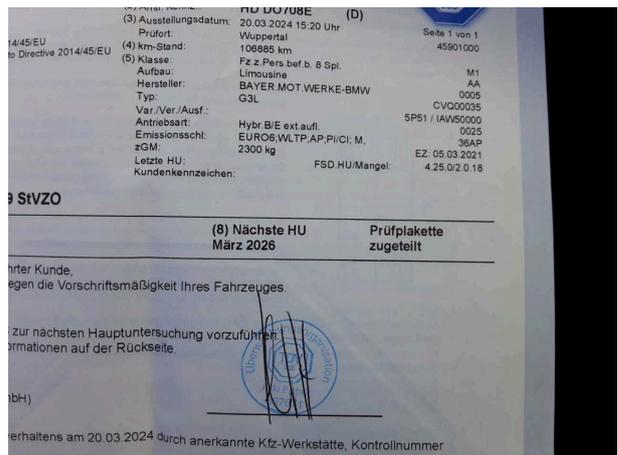


Abbildung 18: Dokumente

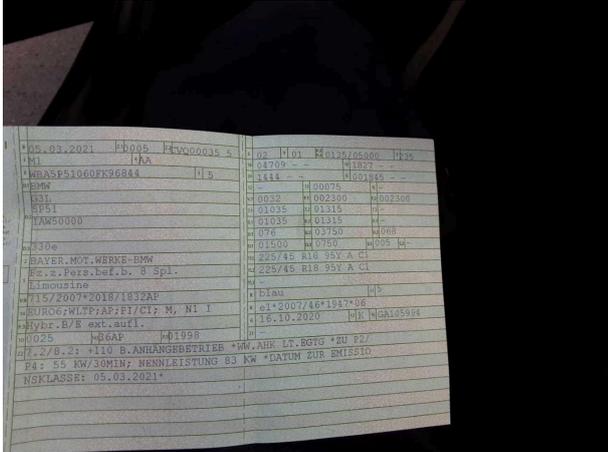


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung

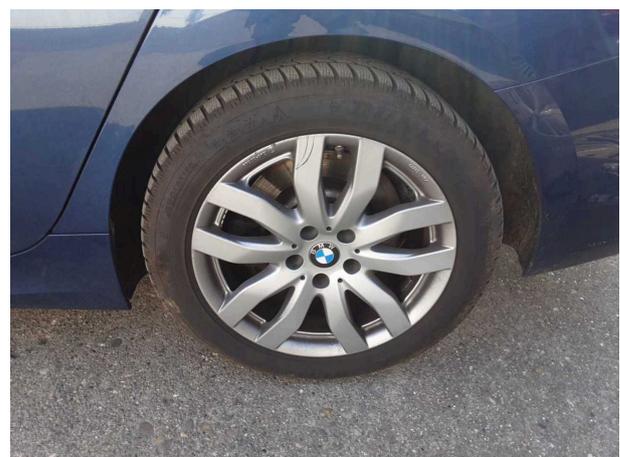


Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

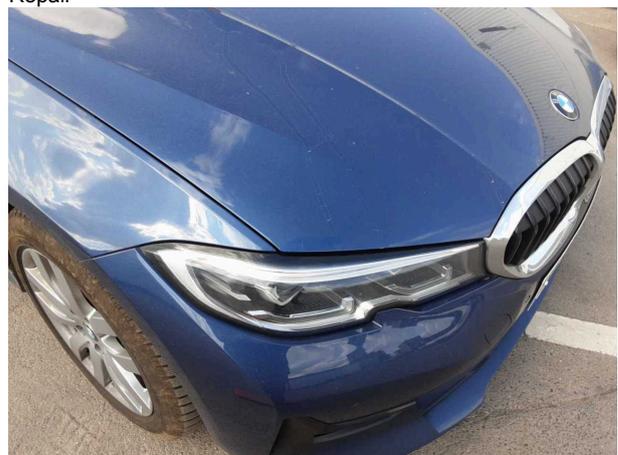

Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #10: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung

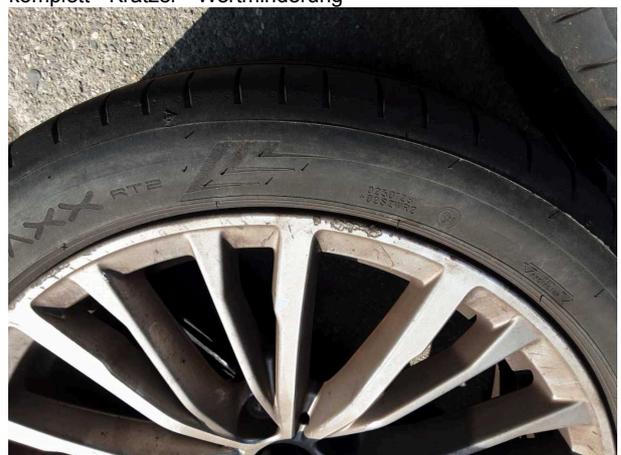

Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #12: 2.Radsatz: Leichtmetallfelgensatz komplett - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #13: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Schweller rechts: Schweller - Kratzer - lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Comfort Autotechnik GmbH
Wiesenstraße 52
40549 Düsseldorf

Besichtigungsdatum: 01.04.2025
Protokollnummer: 39334131



Auto Plus



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten -
Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott