

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	29.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	09.05.2025
Referenznummern	0002035492

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV1ZZZSYZK9062635		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten	Farbton / Lackart	Candy-Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	08/2025
Typ / Verkaufsbez.	Crafter Kasten 2.0 TDI Hochdach FWD	Laufleistung abgelesen	155.359 km
Erstzulassung	25.07.2019	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 103 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	8 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 15.08.2023 bei km 100.809.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
 Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
 Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel konvex, links		Außenspiegel konvex, rechts	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	
CW-Wert-Unterbodenverkleidung		Doppelscheinwerfer	
Doppeltonfanfare		Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links	
Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch vorn	
Getriebe 6-Gang		Haltegriffe A-Säulen	
Innenleuchten im Fahrerhaus: LED		Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum		Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe	
Kraftstofftank: 75 Ltr.		Kühlergrill mit Chromleiste oben	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Leuchtweitenregelung	
LKW-Zulassung		Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	
Multifunktionsanzeige Plus		Nebelschlussleuchte	
Radstand 3640 mm		Reifen-Reparaturkit	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektro-mechanisch		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar		Start/Stop-Anlage Motor	
Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)		Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe	
Tagfahrlicht		Verzurrösen Laderaum	
Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)		Wegfahrsperre (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	
Zul. Gesamtgewicht 3,50 t			
Sonderausstattung (verifiziert)			
2. Batterie mit Batterieüberwachung	✓	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	✓
Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)	✓	Sprachsteuerungs-System	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Handschuhfach abschließbar	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	✓	Dachverkleidung	✓
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	✓	Fenster-Paket	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts	✓
Heckflügeltüren mit Verglasung	✓	Innenspiegel abblendbar	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Fzg. ohne Laderaumtrennwand	✓
Fzg. ohne Typbezeichnung	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h	✓
Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) mit 2. Verdampfer	✓	Ablage-Paket	✓
Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel	✓	Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	✓
Verdampfer zusätzlich	✓	Markierungsleuchten seitlich	✓
Reifendruck-Kontrollsystem	✓	Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Bordwerkzeug und Wagenheber	✓	Rückfahrkamera	✓
Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert	✓	Schmutzfänger vorn	✓
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus	✓	Standheizung mit Fernbedienung	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch	✓
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓	Wärmetauscher und Verdampfer zusätzlich	✓
Wärmetauscher zusätzlich	✓	Folierung/Werbefolie	✓
Innenraumumbau Bruns	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	440,81 €	154,28 €
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	950,42 €	332,65 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	873,62 €	409,46 €
Seitenwand links hinten -unterhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	933,51 €	430,42 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	1627,05 €	621,31 €
Seitenwand rechts Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	103,26 €	36,14 €
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24)	1140,36 €	450,97 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Reflektor, gerissen, ersetzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	148,73 €	52,06 €
Stoßfänger hinten Ecke rechts -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	228,62 €	80,02 €
Stoßfänger hinten Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	228,62 €	80,02 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen (Bild 43, Bild 44)	414,23 €	144,98 €
Kombiinstrument Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen (Bild 17)	79,76 €	79,76 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 15)	184,55 €	184,55 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Lenkrad, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motor Motorölstand, prüfen (Bild 16)	79,76 €	79,76 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 14)	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	8.384,71 €
Minderwert	4.087,79 €
Händlereinkaufspreis	10.500,00 €
Händlerverkaufspreis	11.825,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 44 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 13.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

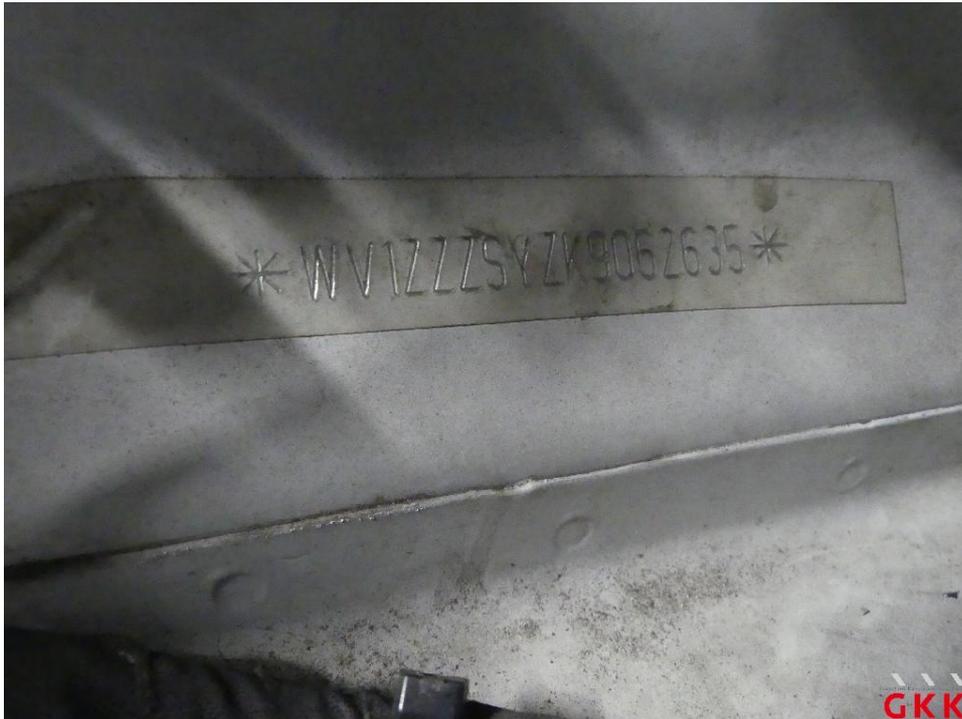


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage

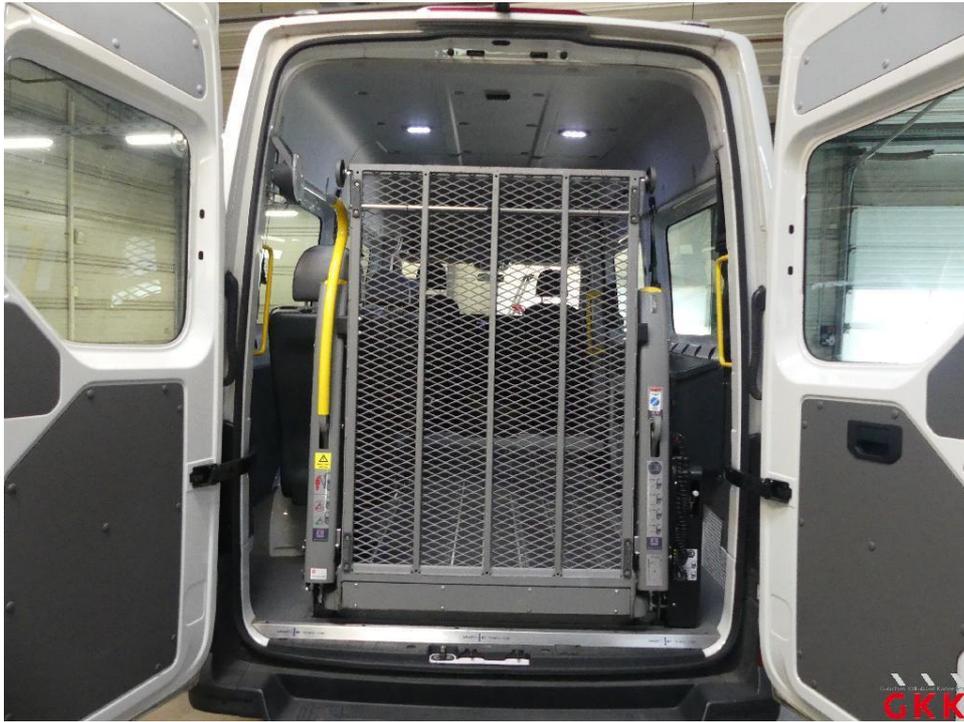


Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

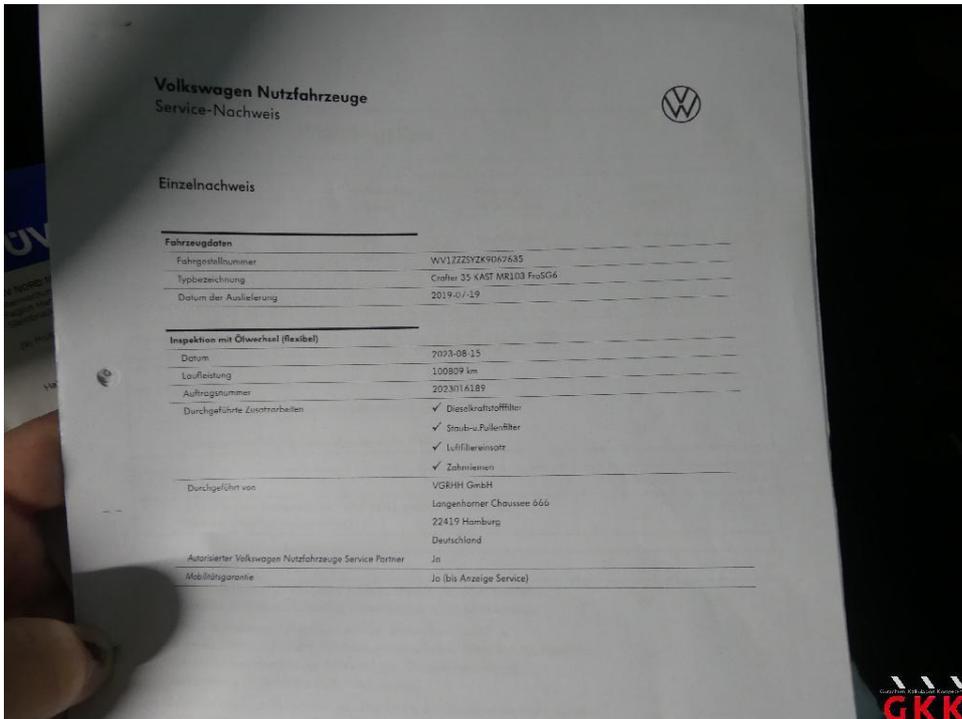


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

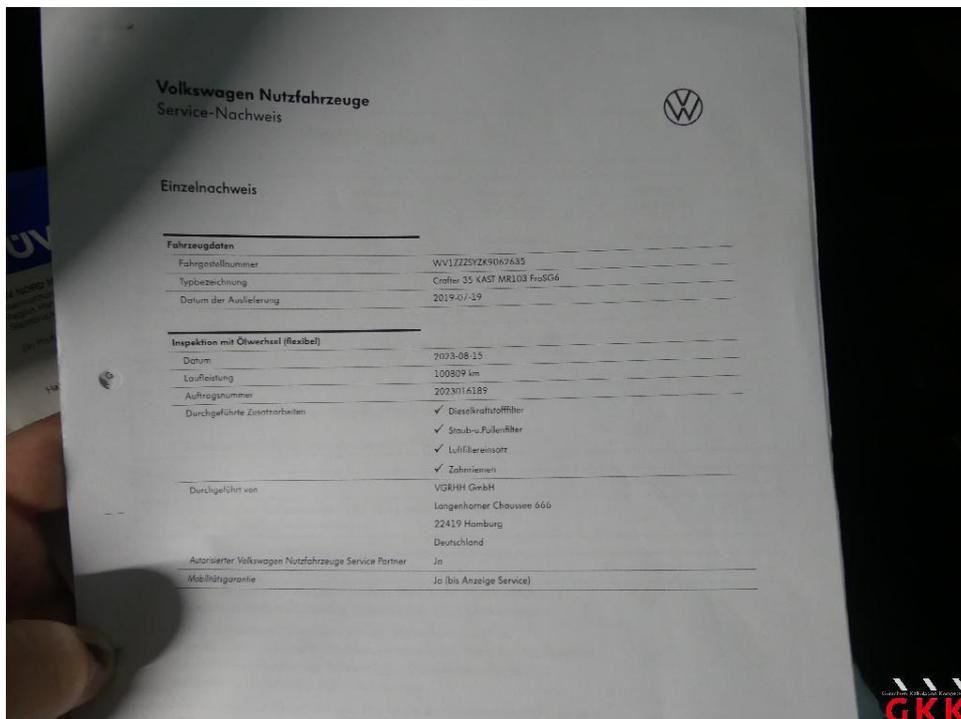


Bild 14 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen



Bild 16 Motor, Motorölstand, prüfen

Fotoanlage



Bild 17 Kombiinstrument, Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Seitenwand rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Stoßfänger hinten, Reflektor, gerissen, ersetzen

Fotoanlage

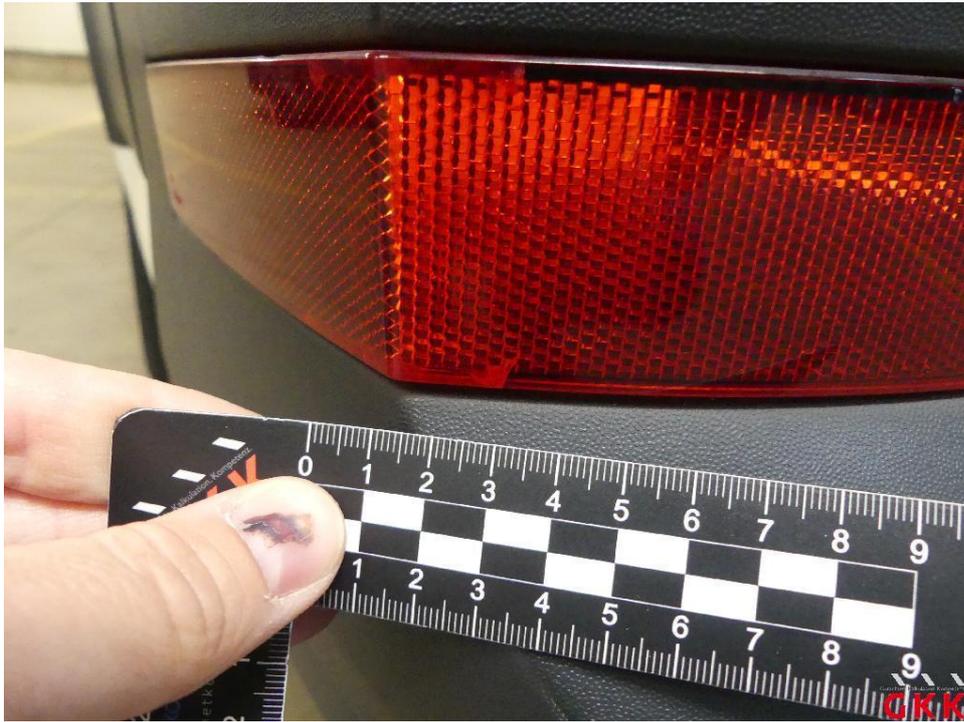


Bild 35 Stoßfänger hinten, Reflektor, gerissen, ersetzen



Bild 36 Stoßfänger hinten, Reflektor, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren

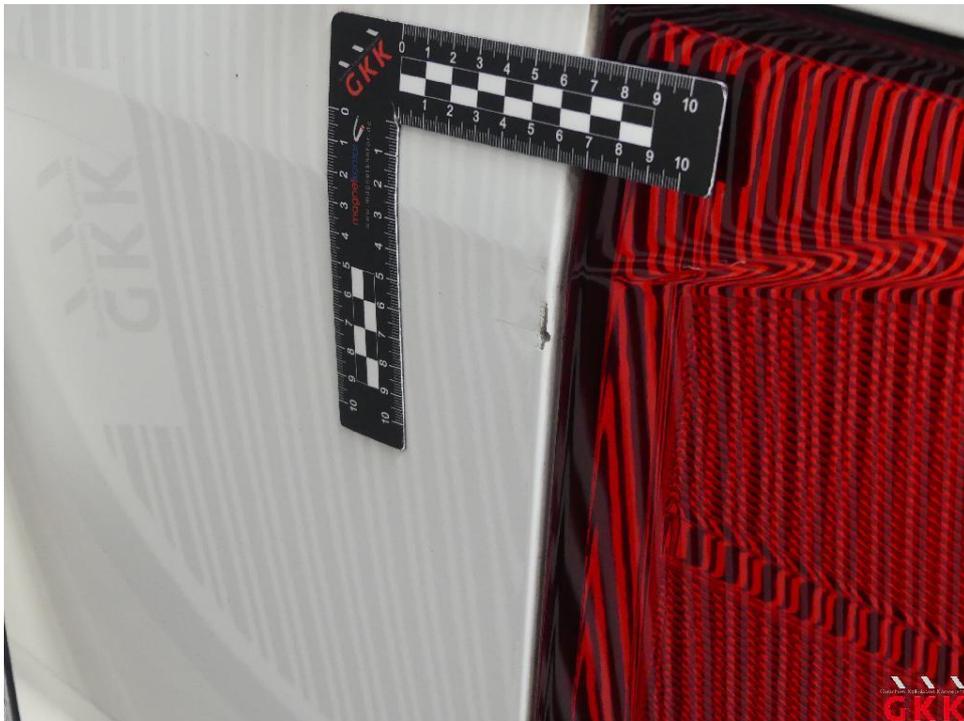


Bild 38 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 40 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 41 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 43 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen



Bild 44 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen