



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39426392
 Auftrags-Nr / Referenz: 50436247
 Besichtigungsdatum: 16.04.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mazda 3 e-SKYACTIV-X 186 M HYBRID HOMURA		
Kennzeichen	HA-AM 171	Fahrgestellnummer	JM4BP6HH001407539
Erstzulassung	26.10.2023	Laufleistung (abgelesen)	25.064 km
HSN/TSN	5003 / AAV 00138	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	137 kW / 1.998 ccm	Nächste HU	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	7.000 km
Letzte Wartung	08/2024 bei 15.945 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Anthrazit-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.941 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	50436247	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/45 R18 89W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	7mm / 7mm	i.O.
2	215/45 R18 89W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Toyo	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
A-/B-Säulen-Verkleidung mit Hochglanzfinish
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (MRCC) mit Pre Crash Safety-System mit aktivem Bremseingriff (SBS)
Advanced Head-up Display Projektion in Frontscheibe
Airbag: Frontairbags für Fahrer- und Beifahrer Beifahrerairbag abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-Schulter-Airbags für alle Sitzreihen
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage
Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und Bremsassistent (EBA)

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Ausparkhilfe (RCTA) - Warnung bei drohender Kollision mit Querverkehr bei rückwärtigem Ausparken, Radarsensoren im hinteren Stoßfänger.
Auspuffanlage, zweiflutig
Außenspiegel in Schwarz automatisch anklappbar beheizbar elektrisch einstellbar, mit integrierten Seitenblinkern
Berganfahrassistent (HLA)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern
Colorverglasung wärmedämmend
Coming-/Leaving-Home-Lichtfunktion
Dachheckspoiler, schwarz lackiert
Dachhimmel in Schwarz
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Fahrdynamikregelung: G-Vectoring Control Plus (GVC)
Farbdisplay mit Multi Commander - 26-cm-Farbdisplay (10,25 Zoll), Touchscreenbedienung für Apple CarPlay/Android Auto bei stehendem Fahrzeug - Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Felgen: 18-Zoll-Leichtmetallfelgen in Schwarz Bereifung 215/45 R 18
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Fernlichtassistent (HBC)
Frontgrill in schwarz glänzend
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
i-stop: Motor Stopp/Start System
Innenrückspiegel, automatisch abblendend
Isfix Kindersitzhaltung an den äußeren Sitzen, hinten
Klimatisierungsautomatik mit getrennter Temperatureinstellung links und rechts
Komfortblinkfunktion
Kopfstützen (5)
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker
Lederschaltknopf
Lenkrad: 3-Speichen-Ledersportlenkrad
Lenkradbedienung für das Audio-System
Lenkradbedienung für Geschwindigkeitsregelanlage und Freisprecheinrichtung
Lenksäule höhen-und längeneinstellbar
Licht: Voll LED mit autom. Leuchtweitenregulierung
Lichtsensor

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
 Wiesenring 2
 04159 Leipzig

Besichtigungsort
 Holman Compound Linz
 Asbacher Str/ Sterner Huette
 53545 Linz am Rhein

Empfänger
 Backoffice
 Santander Consumer Leasing GmbH
 Santander-Platz 1
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Login Schlüsselloses Zugangssystem
M-Hybrid System
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne mit 2 USB-C-Anschlüssen
Mobilitäts Kit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stopp Knopf
MyMazda-App E-Call Fahrzeug finden Fahrzeugstatus Ferndiagnose (RDR) Inkognito-Modus (Deaktivierung der Konnektivitätsdienste) Navigationsziel ans Fahrzeug senden Online-Update Pannenhilfe Push-Benachrichtigungen zum Fahrzeugstatus Push-Benachrichtigungen zu Ihrem vernetzten Fahrzeug Push-Benachrichtigung bei Sicherheitsalarm Push -Benachrichtigung bei einem Rückruf Report zum Fahrzeugzustand Türverriegelung
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik ESS (Emergency Stop Signaling)
Notbremsassistent SBS mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Parkbremse, elektronisch mit Auto-Hold Funktion
Polster: Stoff Armaturenbrett und Mittelarmlehne mit roten Ziernähten
Radio: Mazda Audio-System - Digitalradio-Tuner (DAB+) - 8 Lautsprecher
Regensensor
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
Rückfahrkamera
Rücksitzlehne im Verhältnis 60:40 geteilt klappbar
Scheibenantenne
Scheinwerfer- Reinigungsanlage
Schließsystem: Auto Door Lock
Servolenkung, elektrisch
Sicherheitsgurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - vorne mit Höheneinstellung - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne und hinten - Warnleuchte und -ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhen- und neigungsverstellbar
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Spurhalteassistent - aktiv mit Lenksunterstützung (LAS) - Warnt den Fahrer vor einem unbeabsichtigten Wechsel der Fahrspur und kann zudem per aktivem Lenkeingriff unterstützend eingreifen, um das Fahrzeug zurück in die Spur zu führen.
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Tagfahrlicht, Halogen
Telefonzubehör: Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming
Telefonzubehör: Qi Induktives Laden (für kompatible Smartphones)
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Verglasung: Heck- und Seitenscheiben hinten abgedunkelt
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre, elektronisch
Wireless Apple CarPlay und Android Auto
Zentralverriegelung mit Fernbedienung Auto Door Lock



Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic Sonderfarbe Machine Grey

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand links	Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

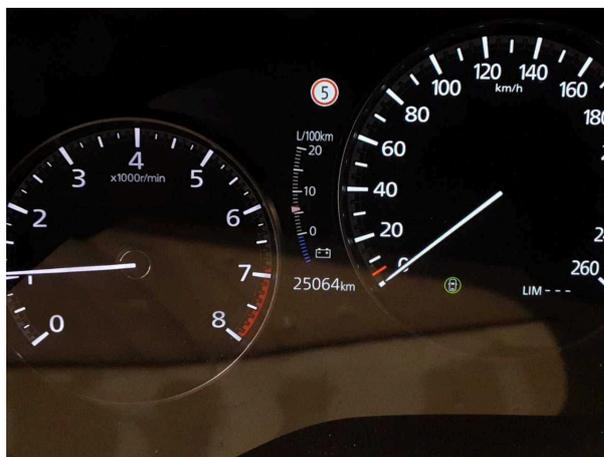


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Innenverkleidung - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair

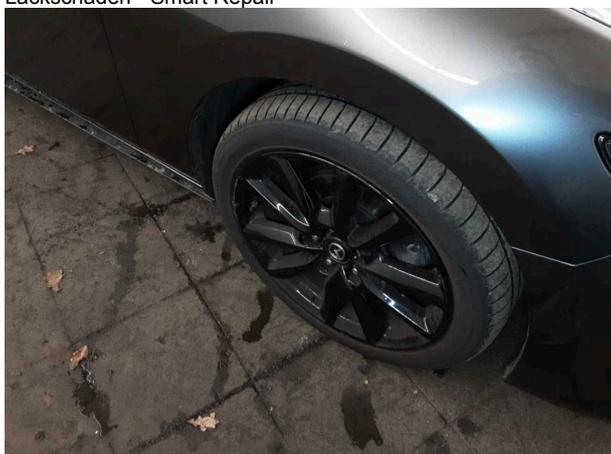

Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern