

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	25.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.05.2025
Referenznummern	0002045395

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1LK72511		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	07/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	57.072 km
Erstzulassung	02.09.2020	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 18.08.2022 bei km 28.592.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	
Fensterheber elektrisch		Generator 240 A	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang	
Haltegriff B-Säule		Haltegriffe vorn	
Handschuhfach abschließbar		Heckflügeltüren mit Verglasung	
Karosserie/Aufbau: Kombi		Karosserievariante: Normaldach	
Kühlergrill schwarz		Lenkrad (Leder)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Nebelscheinwerfer		Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	
Radstand 2933 mm		Reifendruck-Kontrollsystem	
Reserverad in Fahrbereifung		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Scheinwerfer H4		Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	
Schmutzfänger vorn und hinten		Seitenschutzleisten	
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage		Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	
Stoßfänger teillackiert		Tagfahrlicht LED	
Trend		Verzurrösen (2)	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung elektrisch	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem	✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	Doppelklimaanlage	✓
Heckscheibenwischer	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	361,09 €	216,65 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen (Bild 16)	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 14, Bild 15)	851,41 €	851,41 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.227,50 €
Minderwert	1.083,06 €
Händlereinkaufspreis	13.650,00 €
Händlerverkaufspreis	15.200,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 12.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

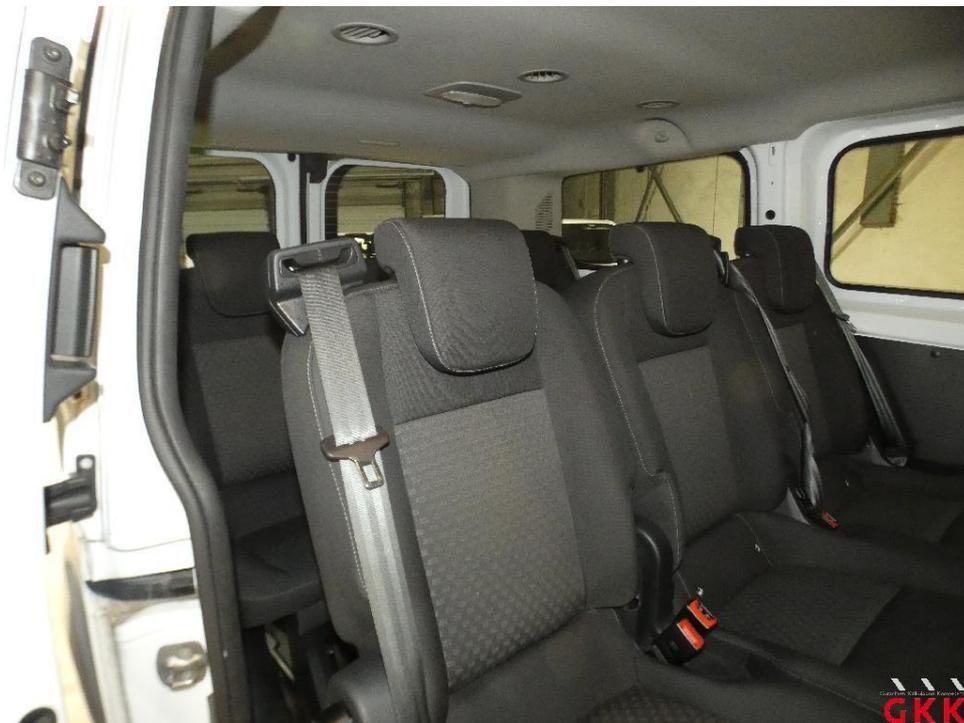


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

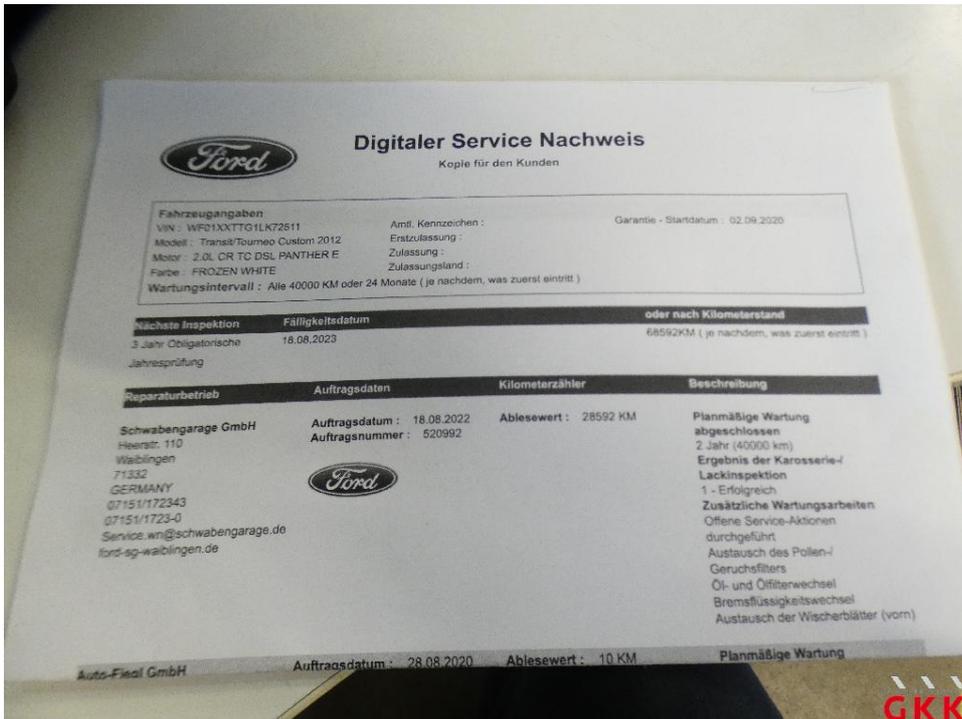


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service

Ablieferungs-Inspektion

Datum: 22.08.2020

Kilometerstand: 10km

Checkprotokoll auf offene Service Aktionen:

Offene Service Aktionen abgearbeitet:

Vertragspartner

AUTO-FIEGL GmbH
Bartenmacherstr. 1
Tel. 09171 9704-0
D-91154 Roth

Unterschrift: J. Wetzer

Händlerstempel

Datum: 16.08.24

Kilometerstand: 49001

Rechnungsnummer:

Unterschrift: [Signature]

Nächster Service fällig: Cont Anzeige

Händlerstempel

Bild 14 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

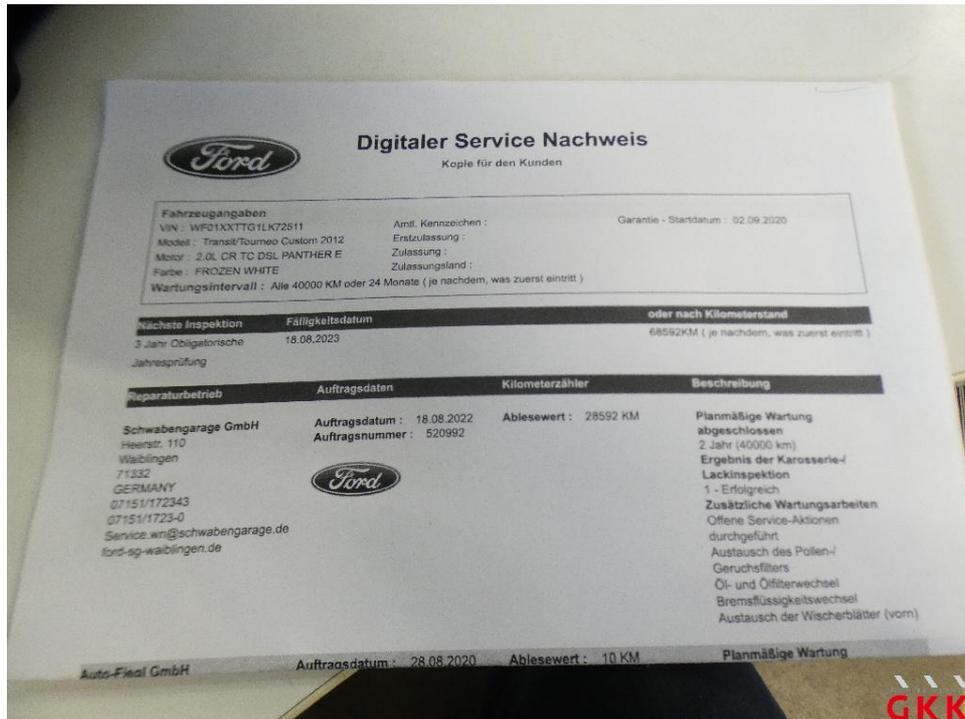


Bild 15 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

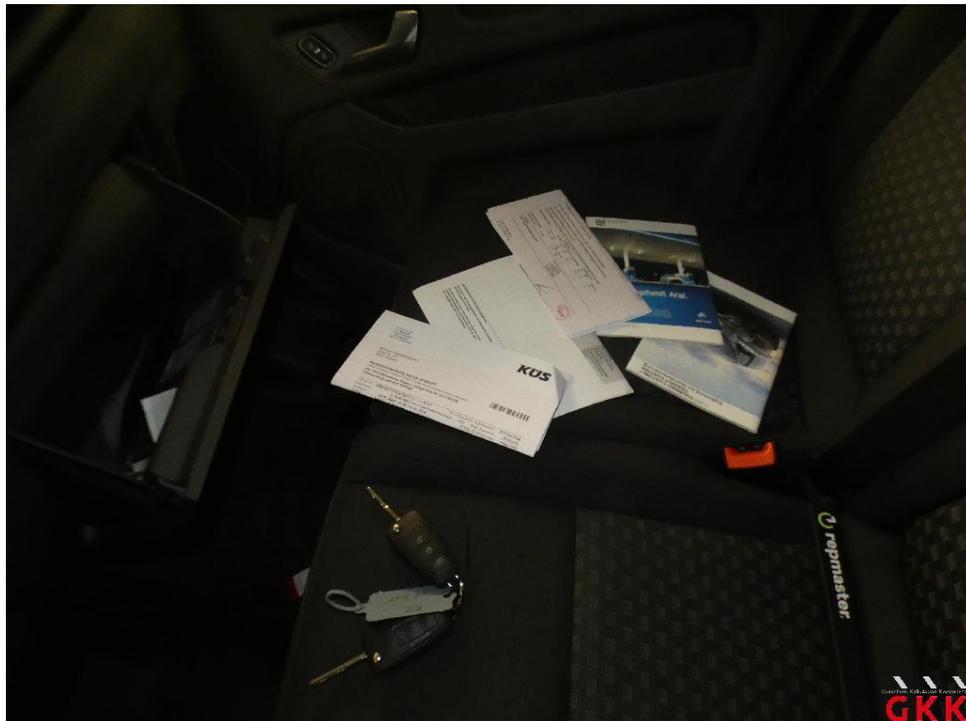


Bild 16 Bordmappe, Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen