

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	25.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.05.2025
Referenznummern	0002041245

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1LB86321		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	122.976 km
Erstzulassung	11.03.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65R16C 109/107T	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Hankook	215/65R16C 109/107T	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 19.10.2021 bei km 40.409.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem 17: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" TFT Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
Bordcomputer	Einstiegsleuchten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	Fensterheber elektrisch
Generator 240 A	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar
Heckflügeltüren mit Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kombi
Karosserievariante: Normaldach	Kühlergrill schwarz
Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Radstand 2933 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad in Fahrbereifung
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Tagfahrlicht LED	Verzurrösen (2)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Doppelklimaanlage ✓	Heckscheibenwischer ✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung ✓	Frontscheibe heizbar ✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts ✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad ✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 20)	171,87 €	77,34 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29)	809,03 €	495,67 €
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	922,08 €	502,67 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	234,43 €	105,49 €
Hecktür links, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	1674,00 €	753,30 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kupplungspedal Pedalgummi, beschädigt, ersetzen (Bild 14)	29,56 €	29,56 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	398,80 €	398,80 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 21, Bild 22)	100,00 €	100,00 €
Schiebetür rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 26, Bild 27)	120,00 €	120,00 €
Bodenbelag vorne beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	465,42 €	209,44 €
Nothammer fehlt, fehlt, ersetzen	25,00 €	25,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	5.050,19 €
Minderwert	2.917,27 €
Händlerverkaufspreis	9.775,00 €
Händlerverkaufspreis	11.025,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 12.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

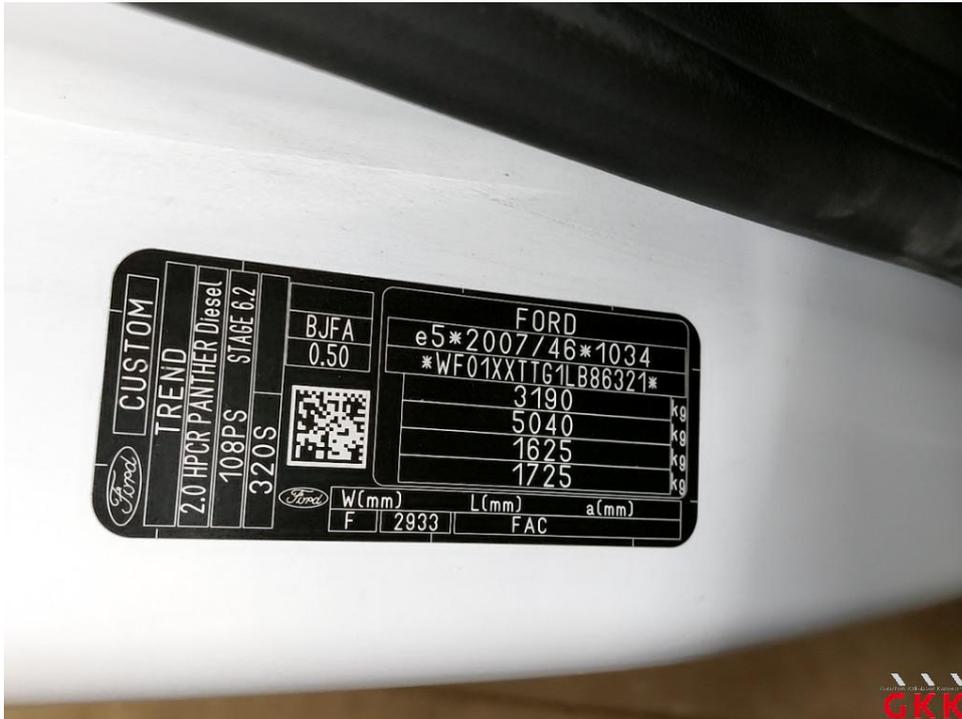


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

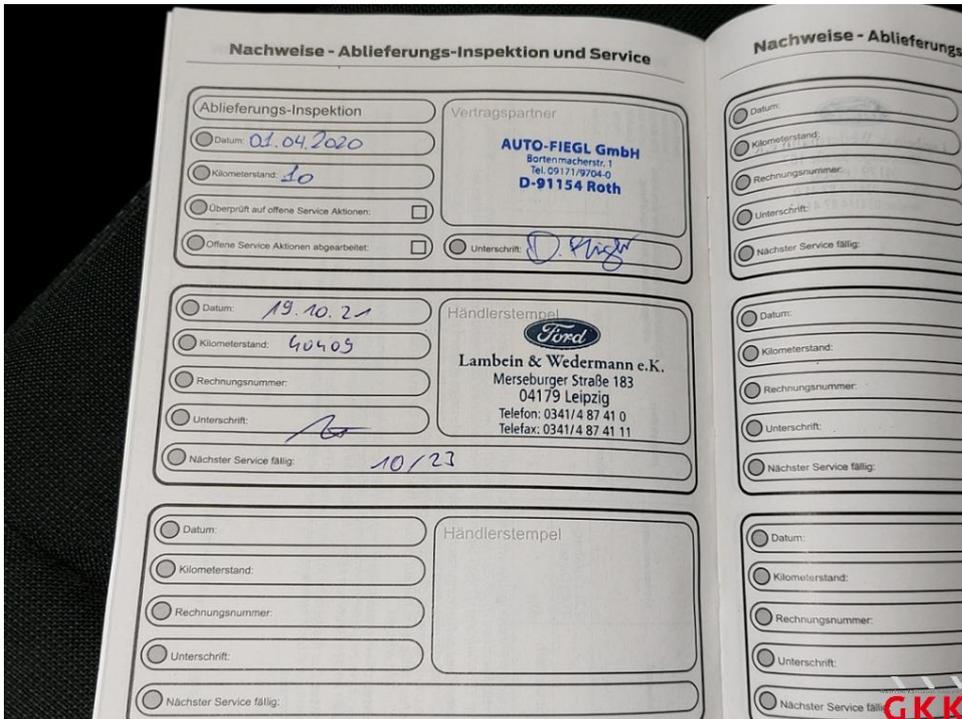


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Kuplungspedal, Pedalgummi, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Bodenbelag vorne beschädigt, ersetzen



Bild 16 Bodenbelag vorne beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 20 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

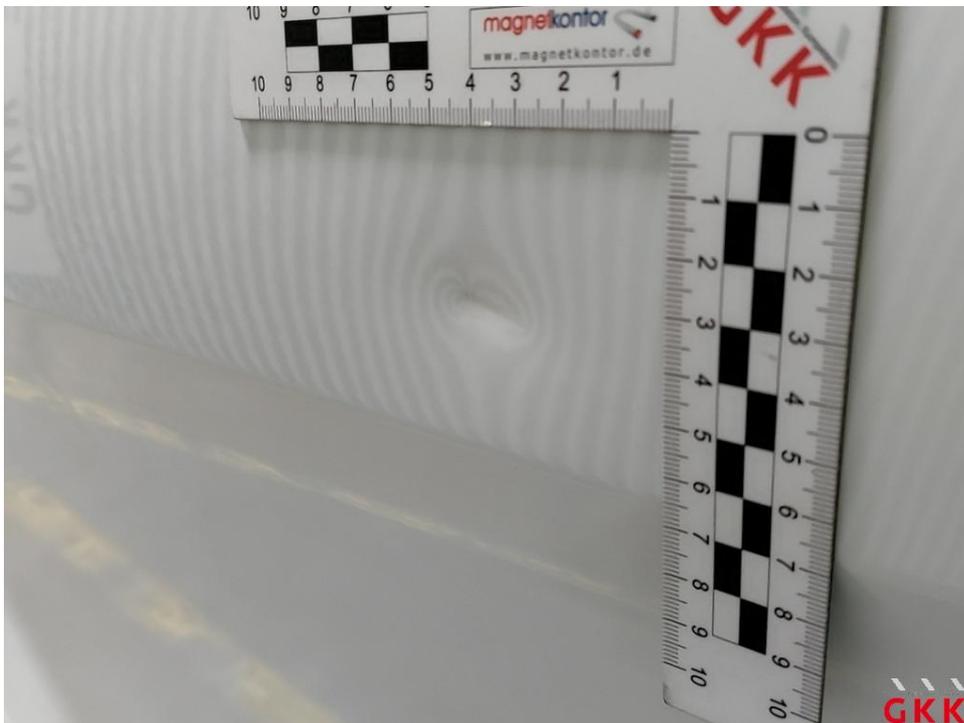


Bild 22 Tür vorne links, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Schiebetür rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27 Schiebetür rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 28 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Hecktür links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

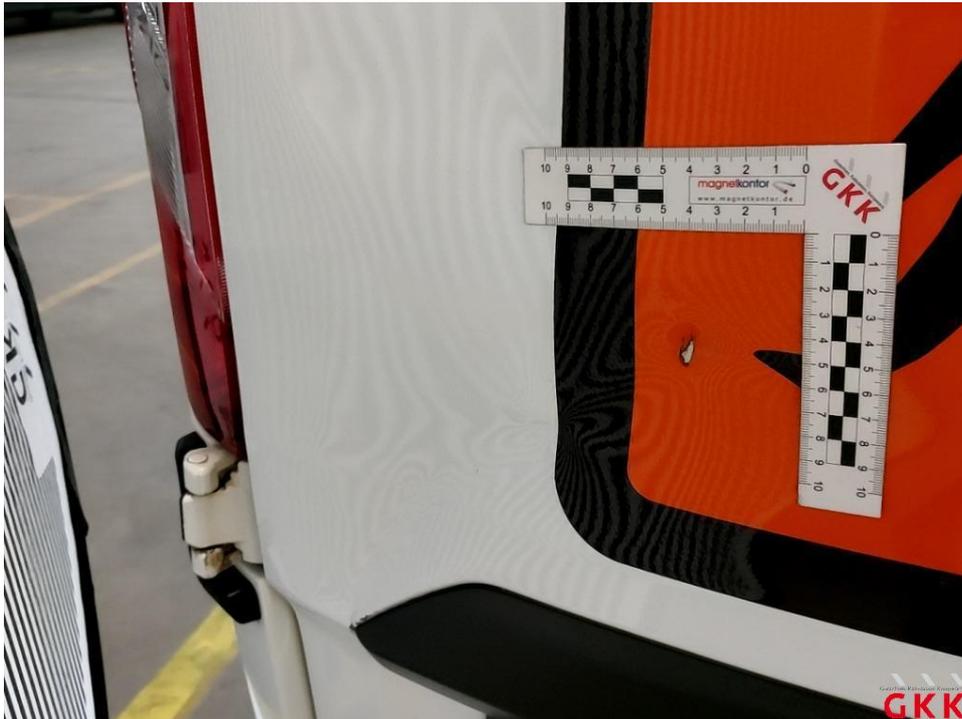


Bild 31 Hecktür links, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen