

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	25.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	06.05.2025
<b>Referenznummern</b>	0002041241

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1LB86348</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiss / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	06/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	127.430 km
<b>Erstzulassung</b>	11.03.2020	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d-Temp
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / keine Angabe	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.996 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16C	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 13.06.2023 bei km 86.447.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar             Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audiosystem 17: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" TFT Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
Bordcomputer	Einstiegsleuchten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	Fensterheber elektrisch
Generator 240 A	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Haltegriff B-Säule
Haltegriffe vorn	Handschuhfach abschließbar
Heckflügeltüren mit Verglasung	Karosserie/Aufbau: Kombi
Karosserievariante: Normaldach	Kühlergrill schwarz
Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT
Parkpilotsystem vorn und hinten	Nebelscheinwerfer
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	Radstand 2933 mm
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad in Fahrbereifung
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Tagfahrlicht LED	Trend
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
Sonderausstattung (verifiziert)	
Doppelklimaanlage	Heckscheibenwischer
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	Sicht-Paket 1
Frontscheibe heizbar	Trittstufe unter Schiebetür rechts
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, Harzanhafungen/-rückstände, reinigen (Bild 34, Bild 35)	60,00 €	60,00 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 24, Bild 25)	80,00 €	80,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 30, Bild 31)	463,81 €	185,52 €
Stoßfänger hinten Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29)	463,80 €	185,52 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 14)	40,31 €	40,31 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, beschädigt, Smartrepair (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	250,00 €	250,00 €
Sitz vorne links Sicherheitsgurt, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	247,92 €	99,17 €
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 21)	355,04 €	142,02 €
Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	259,29 €	103,72 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	851,41 €	851,41 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Innenverkleidung Fahrgastraum links Mitte, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	248,48 €	99,39 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>3.460,06 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.237,06 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>10.275,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>11.575,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 35 Fotos.

Rudzinski, Bernd

---

Der Sachverständige, 12.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

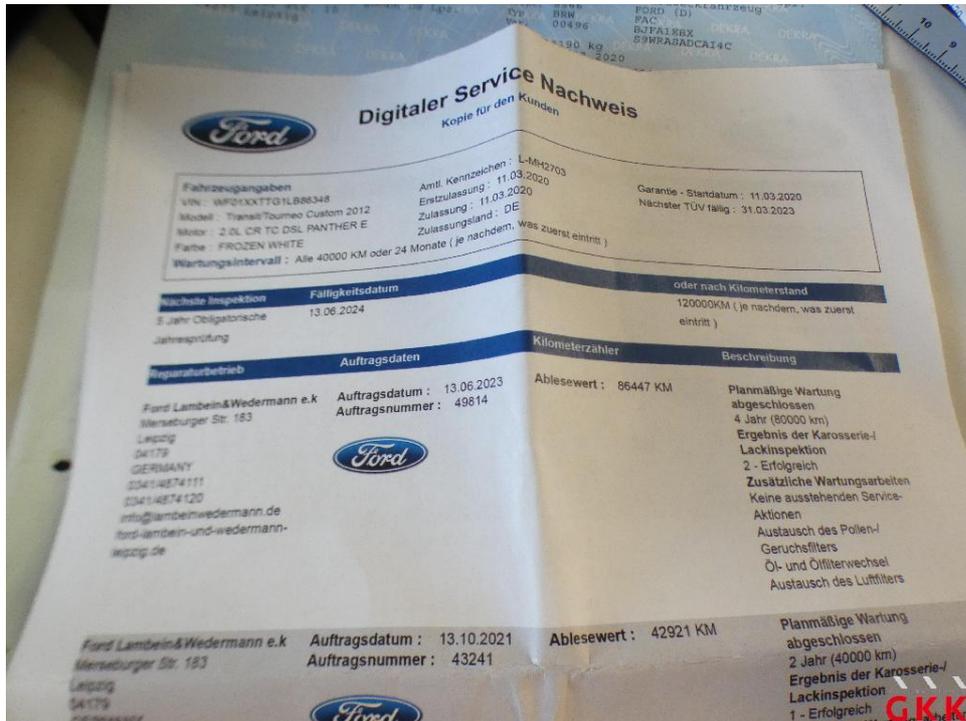


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen



Bild 16 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

**Fotoanlage**

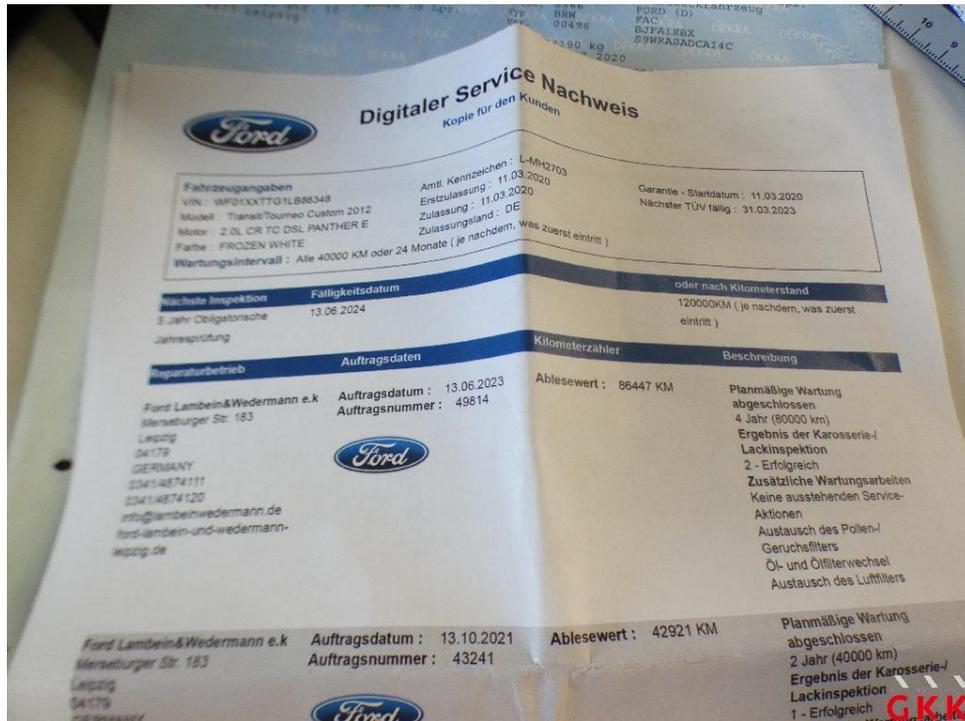


Bild 18 Armaturenbrett, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 19 Armaturenbrett, beschädigt, Smartrepair



Bild 20 Armaturenbrett, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 21 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage

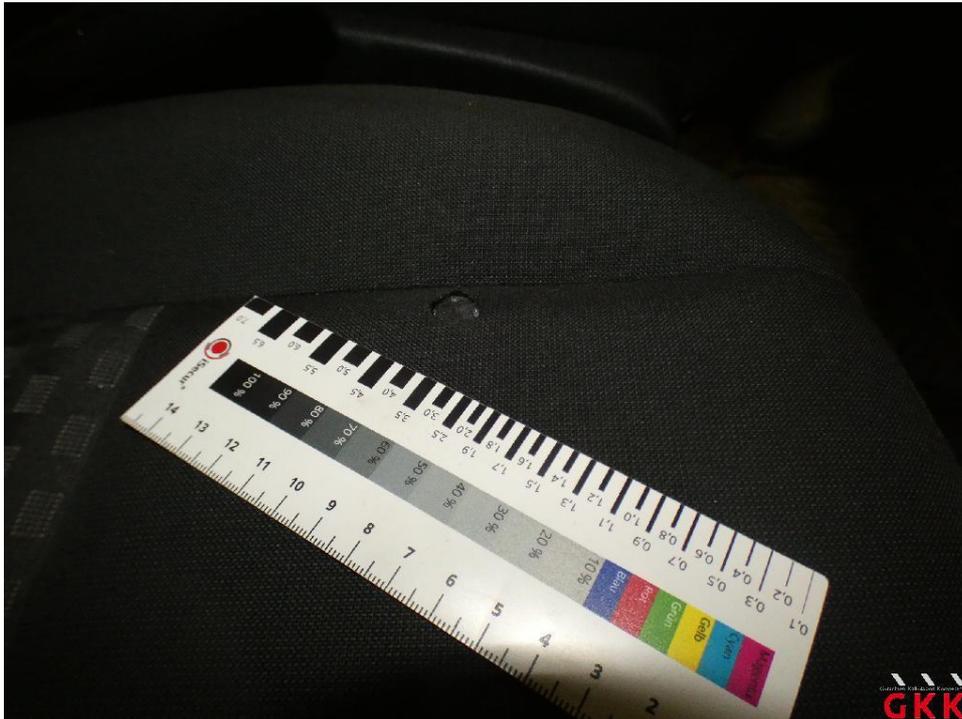


Bild 23 Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

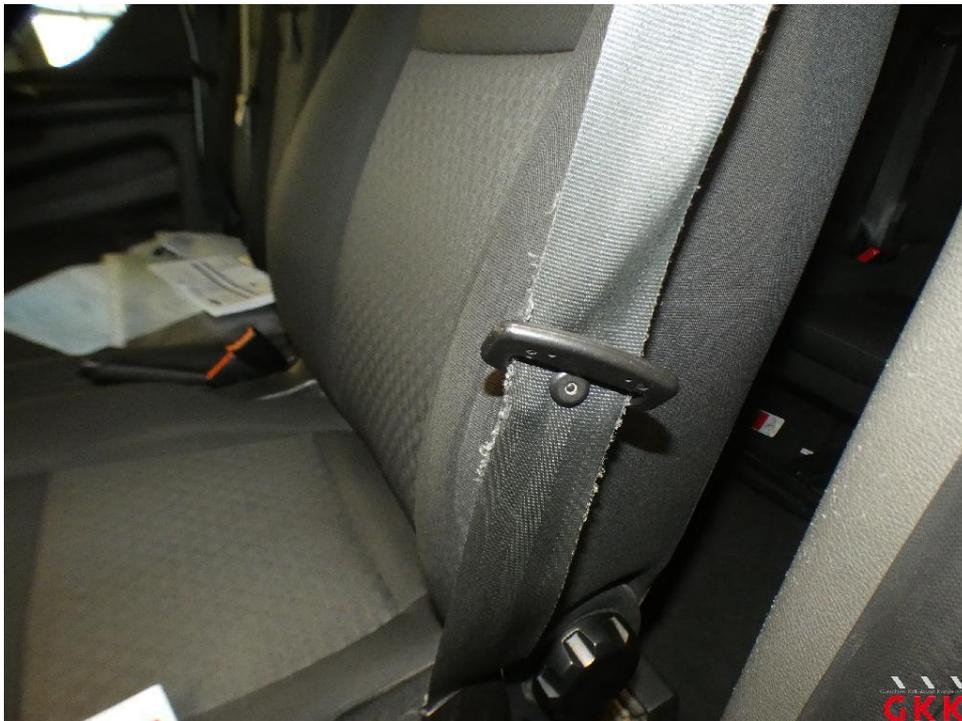


Bild 26 Sitz vorne links, Sicherheitsgurt, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 27 Sitz vorne links, Sicherheitsgurt, beschädigt, ersetzen

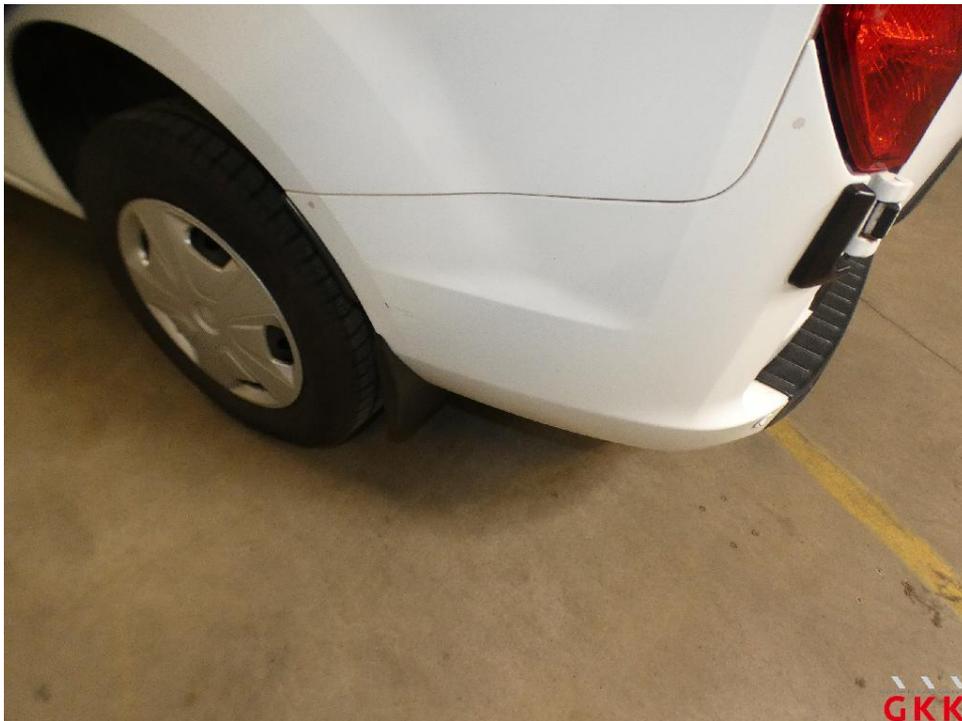


Bild 28 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage

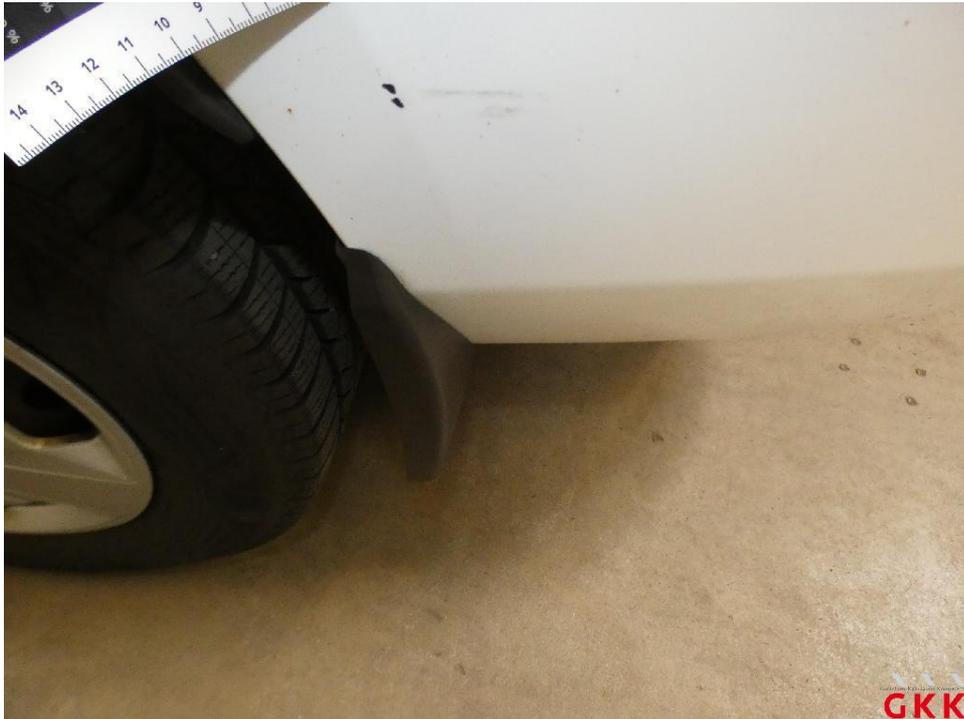


Bild 29 Stoßfänger hinten, Ecke links -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger hinten, Ecke rechts -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 32 Innenverkleidung Fahrgastraum links Mitte, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage

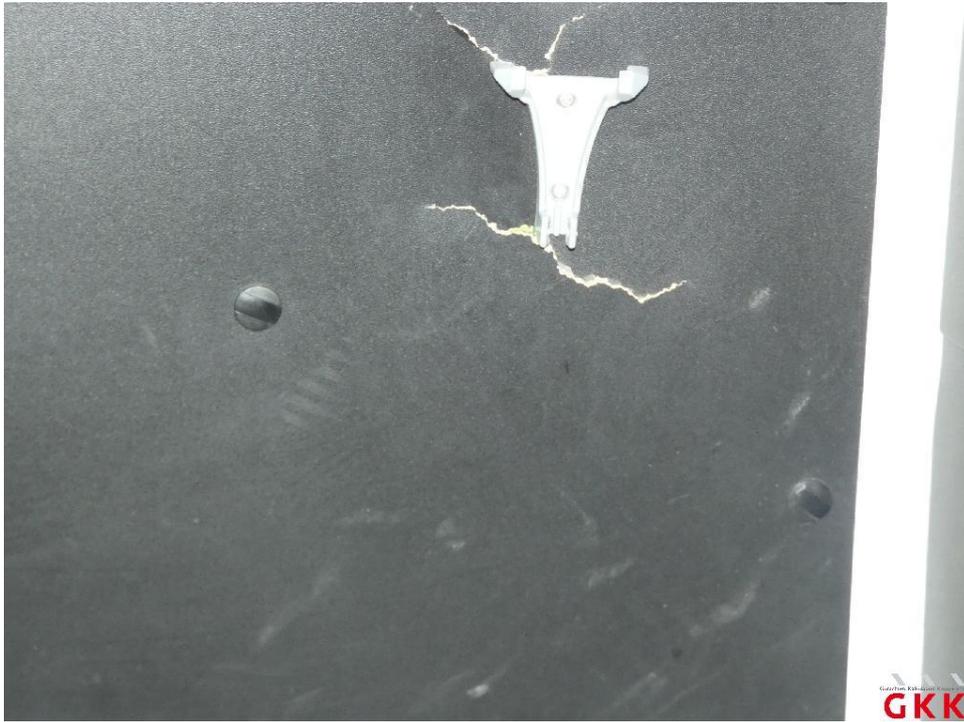


Bild 33 Innenverkleidung Fahrgastraum links Mitte, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, reinigen

## Fotoanlage



Bild 35 Dach, Harzanhaftungen/-rückstände, reinigen