

WAUZZZF6L2103279

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	67 676 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	320 Tag(e)
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	02/2026
Numéro de châssis	WAUZZZF6L2103279	Puissance / Cylindrée	185 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	17 sept. 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Roue / Pneumatiques	Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value
2	Porte ArG	Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation
3	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Eraflé - Diminution de valeur
4	Pare-chocs avant	Grille d'admission d'air - Eraflé - Réparation intelligente
5	Panneau latéral arrière gauche	Passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente
6	Panneau latéral arrière droit	Passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente
7	2e Jeu de roues	1 Pneu - Dommages - Remplacer
8	Pare-chocs arrière	Becquet - Eraflé - Réparer et repeindre
9	Toit	Rail de toit droit - Eraflé - Peinture
10	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparer et repeindre
11	Porte AvD	Porte (Kantenbereich) - bosse(s) - Réparer et repeindre
12	Porte AvG	Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre
13	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Eraflé - Réparer et repeindre
14	Vitrage	Pare-brise - Cassé/déchiré - Remplacer
15	Porte ArD	Porte (Verformt) - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value
2	Habitacle	Habitacle - Eraflure - Pas de moins-value



Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
1	Seuil droit, Porte AvD, Effectué de manière professionnelle

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/65 R17 104H	Dunlop	Pneus hiver	3mm - 3mm	Non OK	
2	235/65 R17 104H	Dunlop	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	235/55 R19 101W	Michelin	Pneus été	3mm - 3mm	Non OK	
2	235/55 R19 101W	Michelin	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025
Numéro de protocole: 39586780
Date de livraison: 6 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	Q5 50 TFSI e	Kilométrage (Lu)	67 676 km
Numéro de châssis	WAUZZZFY6L2103279	Première immatriculation	17 sept. 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.



Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025
Numéro de protocole: 39586780
Date de livraison: 6 mai 2025



Illustration 7: Habitable



Illustration 8: Habitable



Illustration 9: Habitable



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025
Numéro de protocole: 39586780
Date de livraison: 6 mai 2025



Illustration 19: Divers

Photos de dommage



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - Usé - Pas de moins-value



Domage #1: Roue / Pneumatiques: Pneumatique avant - U... - Pas de moins-value



Domage #2: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #2: Porte ArG: Porte - bosse(s) - Bon travail de réparation



Domage #3: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminuti... de valeur



Domage #3: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur



Domage #4: Pare-chocs avant: Grille d'admission d'air - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #4: Pare-chocs avant: Grille d'admission d'air - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #5: Panneau latéral arrière gauche: Passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #6: Panneau latéral arrière droit: Passage de roue - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #7: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #7: 2e Jeu de roues: 1 Pneu - Dommages - Remplacer



Domage #8: Pare-chocs arrière: Becquet - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #8: Pare-chocs arrière: Becquet - Eraflé - Réparer et repeindre



Domage #9: Toit: Rail de toit droit - Eraflé - Peinture



Domage #9: Toit: Rail de toit droit - Erafilé - Peinture




Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre

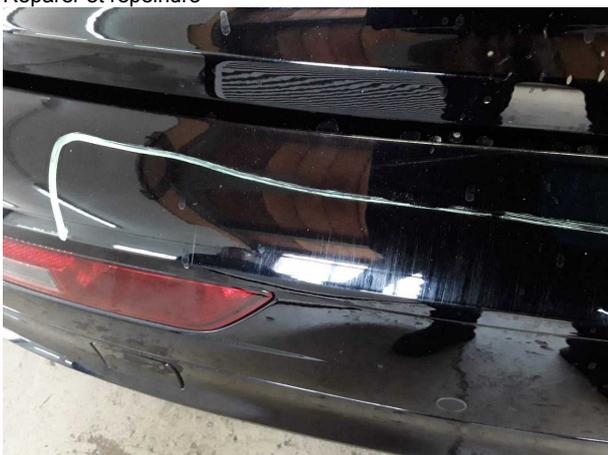

Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #10: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #11: Porte AvD: Porte (Kantenbereich) - bosse(s) - Réparer et repeindre



Domage #11: Porte AvD: Porte (Kantenbereich) - bosse(s) - Réparer et repeindre



Domage #11: Porte AvD: Porte (Kantenbereich) - bosse(s) - Réparer et repeindre



Domage #12: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #12: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #12: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #12: Porte AvG: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Erafilé - Réparer et repeindre



Domage #14: Vitrage: Pare-brise - Cassé/déchié - Remplacer



Domage #14: Vitrage: Pare-brise - Cassé/déchié - Remplacer



Domage #15: Porte ArD: Porte (Verformt) - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #15: Porte ArD: Porte (Verformt) - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre