



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 38947139  
Auftrags-Nr / Referenz: 18921971  
Besichtigungsdatum: 14.03.2025

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor		
<b>Kennzeichen</b>	OD-J 1201E	<b>Fahrgestellnummer</b>	LRW3E7EK7NC490814
<b>Erstzulassung</b>	02.03.2022	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	55.197 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / AAR 00103	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Pearl White Multi-Coat	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Leistung / Hubraum</b>	153 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	01/2027
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.232 kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/1	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 4
<b>Vertragsnummer</b>	18921971	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

### Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.
2	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
 M.R. GmbH  
 Poppenbütteler Bogen 31a  
 22399 Hamburg

**Empfänger**  
 Backoffice  
 Santander Consumer Leasing GmbH  
 Santander-Platz 1  
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperr

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Verbesserte Funktionalität - automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen. - spurwechselassistent: automatisch unterstützter Spurwechsel auf der Autobahn. - einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken. - herbeirufen: Automatisches Parken und Herbeirufen des Fahrzeugs
Räder: 18-Zoll Winterrädersatz mit Pirelli Reifen

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren

## Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Tür hinten links	Türkante - Kratzer - kein Abzug

## Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (KeyCard)
Summe (netto)

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach

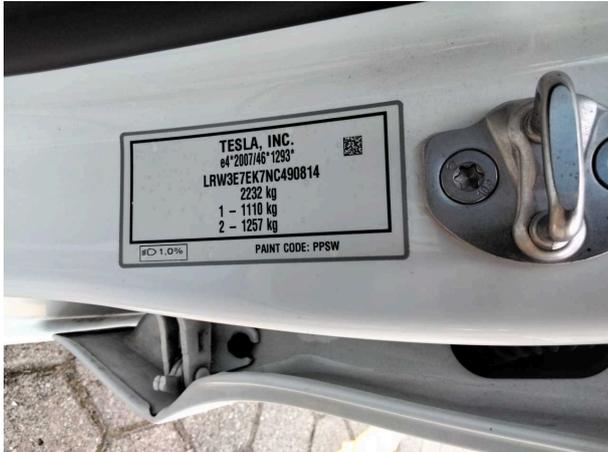


Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

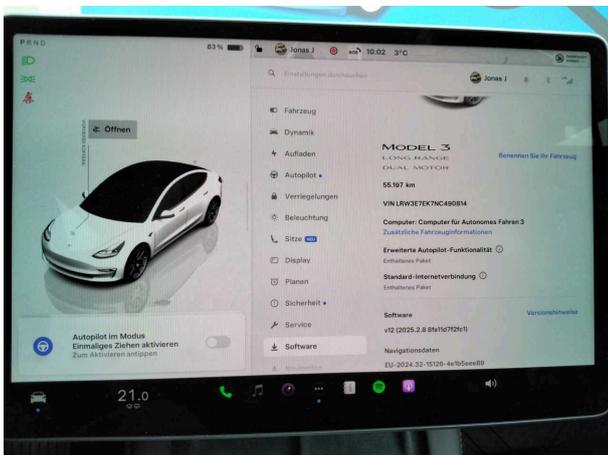


Abbildung 9: Kombiinstrument

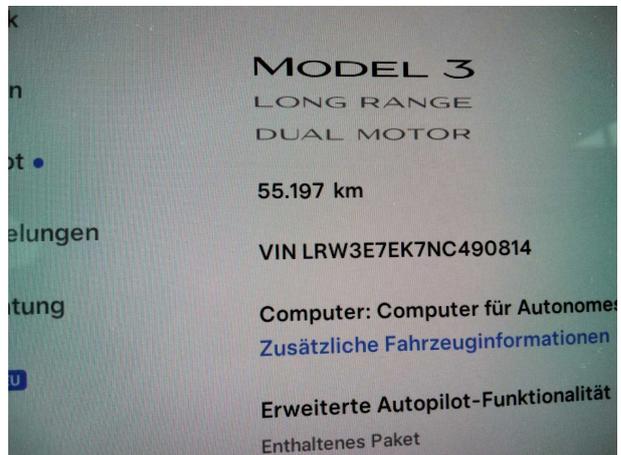


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

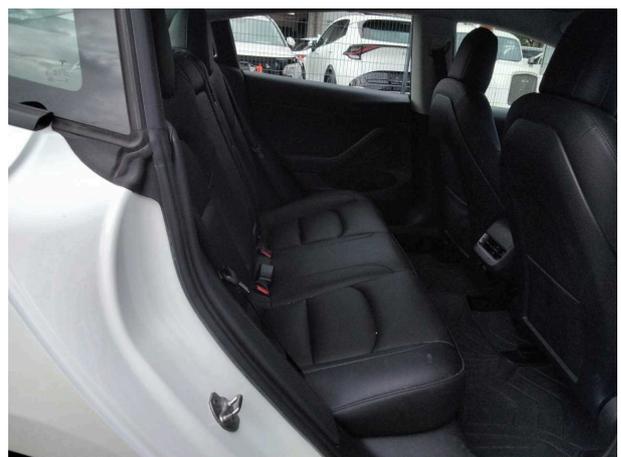


Abbildung 12: Innenraum hinten


**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung

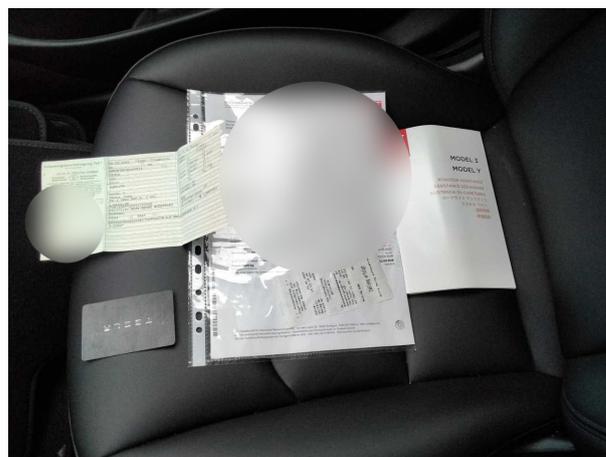

**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

Empfänger  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Nacklackierungsfotos



**Nacklackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nacklackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nacklackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nacklackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nacklackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nacklackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check  
M.R. GmbH  
Poppenbütteler Bogen 31a  
22399 Hamburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



**Nachlackierung 1:** Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links