



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 39837805  
Auftrags-Nr / Referenz: 10405637  
Besichtigungsdatum: 21.05.2025

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Volvo XC40 T5 Recharge DKG RDesign		
<b>Kennzeichen</b>	DH-PP 185E	<b>Fahrgestellnummer</b>	YV1XZBBVFM2585166
<b>Erstzulassung</b>	05.05.2021	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	55.275 km
<b>HSN/TSN</b>	9101 / BOD 00017	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Hybr.B/E ext.auf / 3
<b>Fahrzeugart</b>	Geländewagen	<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Automatik
<b>Farbe</b>	Onyx Schwarz-Metallic	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Leistung / Hubraum</b>	132 kW / 1.477 ccm	<b>Nächste HU</b>	05/2024
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	vorhanden / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	25 Tag(e)
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Alcantara/Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.290 kg
<b>Dokumente</b>	ZB I vorhanden (Kopie)	<b>Anzahl Halter</b>	1
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5
<b>Vertragsnummer</b>	10405637	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R19 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Vredestein	3mm / 3mm	n.i.O.
2	235/50 R19 99V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Vredestein	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags - Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer - Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) vorn und hinten - Ausstiegsleuchten vorn - beleuchtete Türablagen vorn - beleuchtete Dekoreinlagen (in Armaturtafel und vorderen Türen) - Leseleuchten hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung
Ausklappbarer (Taschen-)Haken am Handschuhfach
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar (Fahrer- und Beifahrerseite mit Weitwinkeloptik)
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bremsleuchte, dritte
City Safety Automatisches Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremssassistent und Notbremssassistent bei Gegenverkehr
Connected Safety Cloudbasierte Warnung vor rutschigen Fahrbahnverhältnissen und Fahrzeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage
Dachhimmel in Anthrazit
Dachkantenspoiler
Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digitale Instrumentierung 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations-Kartenansicht)
Drehzahlmesser
Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen)
Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner
Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Einlage Aluminiumeinlage Cutting Edge
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Fahrwerk: Dynamisch ausgelegt
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsen nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern.
Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel)
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung, erweitert Ambientebeleuchtung (weiß) vorn, beleuchtete Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Fußbodenbeleuchtung vorn, Gepäckraumbeleuchtung auf beiden Seiten, Handschuhfachbeleuchtung.
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung manuell für die hinteren Türen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 Holman Compound Linz  
 Asbacher Str/ Sterner Huette  
 53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
 Backoffice  
 Santander Consumer Leasing GmbH  
 Santander-Platz 1  
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Klimaautomatik mit 2-Zonen-Temperaturregelung inkl. getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer, Gebläseautomatik und Luftverteilung inkl. CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter mit Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo On Call Smartphone-App oder Menü
Kopfstützen hinten fixiert
Kopfstützen vorne
Lackierung: Kontrastdach in Black Stone
Ladekabel Schuko/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge, 1-phasig, 10A (zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose)
Lane Keeping Aid (LKA) Aktiver Spurhalteassistent
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent, automatischer Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionsasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad
Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach
Navigation: Sensus Navigationssystem - 3D-Navigation - Dynamische Zielführung mit Echtzeit -Verkehrsinformationen - Local search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Send-to-car (Routenplanung via Smartphone) - Volvo Lifetime MapCare (kostenfreie Kartenaktualisierungen) - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung
Nebelscheinwerfer
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichter; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Oncoming Lane Mitigation - Präventiv-Schutzsystem bei Überfahren der Mittellinie und sich näherndem Gegenverkehr inkl. aktivem Lenkeingriff hin zur eigenen Fahrspur
Optischer Unterfahrschutz vorn und hinten in Hochglanzschwarz
Ottopartikelfilter
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Lenkradheizung
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Nubuk-Textil/Teil - Nappaleder inkl. Mittelarmlehne hinten mit zwei integrierten Getränkehaltern sowie Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 250 Watt Leistung - 8 Lautsprecher - Air Woofer Technology
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto Integration des Apple iPhone und Android Smartphones in das Sensus Bediensystem
Radiozubehör: Zwei USB-Anschlüsse in Mittelkonsole vorn
Radiozubehör: Zwei USB-C- Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Recharge Emblem auf der C-Säule
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Road Edge Detection System zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremsengriffe
Road Sign Information - Verkehrszeichnerkennung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallräder 19" 5-Speichen R-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz 7,5 x 19 mit Bereifung 235/50 R19 Reifenklasse A
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Scheibenwaschdüsen, beheizt
Seitenfensterzierleiste in Hochglanzschwarz (unten)

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sensus Connect Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - Internetzugang inkl. Internet-Radio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sitze: Beifahrersitz höhen- und längenverstellbar
Sitze: Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Fahrersitz höhen- und längenverstellbar inkl. Neigungseinstellung
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Sitze: Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Sport-Außenspiegel in Hochglanzschwarz
Sport-Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in Hochglanzschwarz
Sportpedale
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt im Gepäckraum
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Textilfußmatten: Sport Textilfußmatten vorn und hinten
Trailer Stability Assist (TSA) Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen (vier) im Gepäckraum
Volvo On Call mit WLAN-Hotspot und Private Carsharing-Funktion inkl. integriertem Modem, Außenantenne und WiFi-Hotspot für mobile Endgeräte Umfang von Volvo On Call: automatische Notrufunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und -daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Smartphone-App, wie Send to Car, Fahrtenbuch oder Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs.
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar)

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Frontscheibenheizung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Radio: Audiosystem High Performance Sound Pro by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air - Subwoofer - Dirac Unison - Soundoptimierung
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)



## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - Smart Repair
2	Sonstiges	Hauptuntersuchung - abgelaufen - durchführen
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Heckklappe/-tür	Gasdruckdämpfer (Links) - Geräusch - erneuern
5	Rad/Reifen	Reifen vorn (Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern
6	Unterlagen	Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/12Monate) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
7	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - Kratzer - kein Abzug
2	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Delle(n) - kein Abzug

## Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



### **Vorschäden:**

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Instrumententafel**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Innenraum hinten



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

Empfänger  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #4:** Heckklappe/-tür: Gasdruckdämpfer (Links) - Geräusch - erneuern



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern



**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern




**Beschädigung #5:** Rad/Reifen: Reifen vorn (Profiltiefe <4mm) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern


**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 Holman Compound Linz  
 Asbacher Str/ Sterner Huette  
 53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
 Backoffice  
 Santander Consumer Leasing GmbH  
 Santander-Platz 1  
 41061 Mönchengladbach

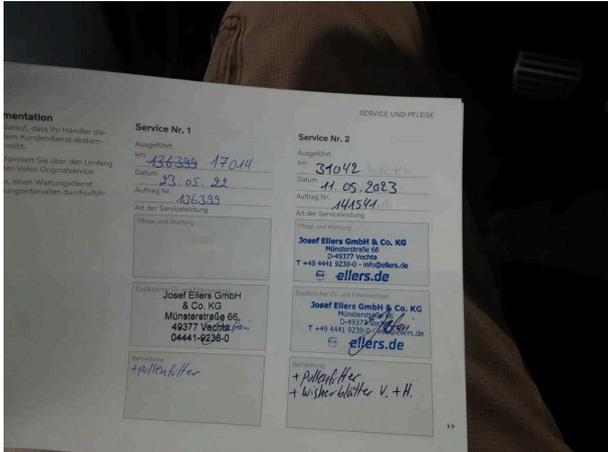

**Beschädigung #6:** Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/12Monate) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -

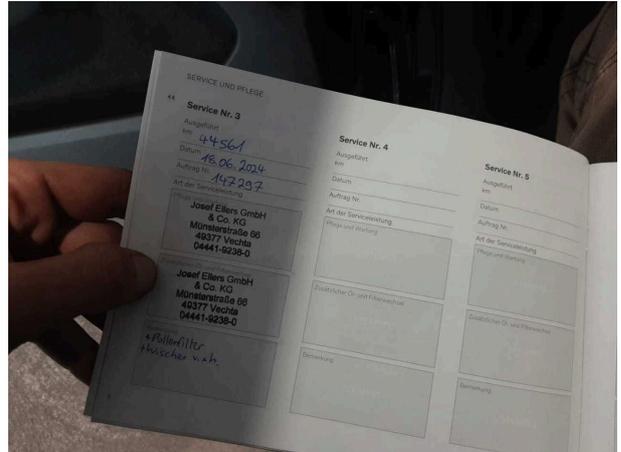

**Beschädigung #6:** Unterlagen: Serviceheft (Wartung überzogen - 30000km/12Monate) - entspricht nicht den Leasingvorgaben -



**Beschädigung #7:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #7:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Holman Compound Linz  
Asbacher Str/ Sterner Huette  
53545 Linz am Rhein

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Nacklackierungsfotos



**Nacklackierung 1:** Heckklappe/-tür, Tür vorne rechts



**Nacklackierung 1:** Heckklappe/-tür, Tür vorne rechts