



WAUZZZF27PN031279

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	37 403 km
Constructeur	Audi	Maintenance suivante dans	8 700 km
Type/Modèle	A6 Avant 50 TFSI e	Certificat de contrôle technique (Lire sur ZBI)	12/2025
Numéro de châssis	WAUZZZF27PN031279	Puissance / Cylindrée	195 kW / 1 984 ccm
Première immatriculation	28 déc. 2022	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance		Peinture	
Type de carburant	Hybr.B/E ext.	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Erafilé - Réparation intelligente
2	Pare-chocs avant	Becquet - Erafilé - Réparation intelligente
3	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Erafilé - Réparation intelligente
4	Porte ArD	Porte - Erafilé - Réparer et repeindre
5	Vitrage	Pare-brise - Dommages causés par des cailloux - Remplacer
6	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture
7	Porte AvD	Porte - Bosse, dommages peinture - Réparer et repeindre
8	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Erafilé - Peinture
9	Panneau latéral arrière gauche	Paroi latérale - Bosse, dommages peinture - Réparer et repeindre

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafleur - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
	Aucun constatable



Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R18 102V	Michelin	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	
2	225/55 R18 102V	Michelin	Pneus hiver	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/55 R18 102Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	
2	225/55 R18 102Y	Pirelli	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

Remplacement

Type	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Date de fin de validité
Tirefit					12/2027

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 avr. 2025
Numéro de protocole: 39317203
Date de livraison: 14 avr. 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	Audi	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	A6 Avant 50 TFSI e	Kilométrage (Lu)	37 403 km
Numéro de châssis	WAUZZZF27PN031279	Première immatriculation	28 déc. 2022

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions d'observation étaient suffisantes pour évaluer le véhicule. L'examen a été réalisé en utilisant les conditions d'éclairage qui devaient être reproduites à l'aide du système photographique inclus dans le rapport.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant

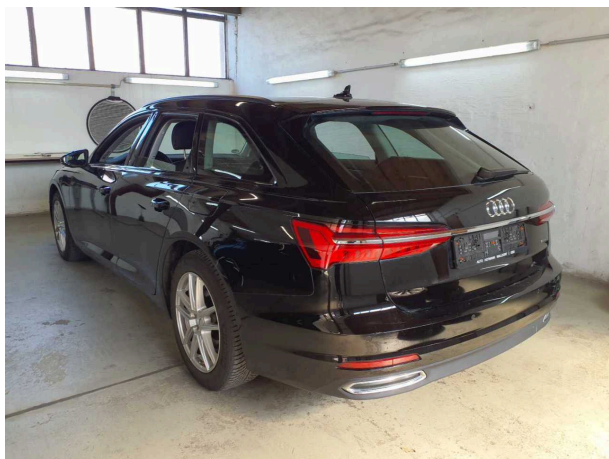


Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle

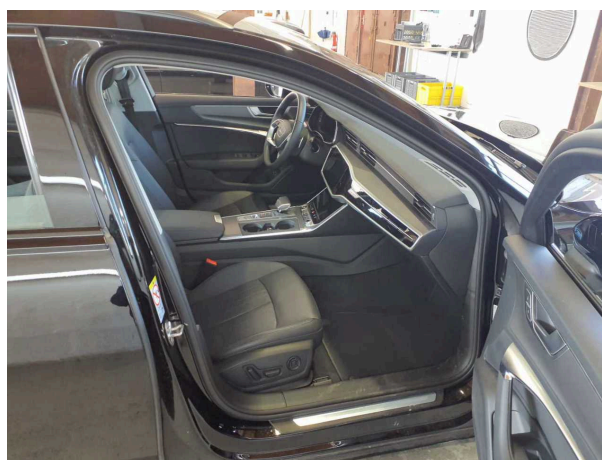


Illustration 6: Habitacle

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 avr. 2025

Numéro de protocole: 39317203

Date de livraison: 14 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 7: Habitacle

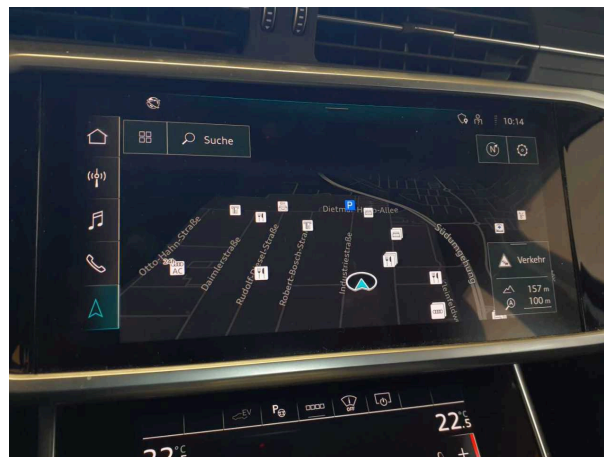


Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers

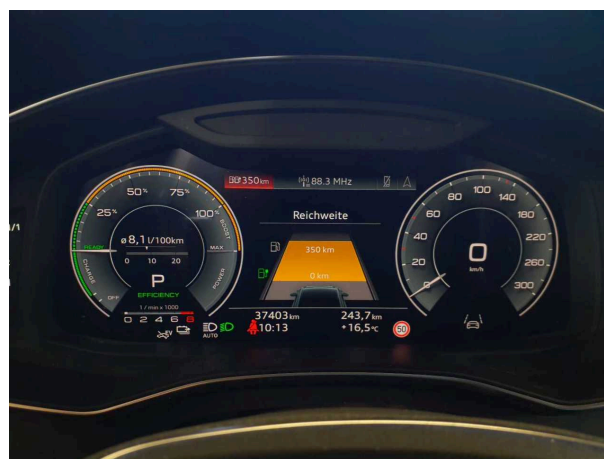


Illustration 12: Divers

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 avr. 2025

Numéro de protocole: 39317203

Date de livraison: 14 avr. 2025



Auto Plus



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers

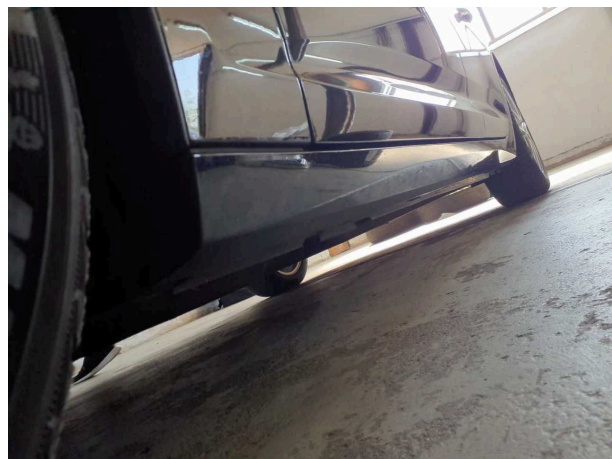


Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers

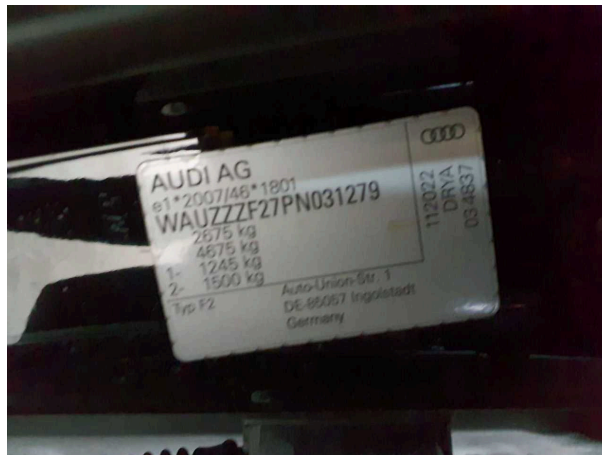


Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers

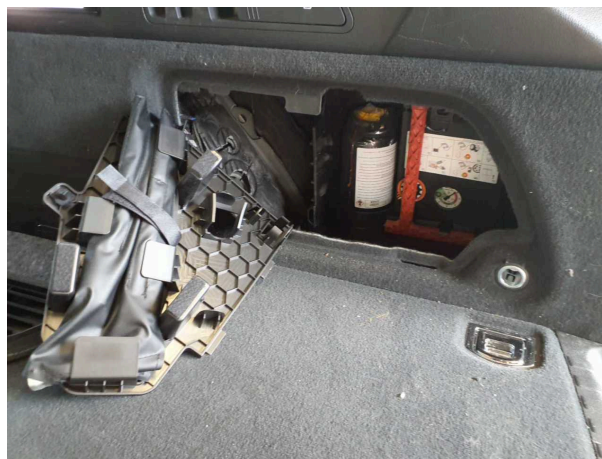


Illustration 22: Divers

Photos de dommage




Domage #1: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #1: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #2: Pare-chocs avant: Becquet - Eraflé - Réparation intelligente

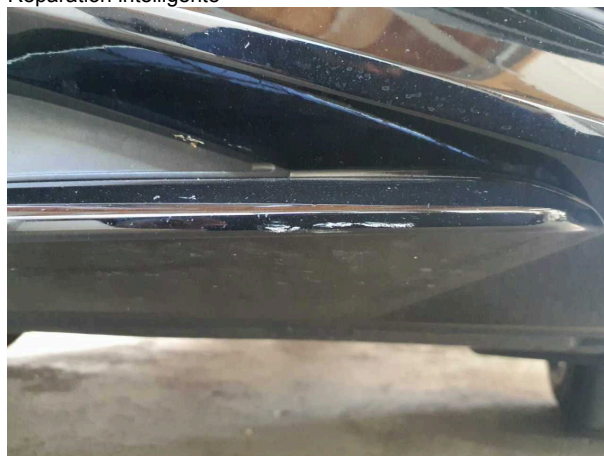

Domage #2: Pare-chocs avant: Becquet - Eraflé - Réparation intelligente

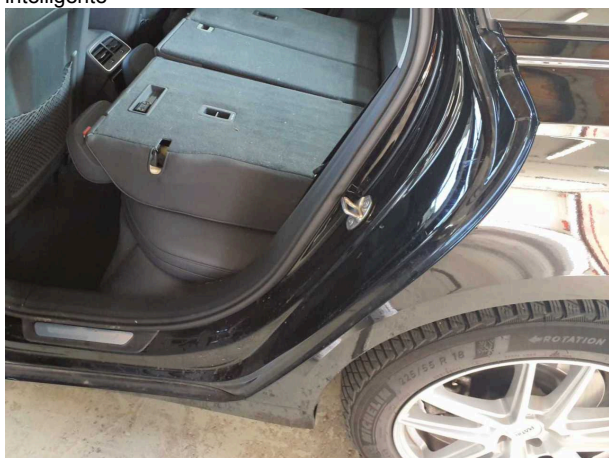

Domage #3: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente

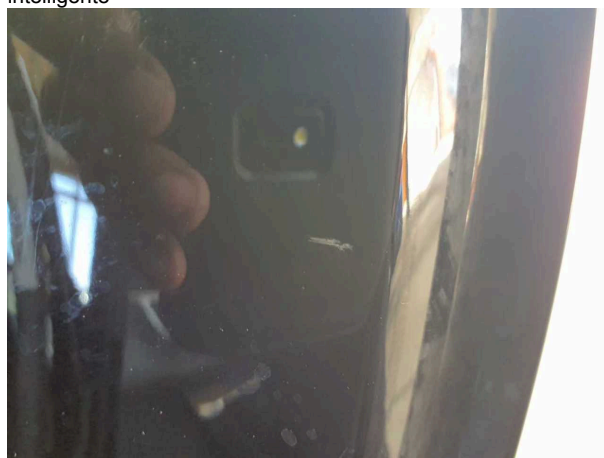

Domage #3: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #4: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #4: Porte ArD: Porte - Erafilé - Réparer et repeindre




Domage #5: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

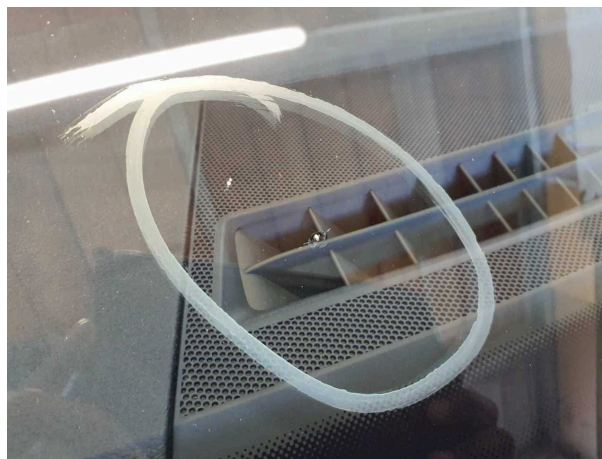


Domage #5: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

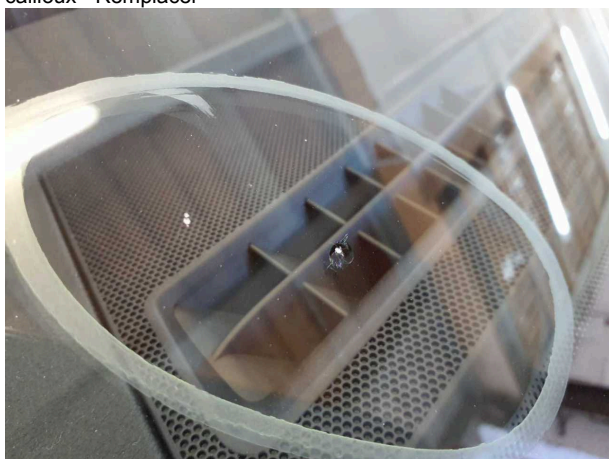


Domage #5: Vitrage: Pare-brise - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

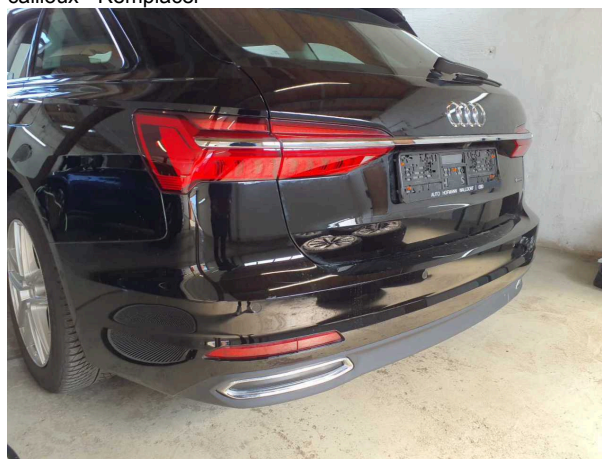


Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Peinture

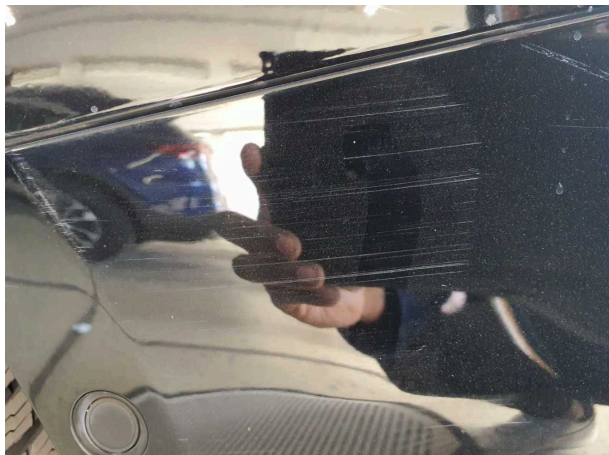


Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture

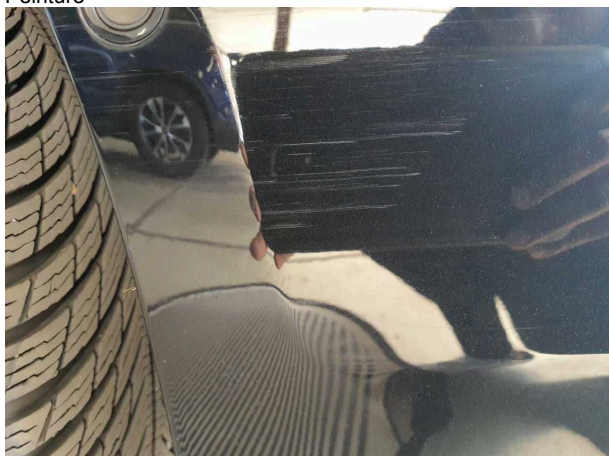

Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture

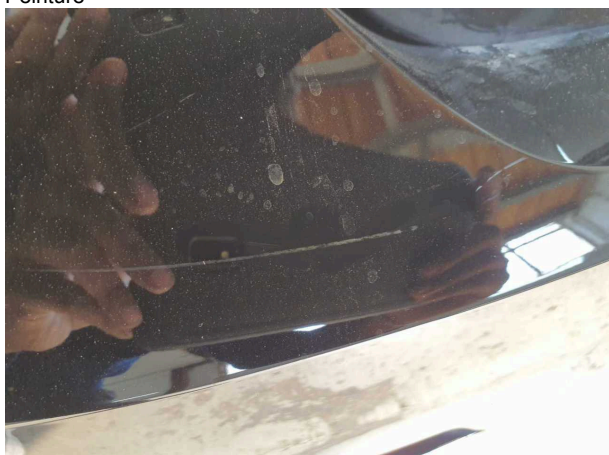

Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture

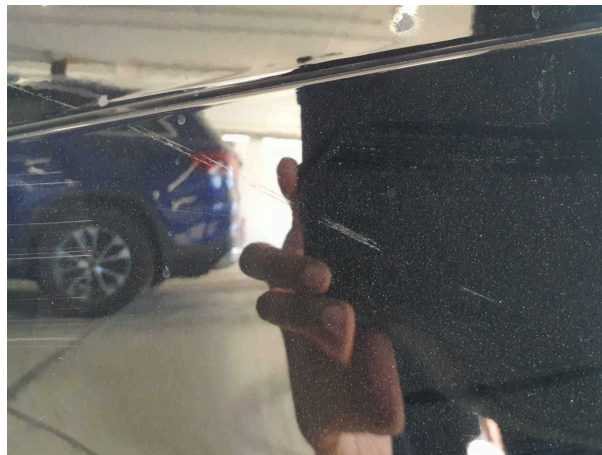

Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Dommage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture



Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture




Domage #6: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Peinture




Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

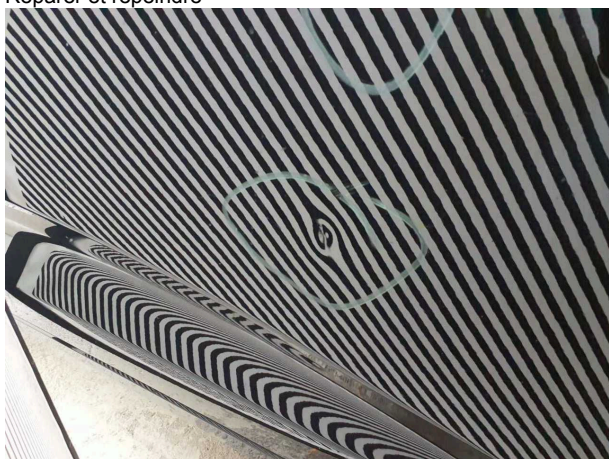


Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

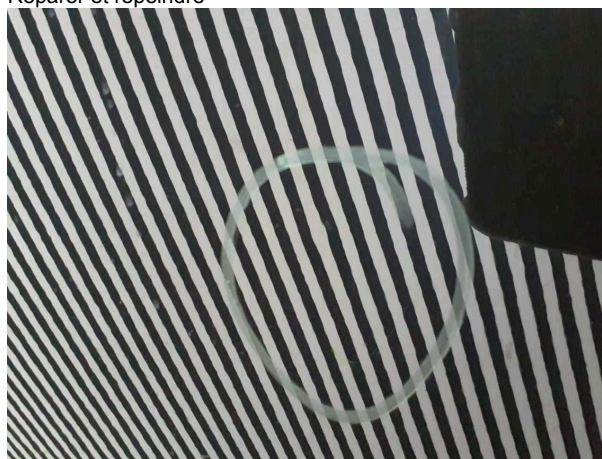


Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #7: Porte AvD: Porte - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

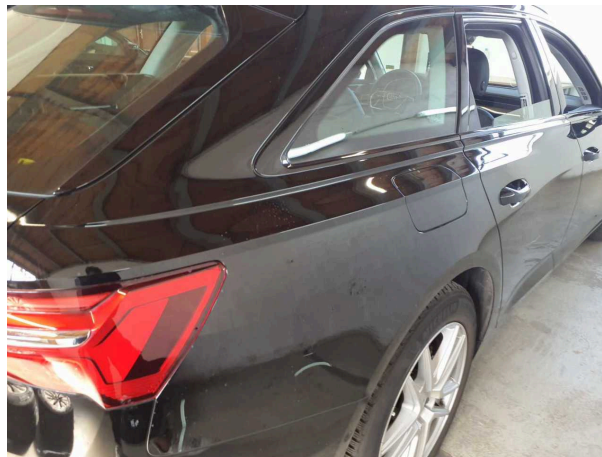

Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Peinture

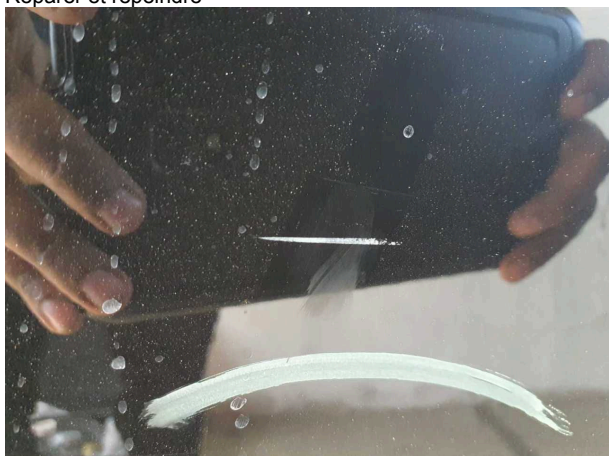


Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Peinture



Domage #8: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Eraflé - Peinture



Domage #9: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

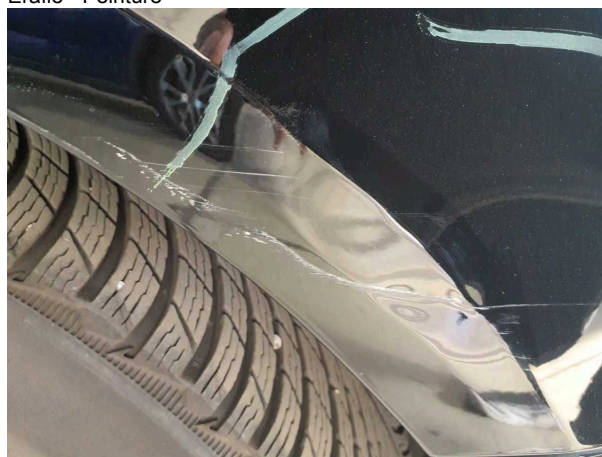

Domage #9: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Date d'inspection: 14 avr. 2025
Numéro de protocole: 39317203
Date de livraison: 14 avr. 2025



Auto Plus



Domage #9: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre



Domage #9: Panneau latéral arrière gauche: Paroi latérale - Bosse, dommage peinture - Réparer et repeindre