



Zustandsbericht

Protokollnummer: 37902860
Auftrags-Nr / Referenz: 18925455
Besichtigungsdatum: 23.12.2024

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model X Maximale Reichweite		
Kennzeichen	----	Fahrgestellnummer	5YJXCCE2XMF318328
Erstzulassung	05.01.2021	Laufleistung (abgelesen)	69.963 km
HSN/TSN	1480 / AAY 00037	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	186 kW / 0 ccm	Nächste HU	04/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.040 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	1/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	18925455	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R20 105Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	2mm / 2mm	i.O.
2	275/45 R20 110Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	3mm / 3mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bluetooth-Freisprechsystem
Bremsleuchte, drittes
Dreistufiges, dynamisches LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
Dual Motor Allradantrieb
Fahrwerk: Smart-Air Luftfederung mit GPS-Speicher für automatisches Höher-/Tieferlegen
Fensterheber elektrisch mit Komfortschaltung und Einklemmschutz
Frontkofferraum für Gepäck
Heckklappe automatisch

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Karten und Navigation mit Routenführung unter Berücksichtigung von Echtzeit -Verkehrsmeldungen
Klimaautomatik mit 2-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit versetzbaren Teilern
Notbremsautomatik und Seitenaufprall-Warnfunktion
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Paket: Premium-Upgrade - HEPA-Luftfiltersystem - Tür mit Valetfunktion (öffnet wenn sich der Fahrer nähert) - Zwei Aktivkohle Luftreinigungsfilter - Premium- Audiosystem mit Soundsystem - Kaltwetter-Paket für Temperaturen unter Null mit Sitzheizungen vorn und hinten - Beheiztes Lenkrad - Scheibenwischer-Enteiser - Beheizte Spritzwasserdüsen
Panorama-Windschutzscheibe
Premium-Konnektivität (1 Jahr inbegriffen) - Satellitenkarten mit Echtzeit-Verkehrsfussanzeige in der Navigationsübersicht, Datenstreaming und Updates über WLAN und Mobilfunk
Radio - Custom-Audiosystem mit 17 Lautsprechern mit Neodym Magneten - Medienzugriff über FM-Radio, Bluetooth® und USB-Audiogeräte
Räder: 20-Zoll Felgen Silver
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung mit Memoryfunktion und Fahrerprofilspeicher
Sitze: Fünfsitzer Innenraum - 3er Sitzbank hinten
Sitze: Premium Sitze Schwarz - Dekor Eschenholz gemasert - Dachhimmel dunkel
Sitze: Vier ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Türen: Falcon Wing-Flügeltüren

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Heckklappe/-tür, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit angezeigt.
- Sonderausstattung ohne Gewähr

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

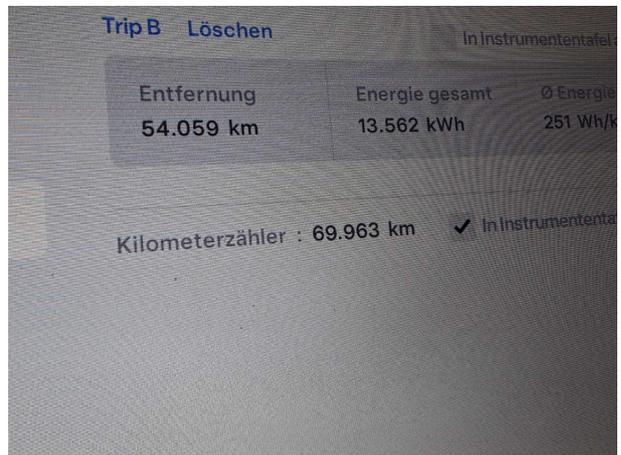


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

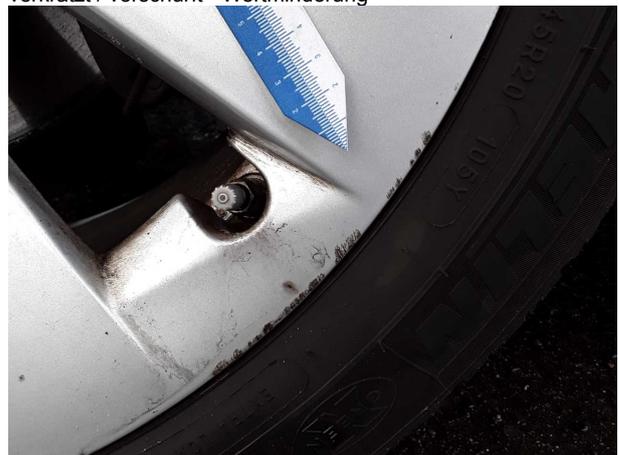

Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mannheim
Dudenstraße 23
68167 Mannheim

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür



Nachlackierung 1: Heckklappe/-tür