

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	05.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.05.2025
Referenznummern	0002038785

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0KXXTTRKKP57922

Fahrzeugart	Transporter - Kombi	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	06/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Kombi 2.0 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	145.481 km
Erstzulassung	16.04.2020	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	point S	235/65 R 16C 115/113R	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	point S	235/65 R 16C 115/113R	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	point S	235/65 R 16C 115/113R	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	point S	235/65 R 16C 115/113R	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand

✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	○ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 24.07.2024 bei km 121.826.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	○ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand

✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort

✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Airbag Beifahrerseite	
Airbag Fahrerseite		Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch	
FordPass Connect inkl. eCall		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Lenkrad (Leder)		Getriebe 6-Gang	
Handschuhfach abschließbar		Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)	
Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum		Karosserievariante: Mittelhohes Dach	
Klimaanlage		Kühlergrill mit Chromleiste	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Nebelscheinwerfer	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Radstand 3750 mm	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rücksitz-Paket 3 (3er-Sitzbank, 2./3.Reihe, breit)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Schmutzfänger hinten	
Seitenschutzleisten		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		Armlehne Fahrersitz	
Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, feststehend		Start/Stop-Anlage	
Tagfahrlicht		Trend	
Trittsstufe hinten integriert		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem 20: Radio mit 8" Multifunktionsdisplay	✓	Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓
Fahrassistenz-System: Notrufsystem	✓	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	✓
Entfall 3.Sitzreihe im Lade-/Fahrgastraum	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	✓
Heckscheibenwischer	✓	Schmutzfänger vorn	✓
Sicht-Paket 3	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Außenleuchten hinten oben LED	✓
Scheibenwischer mit Regensensor	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓
Folierung/Werbefolie	✓	Ambulanzumbau	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	122,05 €	48,82 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	1521,67 €	943,66 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Fangband / Feststeller, untypische Geräusche, ersetzen	148,44 €	59,38 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	144,02 €	57,61 €
Seitenwand links Scheibe -getönt-, verkratzt, ersetzen (Bild 34)	506,53 €	202,61 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 30, Bild 31)	635,39 €	349,87 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür links, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33)	653,47 €	261,39 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	41,15 €	16,46 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	244,87 €	97,95 €
Kombiinstrument Stabilitätssystem, Fehlermeldung/en, prüfen (Bild 37)	47,86 €	47,86 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 21)	64,48 €	64,48 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 22, Bild 23)	478,56 €	478,56 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Lüftung/Clima Laderaum / Luftdüsen, fehlt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	73,07 €	73,07 €
Hecktürscharniere HL oben und unten, HR oben und unten, schwergängig, instand setzen	63,81 €	63,81 €
Außenspiegel links, lose, instand setzen (Bild 26, Bild 27)	63,81 €	63,81 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.909,18 €
Minderwert	2.929,34 €
Händlereinkaufspreis	14.600,00 €
Händlerverkaufspreis	16.225,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur

eingeschränkt prüfbar in Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 15.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

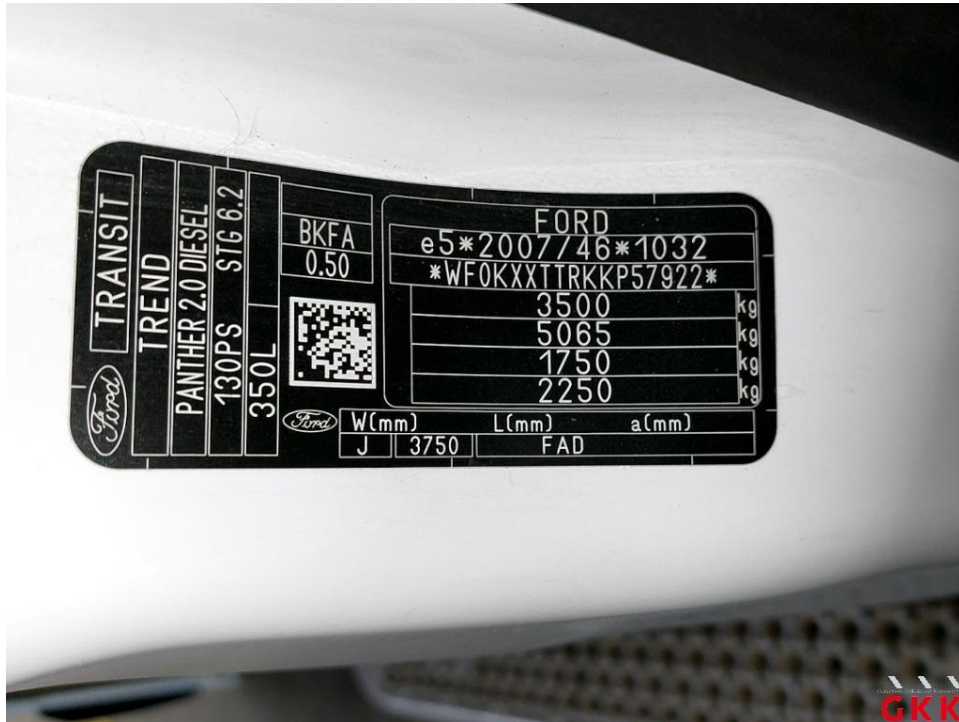


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

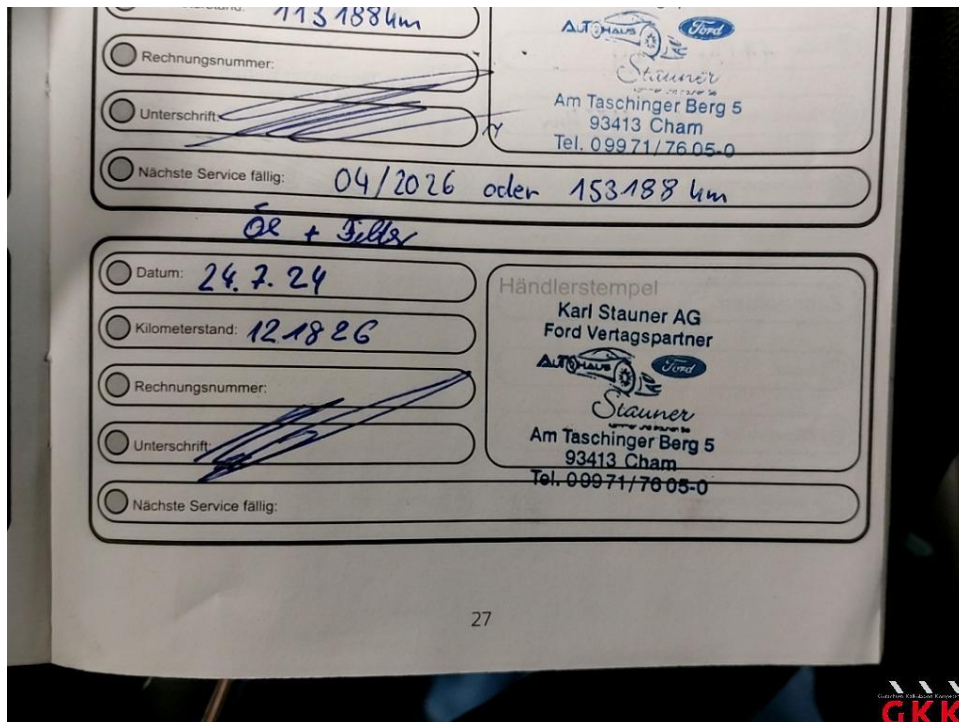


Bild 12

Fotoanlage

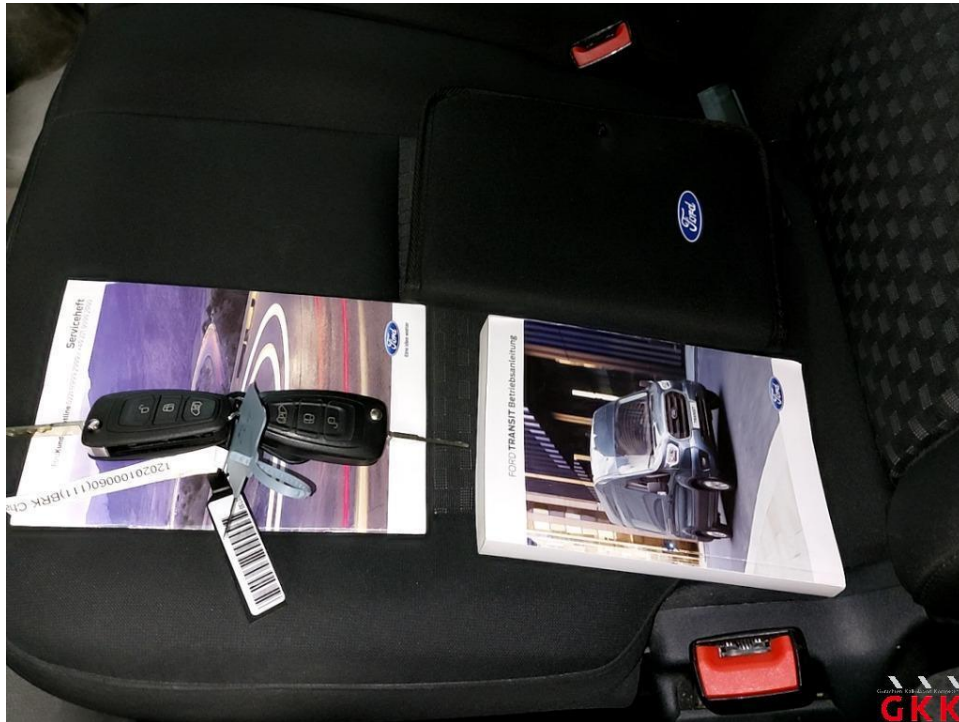


Bild 13



Bild 14 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

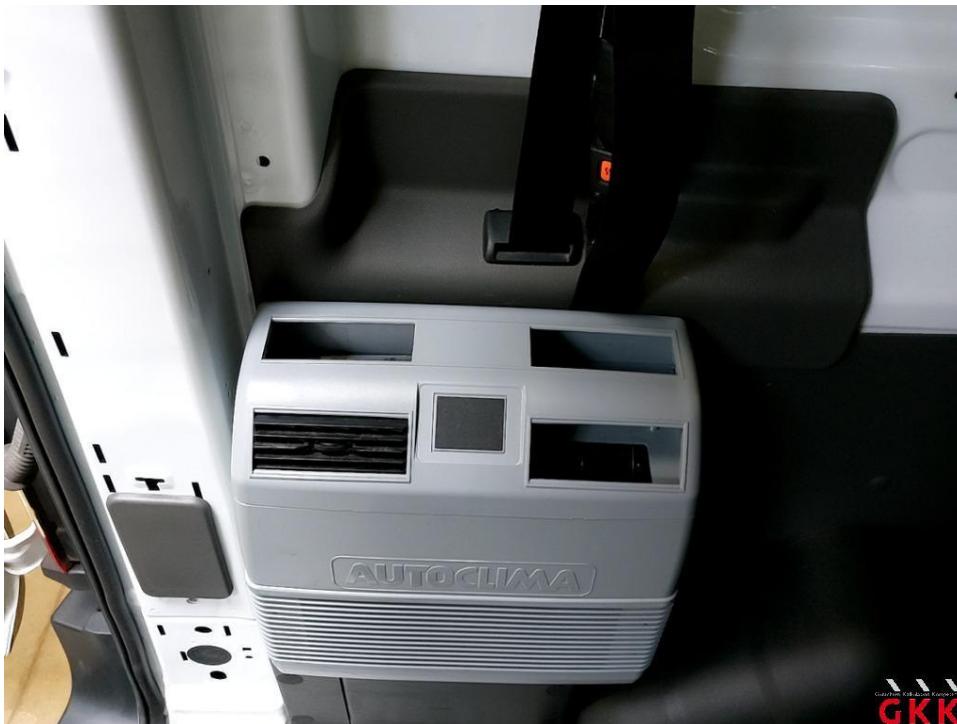


Bild 16 Lüftung/Clima Laderaum / Luftdüsen, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Lüftung/Clima Laderaum / Luftdüsen, fehlt, ersetzen



Bild 18 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

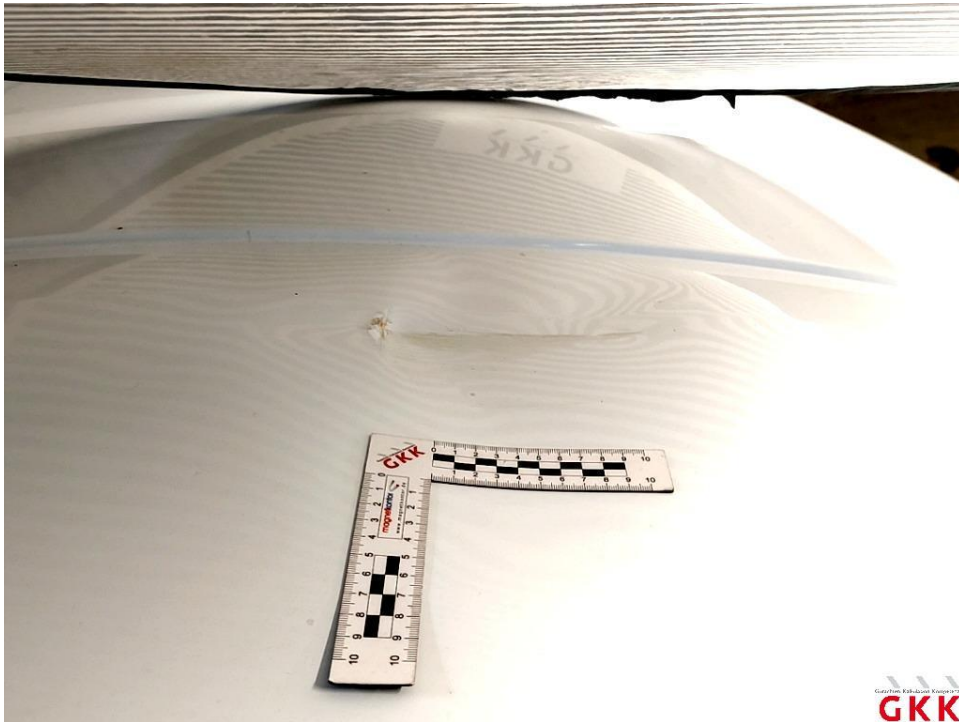


Bild 19 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 22 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 24 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Stoff-, gerissen, ersetzen



Bild 26 Außenspiegel links, lose, instand setzen

Fotoanlage



Bild 27 Außenspiegel links, lose, instand setzen



Bild 28 Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Radkappe(n), vorne rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 30 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Schiebetür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Hecktür links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Hecktür links, verkratzt, lackieren



Bild 34 Seitenwand links, Scheibe -getönt-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 36 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Kombiinstrument, Stabilitätssystem, Fehlermeldung/en, prüfen