

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	02.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	08.05.2025
<b>Referenznummern</b>	2064272

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF0PXXGCHPNL26528</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Focus 1.5 EcoBlue Cool & Connect	<b>Laufleistung abgelesen</b>	88.993 km
<b>Erstzulassung</b>	26.04.2022	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.499 ccm / 88 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92V	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92V	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 92V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 12.04.2024 bei km 60.848.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seite hinten rechts Unfallschaden	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	

### Anmerkungen

Die Instandsetzungskosten für den beschädigten Turbolader / Partikelfilter wurden aus dem vorliegenden Kostenvoranschlag (KVA) entnommen. Da zum Besichtigungszeitpunkt keine Schadensdiagnose durchgeführt wurde, besteht dahingehend ein Bewertungsrisiko und die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden kann somit nicht ausgeschlossen werden.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bord-/Verbrauchscomputer	
Chromeingassung Seitenscheiben		Dachhimmel Stoff	
Dachreling (Aluminium)		Dachspoiler Wagenfarbe	
Dimmer Instrumentenbeleuchtung		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Farbdisplay für Bordcomputer	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung		FordPass Connect inkl. eCall	
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf		Fußmatten Teppich	
Fußmatten Velours - vorn		Gepäckraumabdeckung / Rollo	
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)		Lenkrad mit Schaltwippen	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Laderaumboden verstellbar		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Mittelkonsole Premium	
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Getränkehalter vorn	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Nebelscheinwerfer LED	
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Schaltpunktanzeige		Scheinwerfer LED	
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht		Heckleuchten LED	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektrisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	6 Lautsprecher	✓
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Ford SYNC 3 mit Navigation	✓	Farbdisplay (8 Zoll)	✓
Fahrassistenz-Paket 2	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓
Rückfahrkamera mit Split View	✓	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	✓
Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	✓
Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz	✓	Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Sonderlackierung Frost-Weiß	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	159,52 €	159,52 €
Motorhaube, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	398,80 €	398,80 €
Dach, beklebt, entkleben (Bild 16)	20,00 €	20,00 €
Dach Holm links, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 23, Bild 24)	159,52 €	159,52 €
Dach Holm rechts, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 25, Bild 26)	159,52 €	159,52 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	159,52 €	159,52 €
Heckklappe, beklebt, entkleben	20,00 €	20,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Turbolader sowie Partikelfilter (gemäß KVA), defekt, ersetzen (Bild 30)	4275,81 €	4275,81 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>5.534,54 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>5.534,54 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>4.450,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>5.500,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Lang, Christopher

---

Der Sachverständige, 22.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**

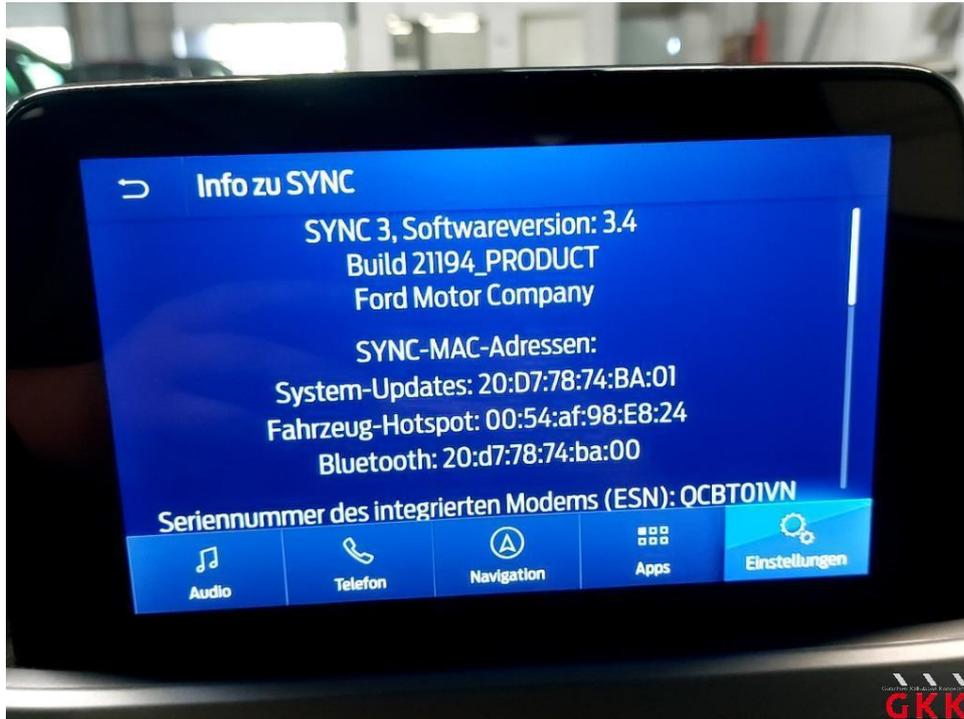


Bild 11

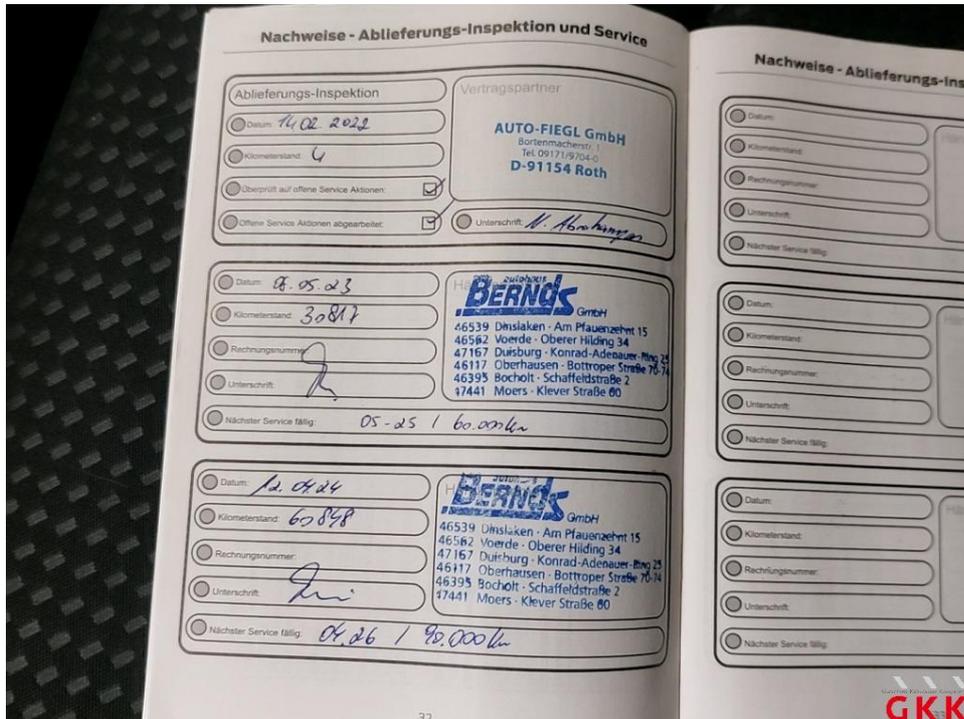


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13

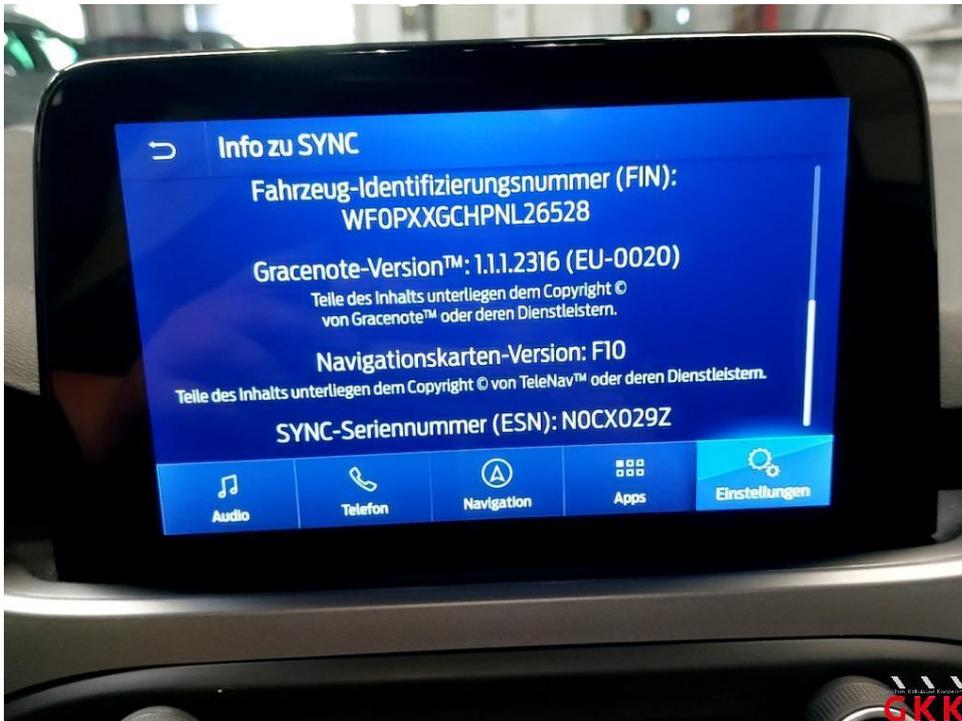


Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Dach, beklebt, entkleben

## Fotoanlage



Bild 17 Heckklappe, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 18 Heckklappe, Hagelschaden, kalt drücken

## Fotoanlage

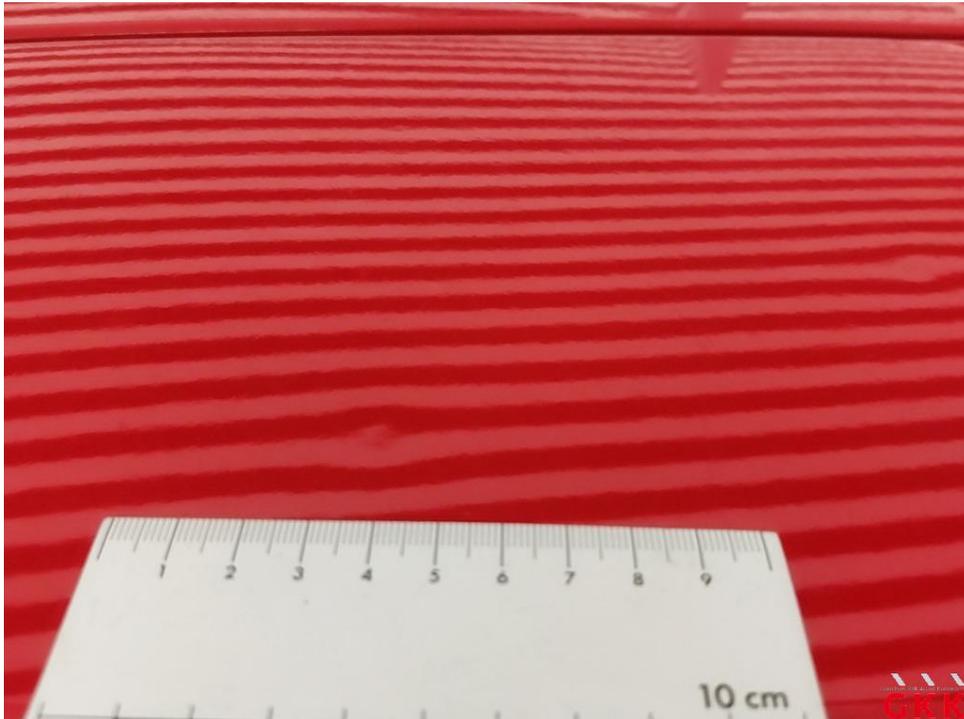


Bild 19 Heckklappe, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 20 Dach, Hagelschaden, kalt drücken

## Fotoanlage

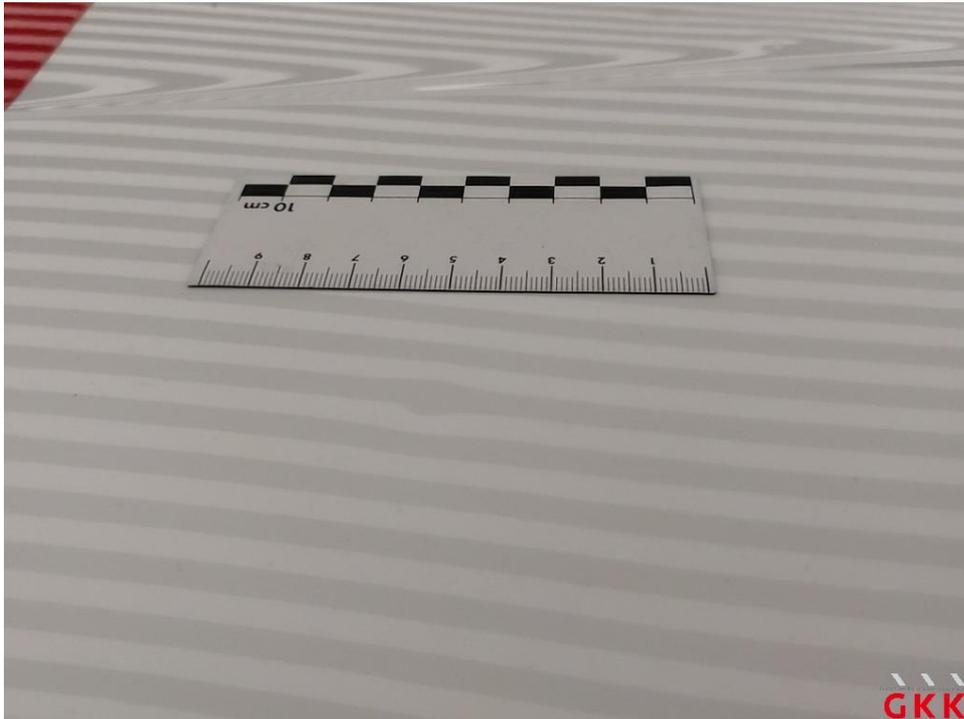


Bild 21 Dach, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 22 Dach, Hagelschaden, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 23 Dach, Holm links, Hagelschaden, kalt drücken

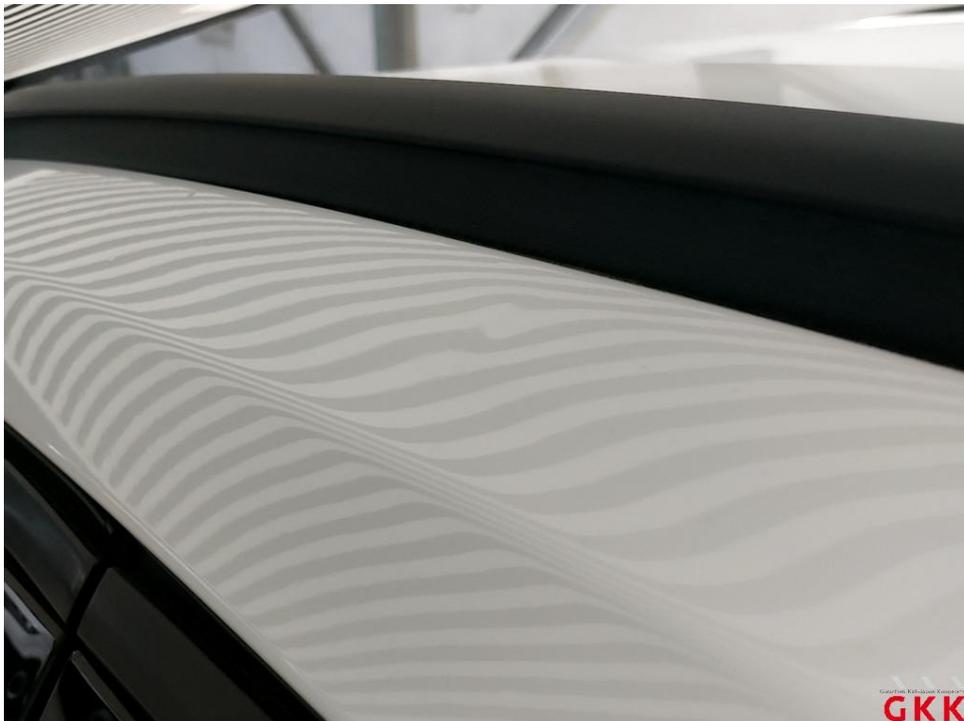


Bild 24 Dach, Holm links, Hagelschaden, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 25 Dach, Holm rechts, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 26 Dach, Holm rechts, Hagelschaden, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 27 Motorhaube, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 28 Motorhaube, Hagelschaden, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 29 Motorhaube, Hagelschaden, kalt drücken



Bild 30 Turbolader sowie Partikelfilter (gemäß KVA), defekt, ersetzen