

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	09.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	14.05.2025
<b>Referenznummern</b>	0002061034

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>W0VZT8GP2M1031739</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombi	<b>Farbton / Lackart</b>	Grau / Metallic
<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Nächste HU</b>	01/2027
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	<b>Laufleistung abgelesen</b>	71.663 km
<b>Erstzulassung</b>	26.01.2022	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 128 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

**Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.**

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 101V M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	6 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front rechts beschädigt	Ja	

**Anmerkungen**

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		Bluetooth Audio-Streaming	
Bremsassistent		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube		Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	
Sicherheitsnetz hinter Vordersitze		Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)		Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz		Karosserie: 5-türig	
Kindersicherung		Klimaautomatik 2-Zonen	
Luftfeuchtesensor		Kopf-Airbag-System	
Kopfstützen hinten (3-fach)		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		Lenkrad heizbar	
LM-Felgen		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI		MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	
Nebelscheinwerfer LED		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Reifendruckwarner		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Seitenairbag vorn	
Seitenscheiben geräuschkämmend		Sicht-Paket	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Scheibenwischer mit Regensensor		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Sitzheizung vorn		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)		Wegfahrsperr	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Business-Paket Premium	✓
Easy Access-Paket	✓	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓
Heckklappenöffnung elektrisch	✓	Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Charging-Paket	✓
Innovations-Paket 1	✓	Voll-LED (IntelliLux)	✓
Leuchtweitenregelung automatisch	✓	Abbiegelicht	✓
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	✓	Innovations-Paket 2	✓
Head-up-Display	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera	✓
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓		

### Wertbeeinflussende Faktoren

Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	319,04 €	319,04 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	1390,78 €	904,01 €
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19)	1226,32 €	880,86 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	634,54 €	634,54 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

<b>Reparaturkosten</b>	<b>3.570,68 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.738,45 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>10.325,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>12.050,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Lang, Christopher

\_\_\_\_\_  
Der Sachverständige, 16.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

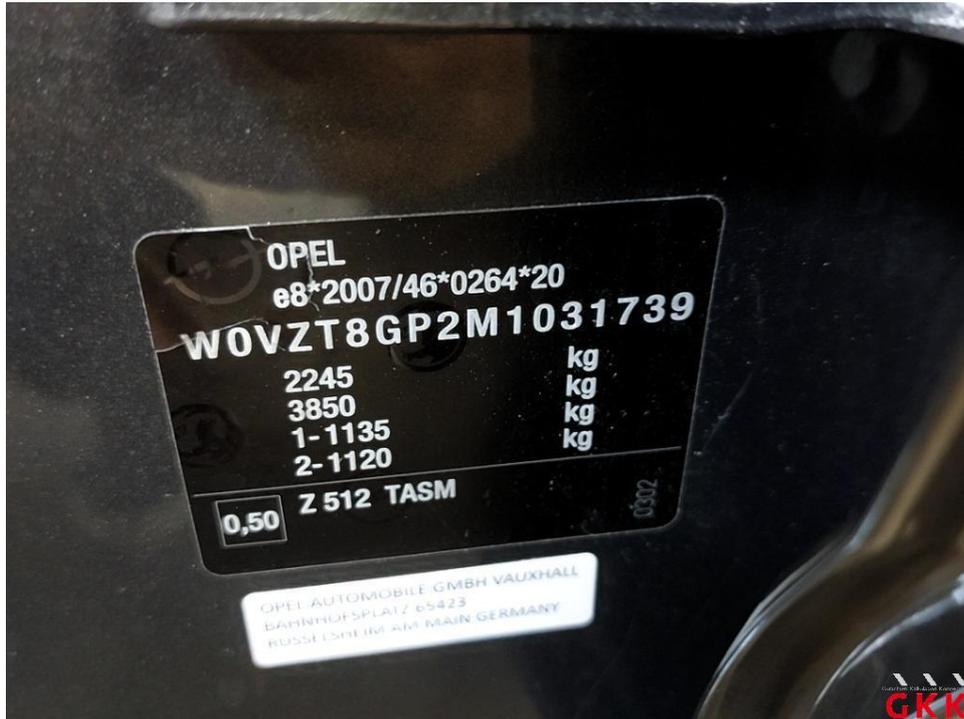


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage

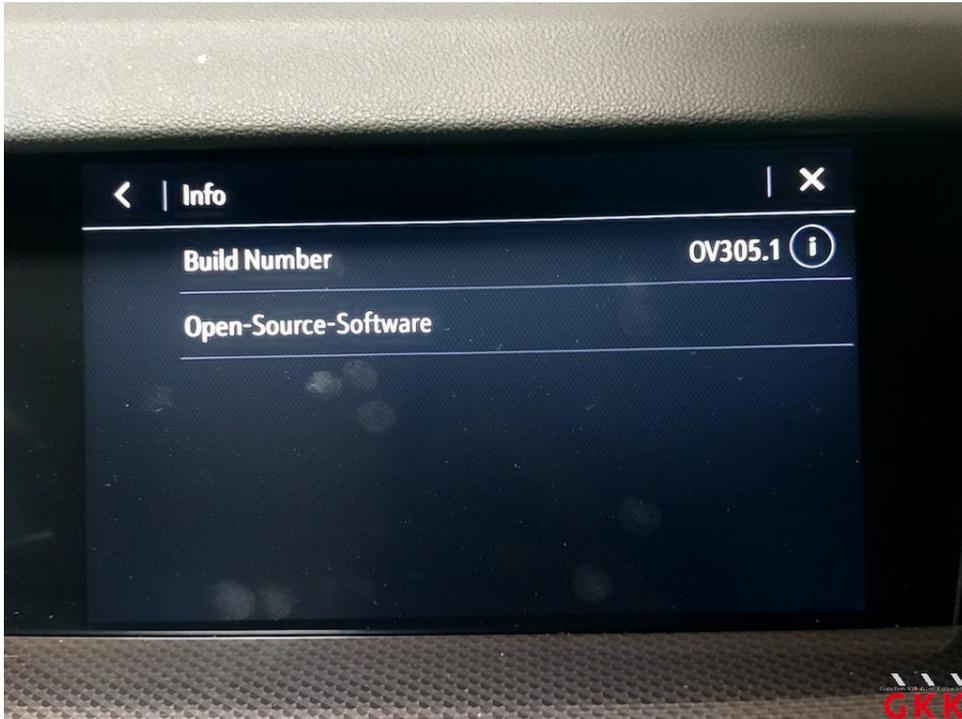


Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 19 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

## Fotoanlage

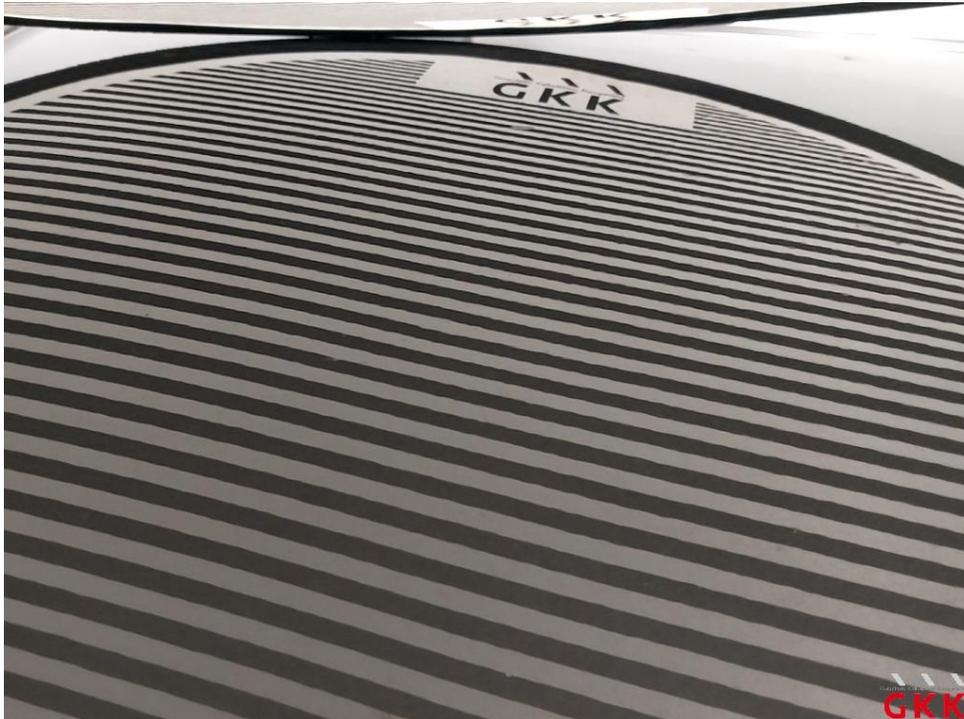


Bild 21 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken

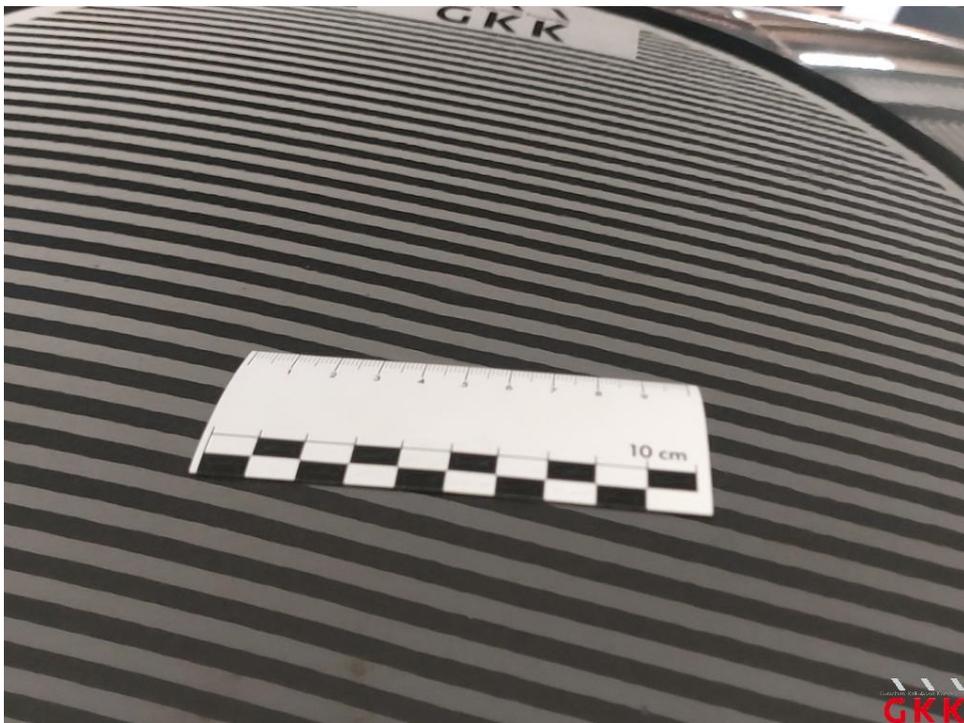


Bild 22 Dach, 4 bis 10 Dellen / Bauteil, kalt drücken