

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

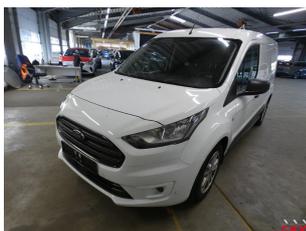

Vorgang

Ihr Auftrag vom	07.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.05.2025
Referenznummern	0002052538

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0SXXWPGSNL52576

Fahrzeugart	PKW - Kasten	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	03/2027
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect Kasten lang 1.5 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	79.980 km
Erstzulassung	28.04.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R 16 96H AS	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R 16 96H AS	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R 16 96H AS	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R 16 96H AS	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 05.03.2025 bei km 75.284.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte	Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
Airbag Fahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antischlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Audio-Paket 2	Audiosystem: Radio
Audiobedienung am Lenkrad	Bluetooth-Schnittstelle
Radioempfang digital (DAB)	AUX-IN-Anschluss
Batterie 60 Ah	Batterie verstärkt
Bord-/Verbrauchscomputer	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fensterheber elektrisch vorn
FordPass Connect inkl. eCall	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
Frontscheibe heizbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Getriebe 6-Gang - Typ: B6	Getränkehalter vorn
Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum	Gurtstraffer
Heckflügeltüren ohne Verglasung	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Karosserie/Aufbau: Kasten	Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
Laderaumwanne	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
Leseleuchte vorn	LKW-Zulassung
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	Radstand 3062 mm
Reifen-Reparaturkit	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	Schaltpunktanzeige
Schiebetür rechts	Servolenkung elektrisch
Sitz-Paket 18	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Start/Stop-Anlage	Starter-Paket
Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Umluftschaltung elektr. betätigt
Klimaanlage	USB-Anschluss
Verglasung getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizer für Dieselmotor
Sonderausstattung (verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite ✓	Airbag Beifahrerseite abschaltbar ✓
Extra erhöhte Nutzlast ✓	Laderaumtrennwand mit Fenster ✓
LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen) ✓	Parkpilotsystem vorn und hinten ✓
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht ✓	Parkpilotsystem hinten ✓
Reifendruck-Kontrollsystem ✓	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor ✓
Scheibenwischer mit Regensensor ✓	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung ✓
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum ✓	Steckdose 230V ✓
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung ✓	Laderaumumbau ✓
Folierung/Werbefolie ✓	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts Kante, beschädigt, Smartrepair (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	328,02 €	196,81 €
Hecktür rechts innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 19)	80,00 €	80,00 €
Hecktür links innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)	80,00 €	80,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	60,00 €	60,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	628,02 €
Minderwert	496,81 €
Händlereinkaufspreis	11.975,00 €
Händlerverkaufspreis	13.400,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 15.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

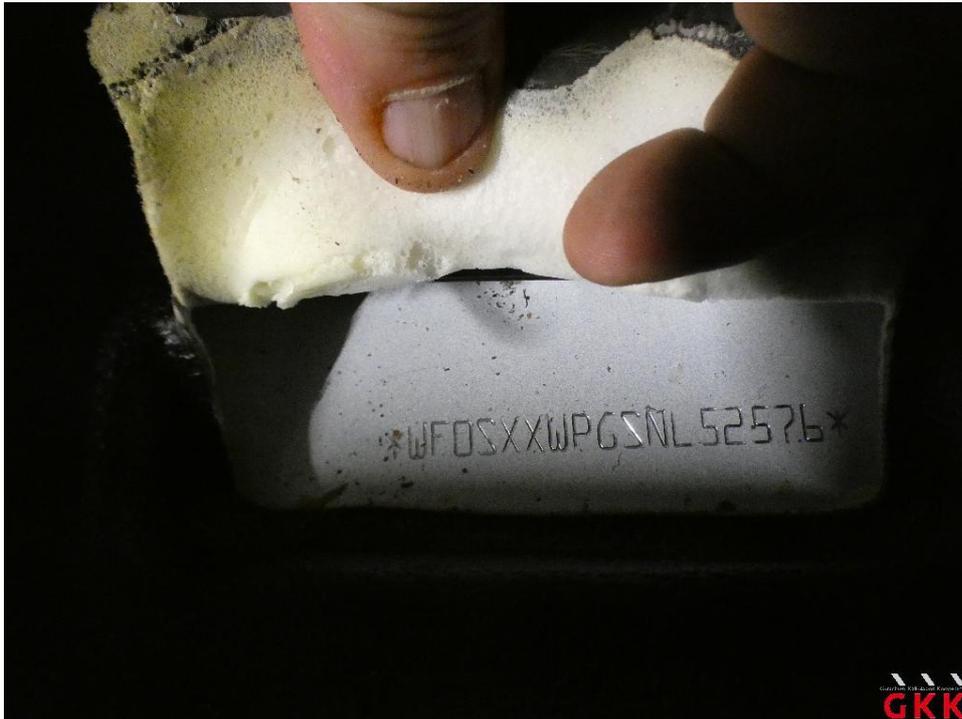


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

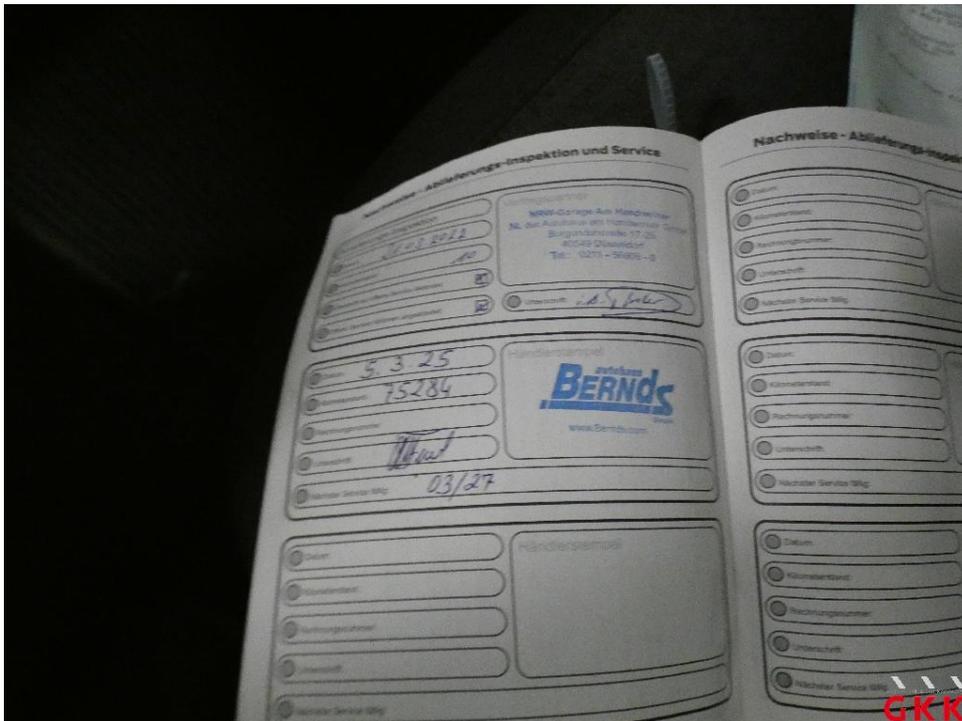


Bild 12

Fotoanlage

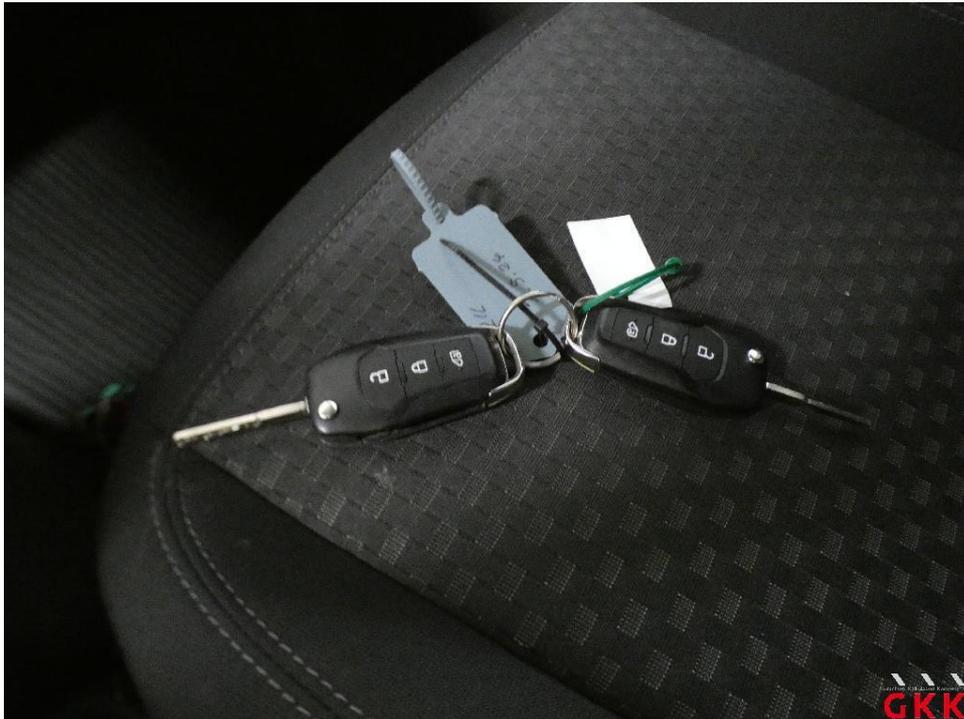


Bild 13



Bild 14 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 15 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen



Bild 16 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 17 Hecktür links, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 18 Hecktür links, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Hecktür rechts, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 20 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Schiebetür rechts, Kante, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Schiebetür rechts, Kante, beschädigt, Smartrepair



Bild 24 Schiebetür rechts, Kante, beschädigt, Smartrepair