

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	05.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	08.05.2025
<b>Referenznummern</b>	0002045541

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>W1N2476871W132840</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - SUV / Geländewagen	<b>Farbton / Lackart</b>	Weiß / Metallic
<b>Hersteller</b>	Mercedes-Benz	<b>Nächste HU</b>	07/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	GLB 200	<b>Laufleistung abgelesen</b>	143.555 km
<b>Erstzulassung</b>	04.06.2021	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Benzin	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.332 ccm / 120 KW
<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/65 R 17 99V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/65 R 17 99V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/65 R 17 99V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	215/65 R 17 99V	7 mm
Reservebereifung: ohne					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/65 R 17 99H M+S	2 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/65 R 17 99H M+S	2 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/65 R 17 99H M+S	7 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	215/65 R 17 99H M+S	7 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :  Ja     Nein     Nicht prüfbar     Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel Wagenfarbe		Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Design- und Ausstattungslinie Style	
Sitz-Komfort-Paket		Unterrahnschutz vorn und hinten (silber)	
Dachreling (Aluminium)		Innenausstattung: Zierteile Ellipsen-Optik	
Innenhimmel Stoff		Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	
Komfortsitze vorn		Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	
Getränkhalter vorn (doppelt)		LM-Felgen	
Lenkrad (Leder)		Easy-Entry Funktion	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmoduswähler)		Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent	
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent		Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	
Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	
Infotainment-System: Remote Service (Plus)		Karosserie: 5-türig	
Keyless Go Startanlage		Klimaautomatik (Thermatic)	
Knieairbag Fahrerseite		Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	
Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect		Kopf-Airbag-System (Windowbag)	
Lenkrad (Sport) mit Multifunktion		Licht- und Sicht-Paket	
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)		Brillenfach im Dachhimmel integriert	
Mercedes-Benz Notrufsystem		Mittelarmlehne hinten	
Mittelarmlehne vorn mit Fach		Motor 1,3 Ltr. - 120 kW KAT	
Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)		Radstand 2829 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitzlehne geteilt / klappbar	
Rücksitzlehne neigungsverstellbar		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheibenwischer mit Regensensor		Seitenairbag (Sidebag) vorn	
Servolenkung		Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)	
Start/Stop-Anlage		Tagfahrlicht LED	
Tempomat		Touchpad (Mittelkonsole)	
USB-Anschluss im Fond		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Ambiente-Beleuchtung	✓	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓
Ausstattungs-Paket: Business	✓	Smartphone integriert	✓
Navigationssystem: Festplattenavigation	✓	Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	✓
Sitzheizung vorn	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informationssystem Live Traffic	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem	✓	Infotainment-Paket High-End	✓
Vorrüstung car sharing	✓	Konnektivität-Paket	✓
Vorrüstung Navigationsdienste	✓	Multifunktions-Telefonie	✓
Digitales Instrumenten-Display	✓	Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation	✓
Media-Display	✓	Induktionsladeschale für Smartphone	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Laderaum-Paket	✓	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	✓
Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	✓	LM-Felgen 6,5x17 (10-Speichen)	✓
Metallic-Lackierung	✓	Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	✓
Park-Paket	✓	Rückfahrkamera	✓
Scheibenwaschanlage beheizt	✓	Scheinwerfer LED High Performance	✓
Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico	✓	Sound-System	✓
Spiegel-Paket	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 22, Bild 23)	10,00 €	10,00 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	852,70 €	506,11 €
Tür vorne links Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	210,05 €	105,03 €
Tür hinten links Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	187,93 €	93,97 €
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 30, Bild 31)	100,00 €	100,00 €
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	852,71 €	506,12 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	1146,12 €	732,58 €
<b>Schlüssel/Schließanl.</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen	380,53 €	380,53 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	239,28 €	239,28 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts / Einstieg, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	120,00 €	120,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>4.950,73 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>3.645,03 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>11.050,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>12.850,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Will, Luke Felix

---

Der Sachverständige, 15.05.2025

**Fotoanlage**



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7

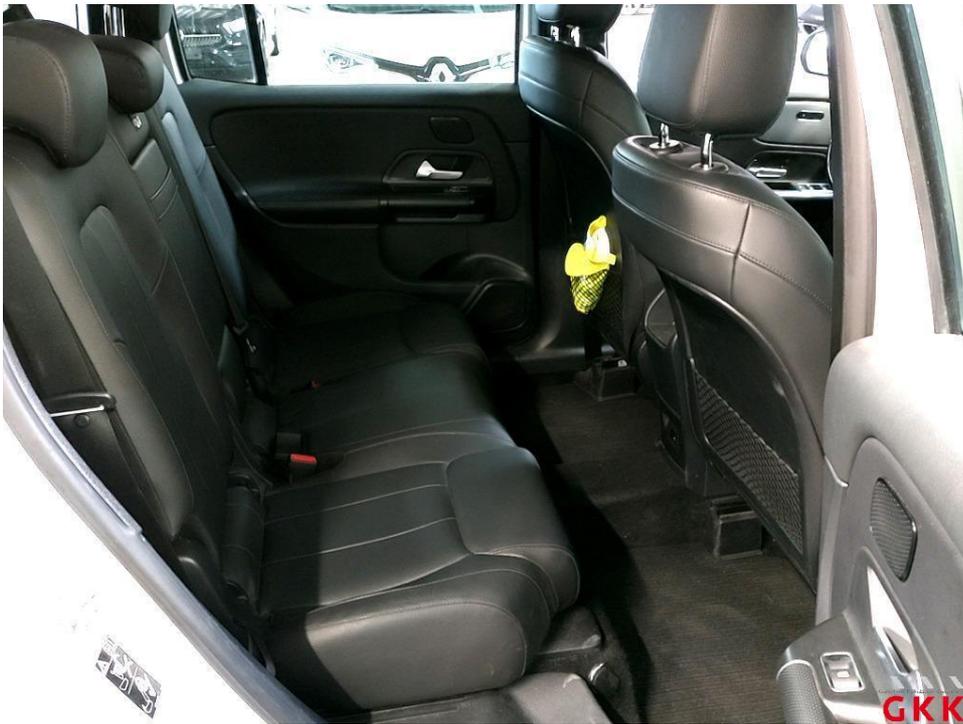


Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 15 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

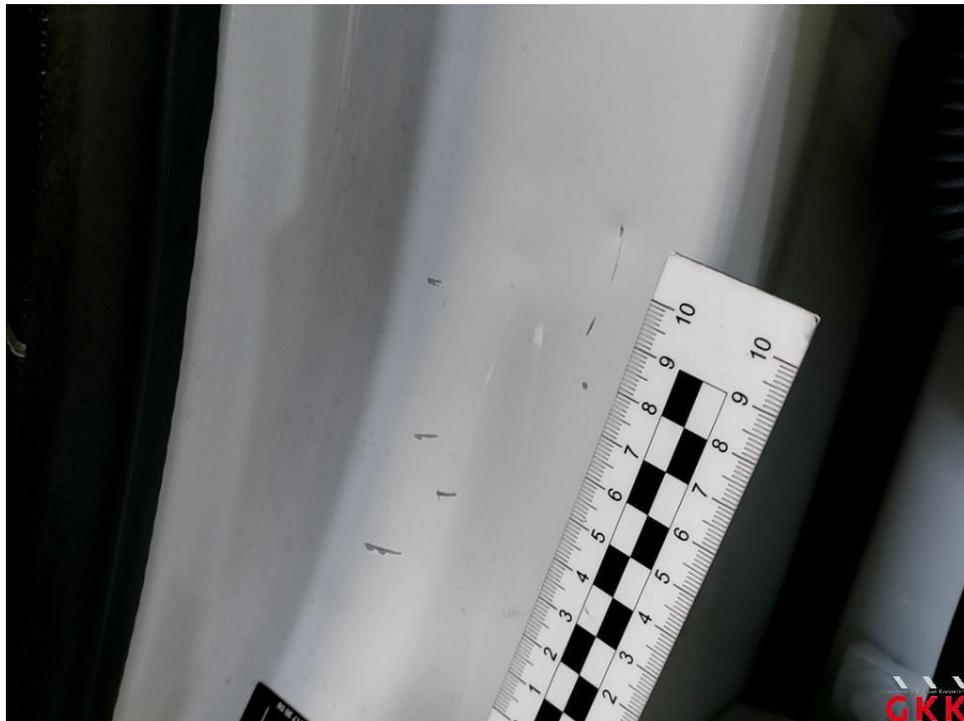


Bild 16 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 17 Tür hinten links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen



Bild 18 Tür hinten links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Tür hinten links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen



Bild 20 Tür vorne links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, Leiste -unten-, verkratzt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage

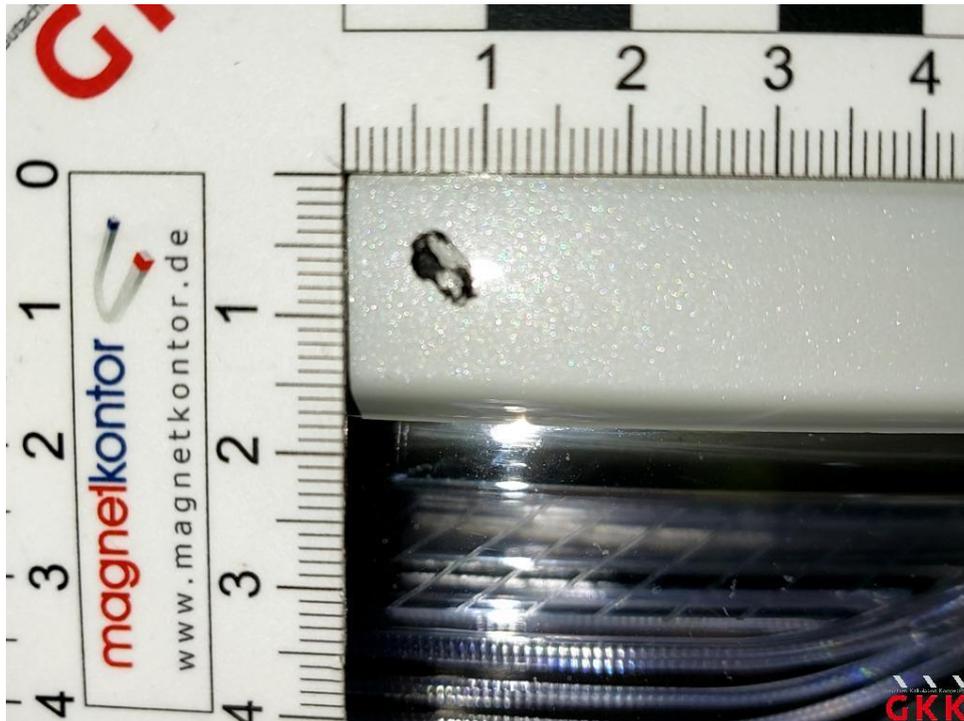


Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren



Bild 24 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage

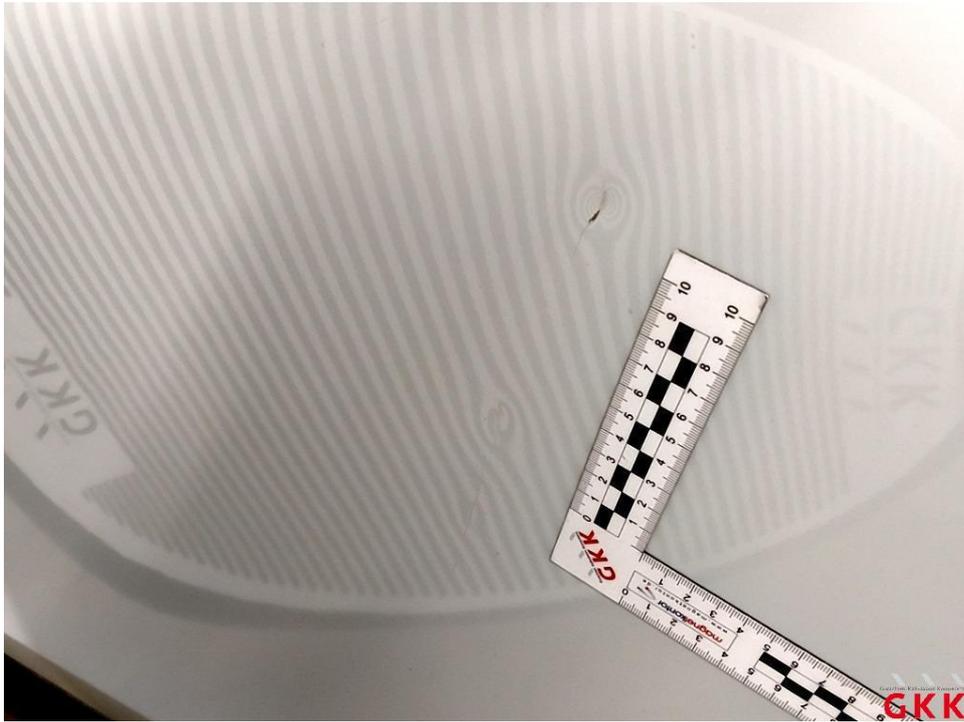


Bild 25 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne rechts / Einstieg, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 28 Tür vorne rechts / Einstieg, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne rechts / Einstieg, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 30 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 31 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 32 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 33 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 36 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 37 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten