

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	30.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.05.2025
Referenznummern	0002038084

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV1ZZZSYZK9062471		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten	Farbton / Lackart	Candy-Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	03/2025
Typ / Verkaufsbez.	Crafter Kasten 2.0 TDI Hochdach	Laufleistung abgelesen	122.204 km
Erstzulassung	27.11.2019	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 103 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16C 115/113R AS	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16C 115/113R AS	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16C 115/113R AS	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R16C 115/113R AS	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Angabe am 02.08.2022 bei km 58.940.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel konvex, links		Außenspiegel konvex, rechts	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	
CW-Wert-Unterbodenverkleidung		Doppelscheinwerfer	
Doppeltonfanfare		Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links	
Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch vorn	
Getriebe 6-Gang		Haltegriffe A-Säulen	
Innenleuchten im Fahrerhaus: LED		Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum		Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe	
Kraftstofftank: 75 Ltr.		Kühlergrill mit Chromleiste oben	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Leuchtweitenregelung	
LKW-Zulassung		Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI	
Multifunktionsanzeige Plus		Nebelschlussleuchte	
Radstand 3640 mm		Reifen-Reparaturkit	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektro-mechanisch		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar		Start/Stop-Anlage Motor	
Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)		Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe	
Tagfahrlicht		Verzurrösen Laderaum	
Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)		Wegfahrsperre (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	
Zul. Gesamtgewicht 3,50 t			
Sonderausstattung (verifiziert)			
2. Batterie mit Batterieüberwachung	✓	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	✓
Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)	✓	Sprachsteuerungs-System	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Handschuhfach abschließbar	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	✓	Dachverkleidung	✓
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	✓	Fenster-Paket	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts	✓
Heckflügeltüren mit Verglasung	✓	Innenspiegel abblendbar	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Fzg. ohne Laderaumtrennwand	✓
Fzg. ohne Typbezeichnung	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h	✓
Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) mit 2. Verdampfer	✓	Ablage-Paket	✓
Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel	✓	Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	✓
Verdampfer zusätzlich	✓	Markierungsleuchten seitlich	✓
Reifendruck-Kontrollsystem	✓	Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Bordwerkzeug und Wagenheber	✓	Rückfahrkamera	✓
Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert	✓	Schmutzfänger vorn	✓
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus	✓	Standheizung mit Fernbedienung	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch	✓
Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓	Wärmetauscher und Verdampfer zusätzlich	✓
Wärmetauscher zusätzlich	✓	Folierung/Werbefolie	✓
Innenraumumbau Bruns	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	436,29 €	196,33 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Folierung komplett, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen	851,41 €	851,41 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	1.509,55 €
Minderwert	1.269,59 €
Händlerereinkaufspreis	14.025,00 €
Händlerverkaufspreis	15.625,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 16 Fotos.

Lang, Christopher

 Der Sachverständige, 14.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

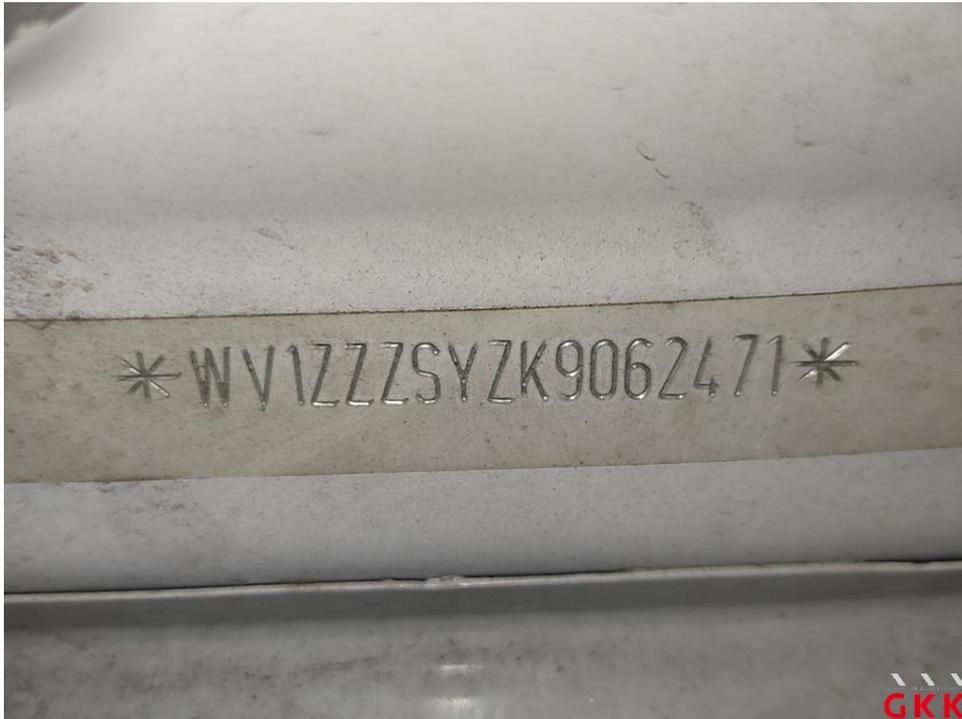


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

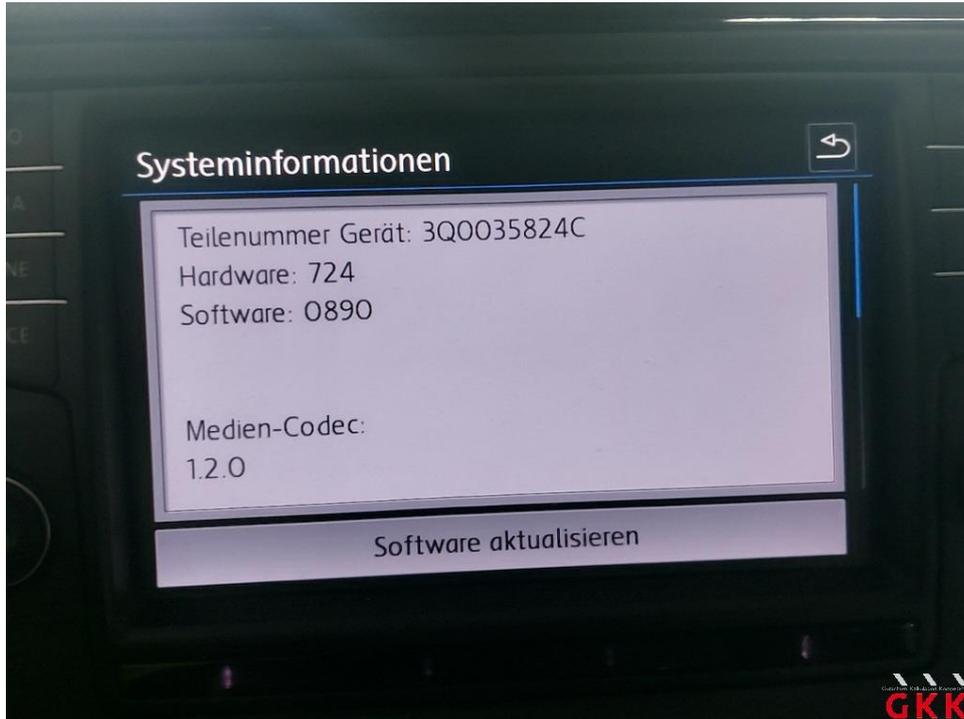


Bild 11

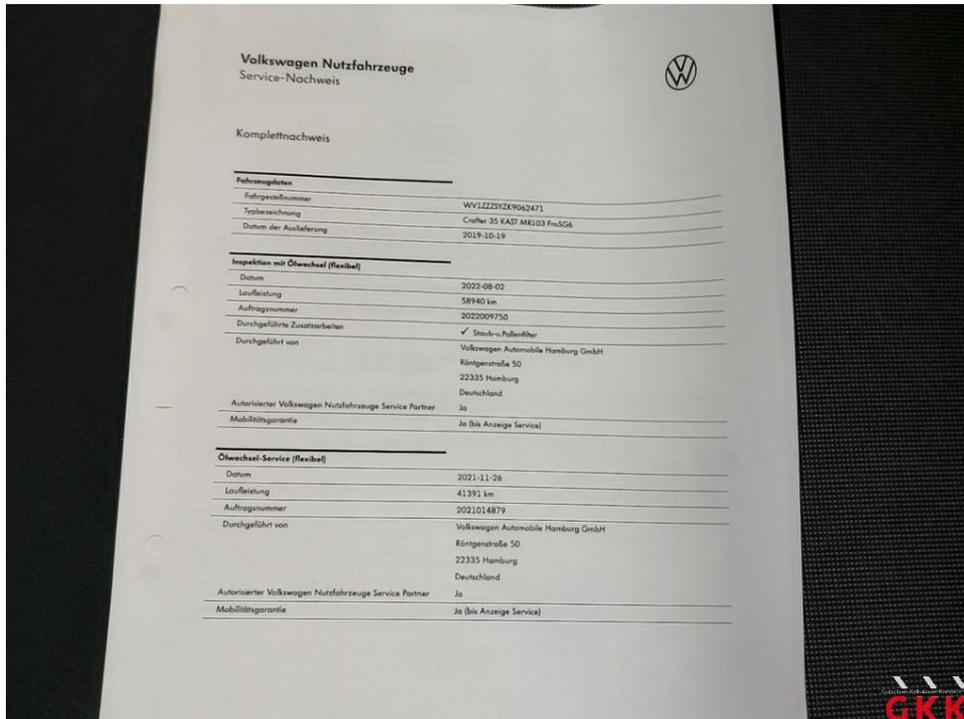


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen