

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.05.2025
Referenznummern	2051256

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8GP0M1012932		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Licht Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	05/2026
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Business	Laufleistung abgelesen	143.721 km
Erstzulassung	19.05.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.955 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	245/45 R18 100Y	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	245/45 R18 100Y	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	245/45 R18 100Y	4 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	245/45 R18 100Y	4 mm

Reservebereifung: TireFit

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden

Kundendienst laut Serviceheft am 19.04.2025 bei km 143.387.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür hinten links beschädigt	Ja	
Seite hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
Bluetooth Audio-Streaming	Bremsassistent
Charging-Paket	USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Dach, Design-Ausführung (Chrom)	Dachreling silber
Drehzahlmesser	Easy Access-Paket
Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	Heckklappenöffnung elektrisch
Schließ-/Startsystem Keyless Open	Einstiegsleisten mit Schrifzug
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Traktionskontrolle
Ergonomiesitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Ergonomiesitz vorn rechts	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Farbdisplay (8,0 Zoll)
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn
Feststellbremse elektrisch	Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
Frontkamera	Fahrassistenz-System: Abstandswarner
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung	Klimaautomatik 2-Zonen
Luftfeuchtesensor	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Kühlergrill mit Chromrahmen
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Audiobedienung am Lenkrad
LM-Felgen	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Nebelscheinwerfer LED	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruckwarner	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht LED
Technologie-Paket Park & Go	Rückfahrkamera (digital)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Türgriffe außen Wagenfarbe	Voll-LED (IntelliLux)

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Leuchtweitenregelung automatisch		Abbiegelicht	
Wegfahrsperre		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Innovations-Paket 2	✓	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓
Seitenairbag hinten	✓	Winter-Paket 2	✓
Sitz-Paket	✓	Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)	✓
Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion	✓	Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	✓	Sitzheizung vorn	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 19, Bild 20)	1076,28 €	538,14 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach hinten, beschädigt, kalt drücken (Bild 30)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29)	1146,56 €	653,04 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	354,18 €	354,18 €
LM-Rad vorne links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	354,18 €	354,18 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	354,18 €	354,18 €
LM-Rad hinten links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	354,18 €	354,18 €
LM-Rad 2 x beiliegend, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 16)	90,86 €	90,86 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.810,42 €
Minderwert	2.778,76 €
Händlereinkaufspreis	6.450,00 €
Händlerverkaufspreis	7.725,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 16.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

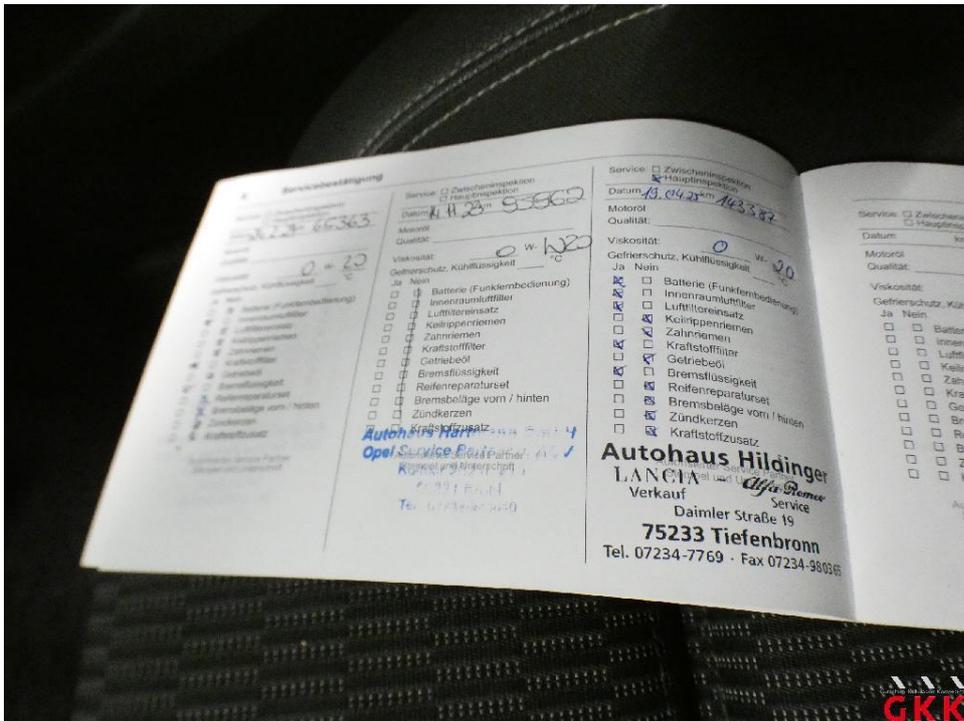


Bild 12

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

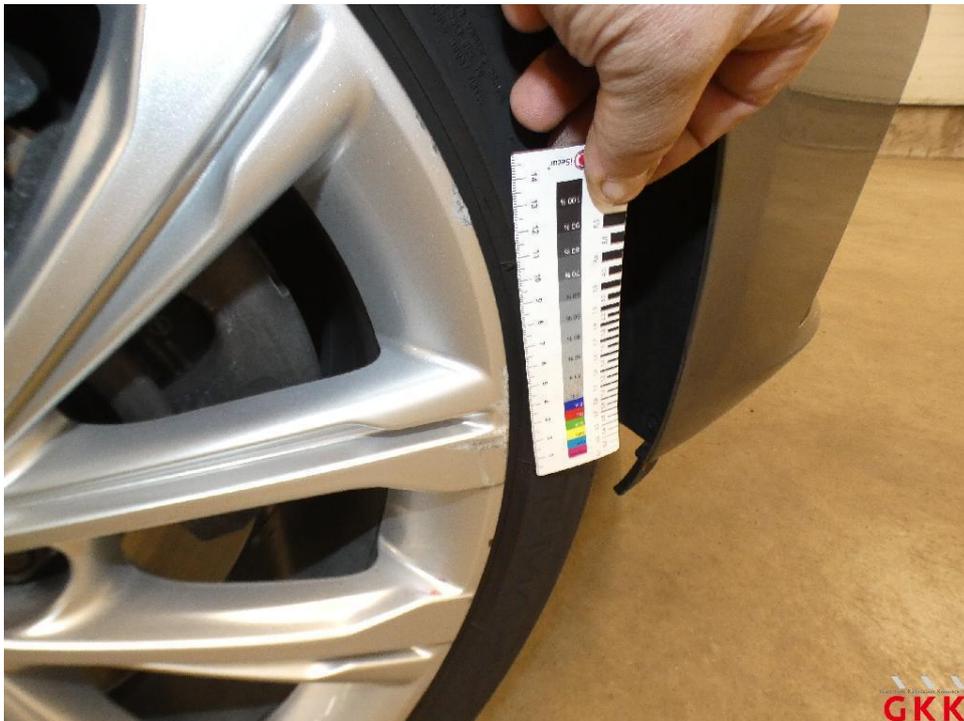


Bild 18 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 20 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 LM-Rad, vorne links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 24 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

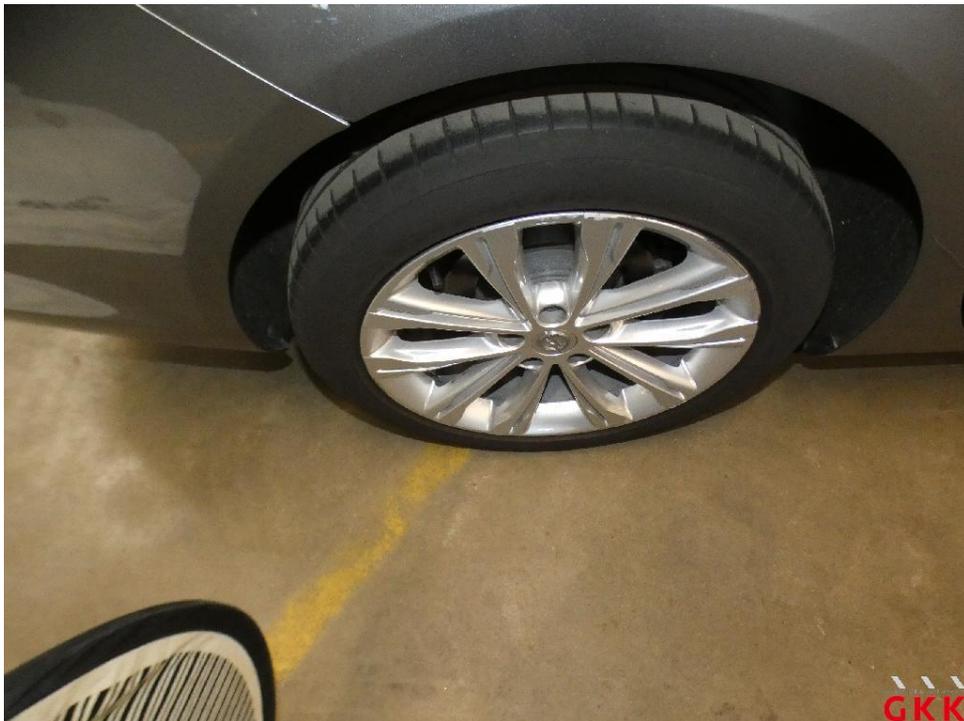


Bild 26 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage

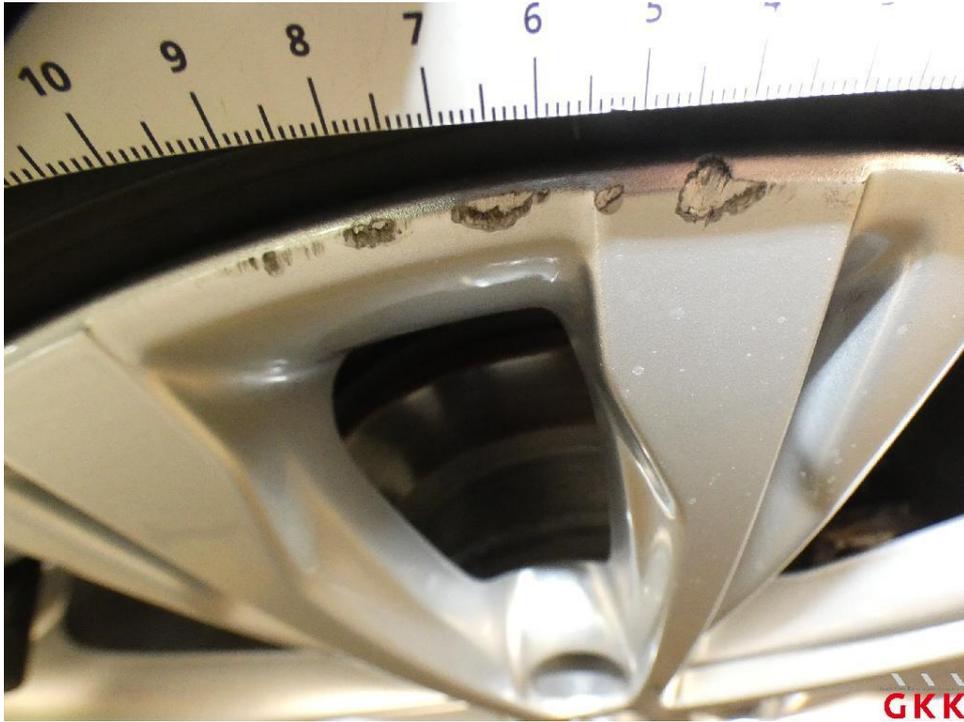


Bild 27 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 28 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

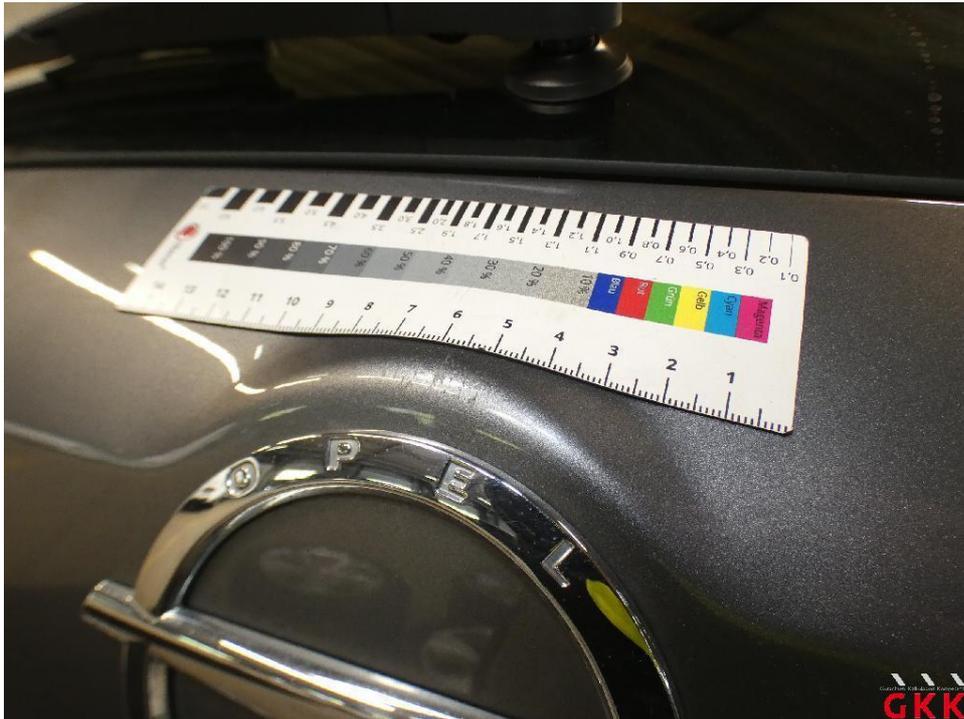


Bild 29 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

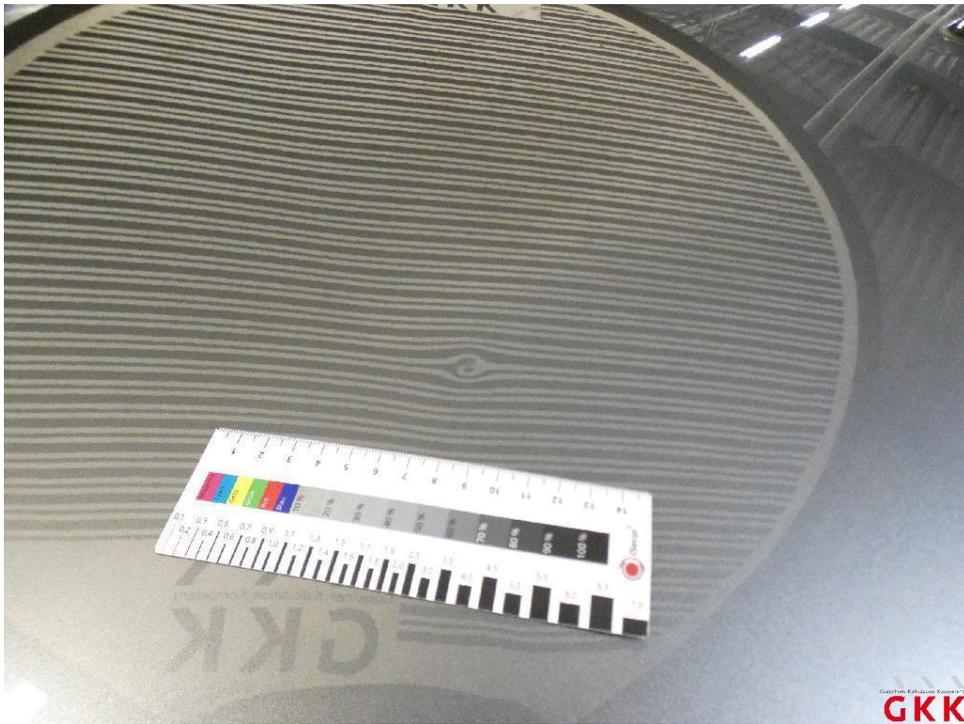


Bild 30 Dach, hinten, beschädigt, kalt drücken