



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	LI-H 820E
Berichtsnummer :	000000842339-DE926		
Referenznummer:	30949141		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81BFNU086544	Laufleistung abgelesen:	27529 km
Erstzulassung / Baujahr:	16.08.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	15.05.2025 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Atlas White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	18341 / 29.04.2024
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)

- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Heckklappe	1 Delle	Sanft Instandsetzen
2.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer	Lackieren
3.	Frontspoiler	Beschädigt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Schlüssel

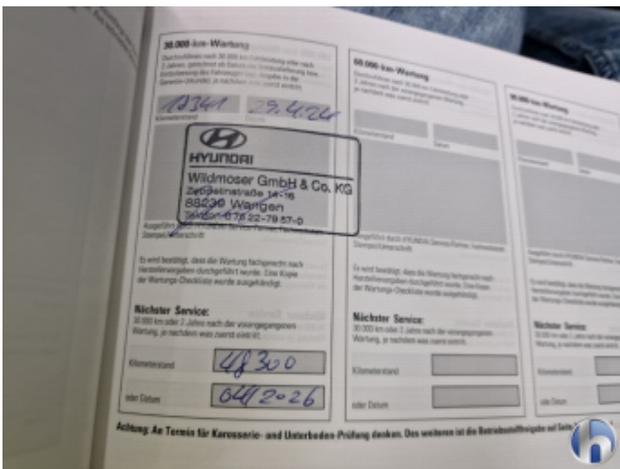

Serviceheft/Nachweis

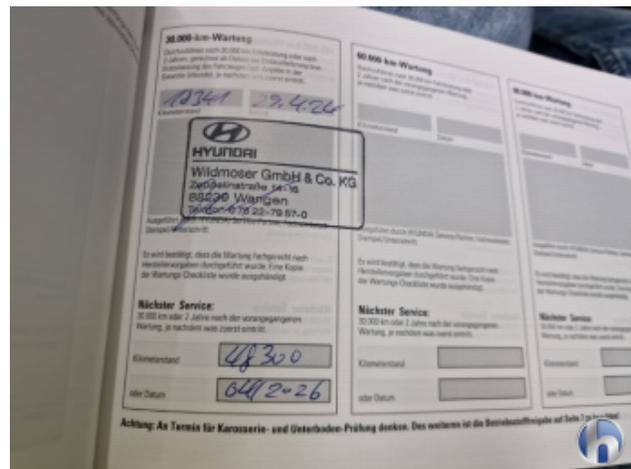

Serviceheft/Nachweis

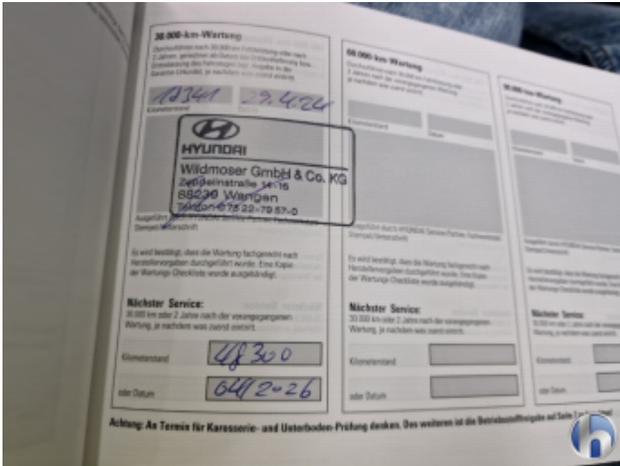

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Heckklappe
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Heckklappe
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Heckklappe
1 Delle - Sanft Instandsetzen



1. Heckklappe
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Kratzer - Lackieren



3. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern



3. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter