



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BO-TF647E
Berichtsnummer :	000000841972-DE926		
Referenznummer:	30943534		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Dynamiq Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKN81BFPU188177	Laufleistung abgelesen:	13778 km 14.05.2025 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	19.05.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 125 kW (170 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Abbyss Black / MIC
Lackart:	-	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2026 / 05.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	-
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Erstservice nicht fällig
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	-
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Batterieheizsystem
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 125 kW (cont. 42 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Applikationen am Fahrzeugheck (schwarz)
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dynamiq-Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Lucid-Blue
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (Kreuzungs-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 58 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Stoßfänger vorn mit Applikationen (schwarz) • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss hinten • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage |
|---|--|

Sonderausstattung

- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.

Bestehender Unfallschaden: **Nicht festgestellt**
Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

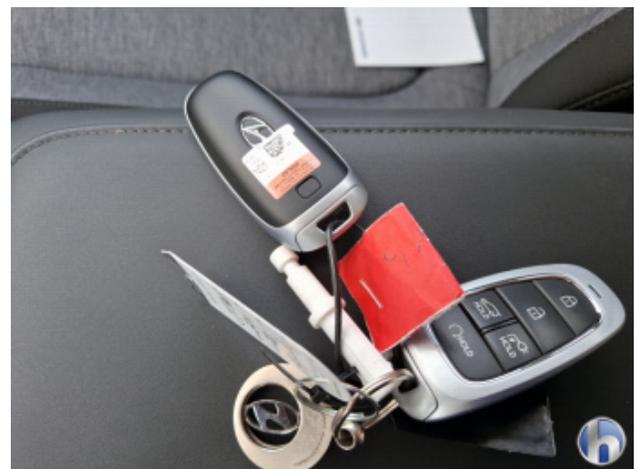

Schlüssel

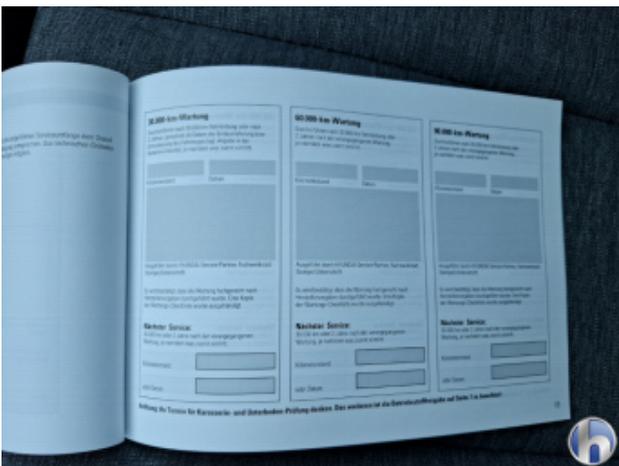

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Smart Repair



Hüsge Gruppe®
Die Gutachter