



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BO-MW 131E
Berichtsnummer :	000000841811-DE926		
Referenznummer:	30938114		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHKM81AFNU057810	Laufleistung abgelesen:	78511 km 13.05.2025 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	03.05.2022 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 160 kW (218 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Digital Teal / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	05.2025 / 05.2025
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	61072 / 02.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	-
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/55/R19/105W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
3. Bremsleuchte
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Ablageetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)

- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten schwarz
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- USB-Anschluss hinten
- Verglasung getönt
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- Heckscheibenwischer
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag)
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite

- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Effizienz-Paket
Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Batterieheizsystem
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Lackieren
2.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Abschürfung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen



Kombiinstrument

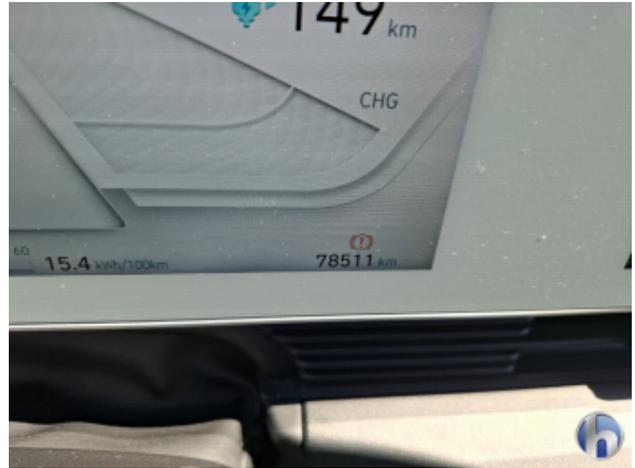


Kilometerstand



Mittelkonsole



Schlüssel

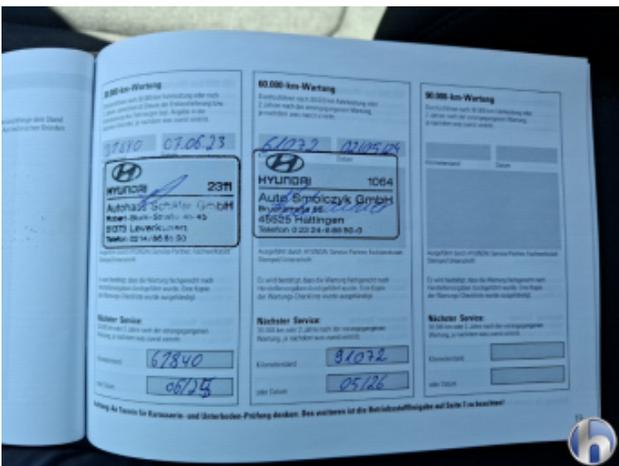

Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Lackieren



2. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Felge Vorne - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Abschürfung - Erneuern



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Abschürfung - Erneuern