



Zustandsbericht

Protokollnummer: 38978780
Auftrags-Nr / Referenz: 18926137
Besichtigungsdatum: 19.03.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen	---	Fahrgestellnummer	LRWYGCEKXNC265313
Erstzulassung	03.03.2022	Laufleistung (abgelesen)	75.588 km
HSN/TSN	1480 / ABD 00006	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Sonstiges	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Weiß Perleffekt	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	153 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2025
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.619 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	18926137	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium Konnektivität - Echtzeit-Verkehrsflussanzeige - Satellitenbildkarten - Video-Streaming Zugriff auf Inhalte von Netflix, Youtube, Twitch und anderen Anbietern - Caraoke - Musik -Streaming - Internet-Browser - 30 Tage lang kostenlos und dann als Abonnement erhältlich
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschluss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
3	Heckklappe/-tür	Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
4	Verglasung	Seitenscheibe hinten links - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung
6	Tür hinten links	Tür - Steinschlag - Smart Repair
7	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
8	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
9	Stoßfänger vorn	Spoiler (Verkleidung unten) - beschädigt - erneuern
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren
12	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Steinschlag - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Servicereistlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit angezeigt.
- Sonderausstattung ohne Gewähr

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten

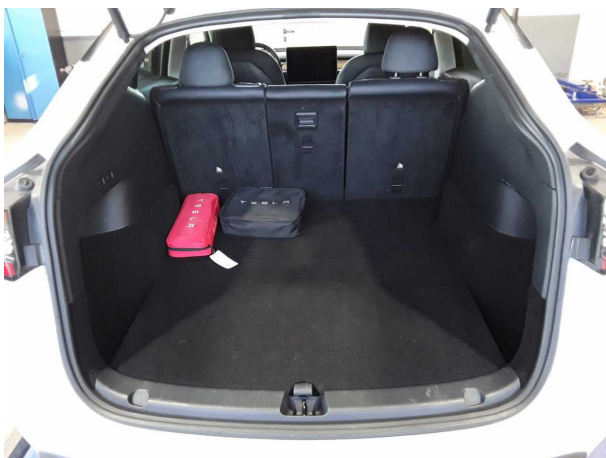


Abbildung 5: Laderraum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

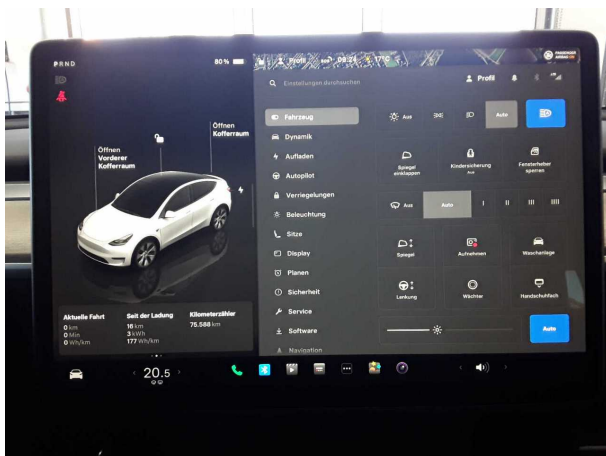


Abbildung 9: Kombiinstrument

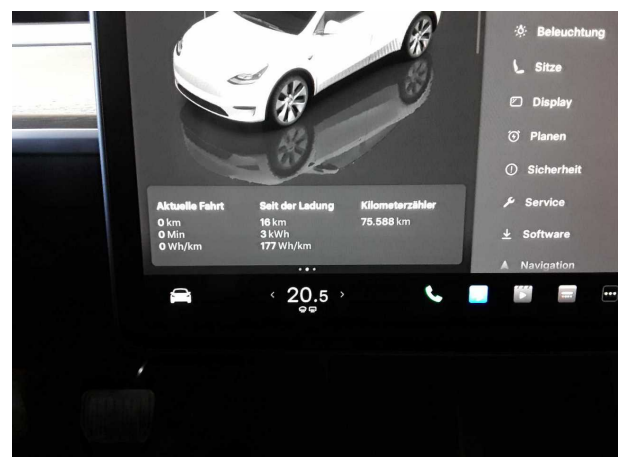


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

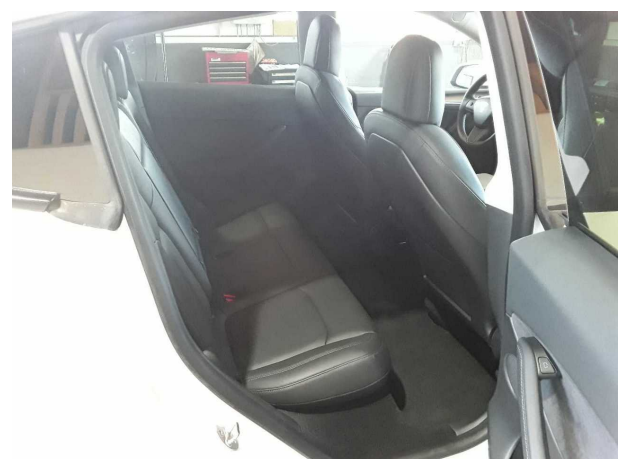


Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

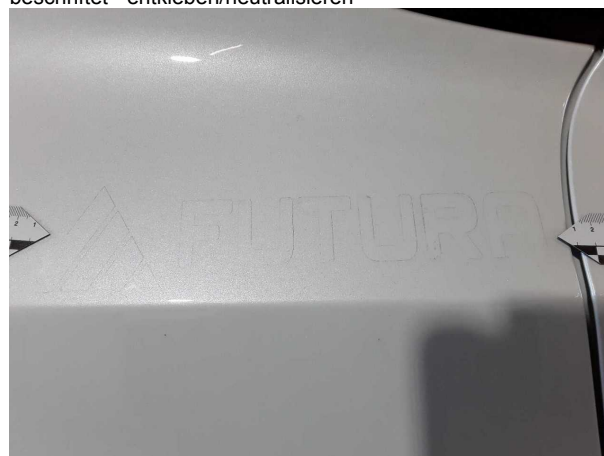

Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

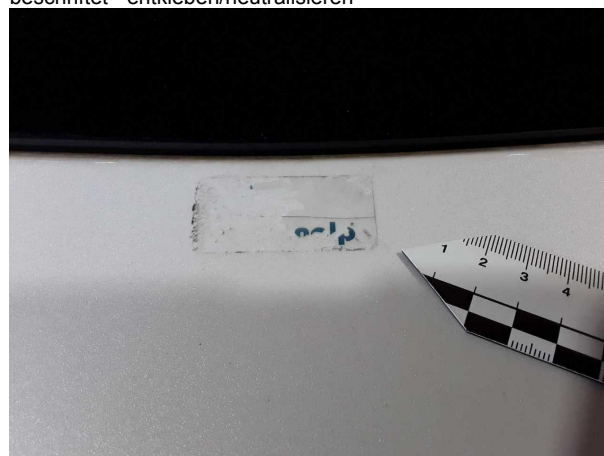

Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Heckklappe - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #4: Verglasung: Seitenscheibe hinten links - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren

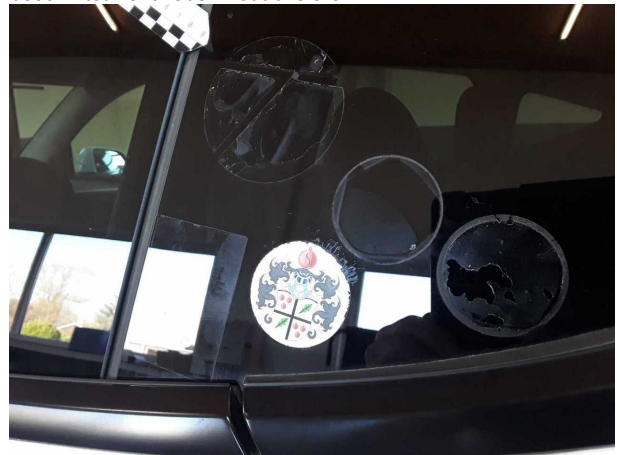

Beschädigung #4: Verglasung: Seitenscheibe hinten links - beklebt/ beschriftet - entkleben/neutralisieren



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - Wertminderung

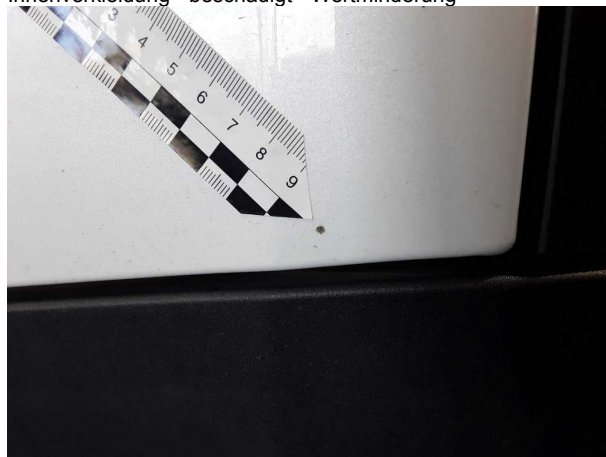

Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Steinschlag - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler (Verkleidung unten) - beschädigt - erneuern

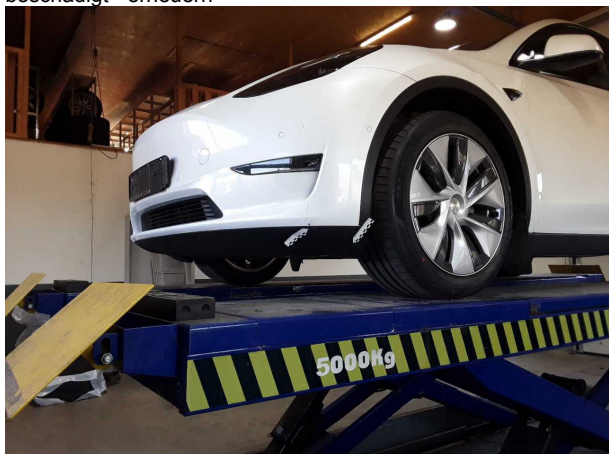

Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler (Verkleidung unten) - beschädigt - erneuern

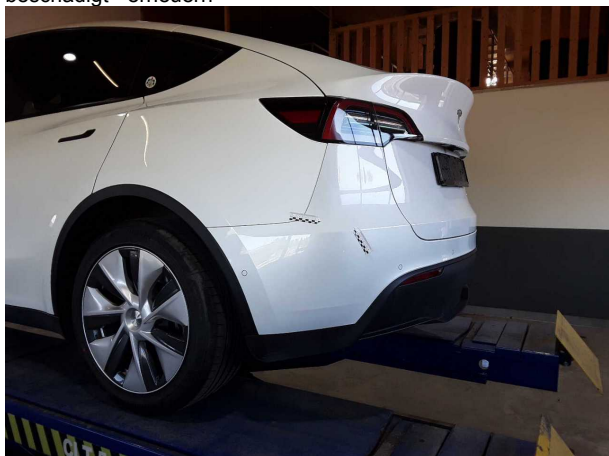


Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler (Verkleidung unten) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Spoiler (Verkleidung unten) - beschädigt - erneuern

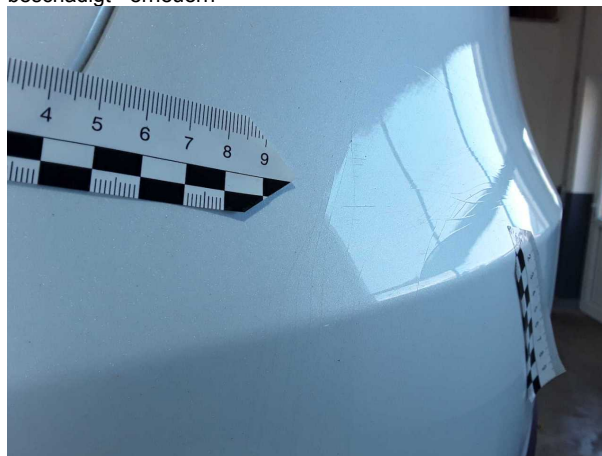

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

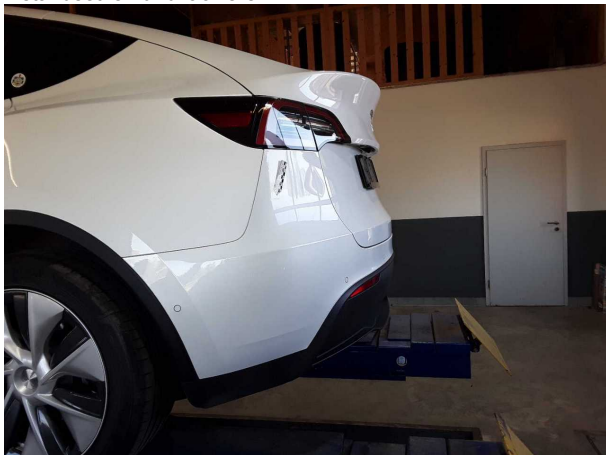


Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren

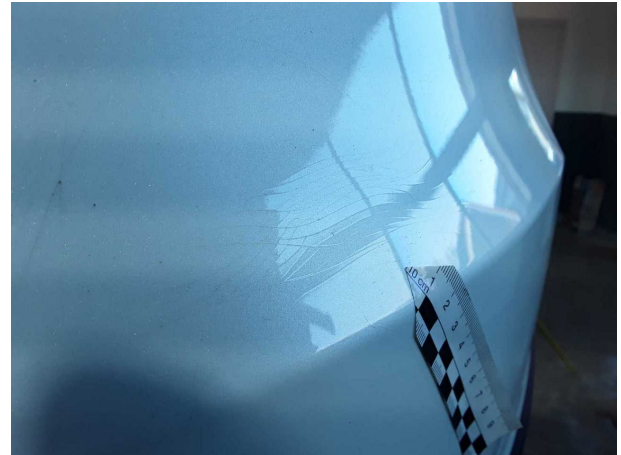

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren

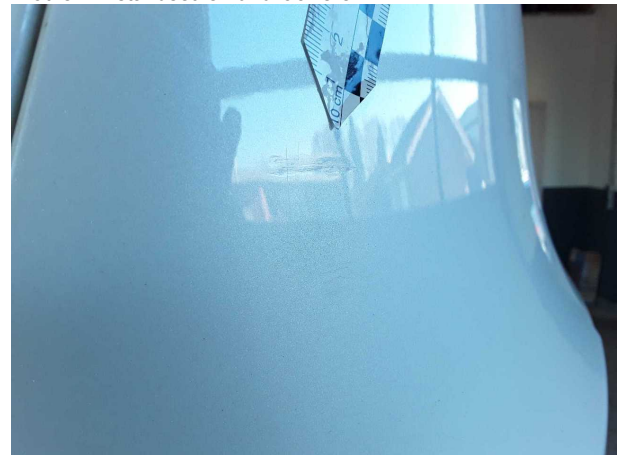

Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren

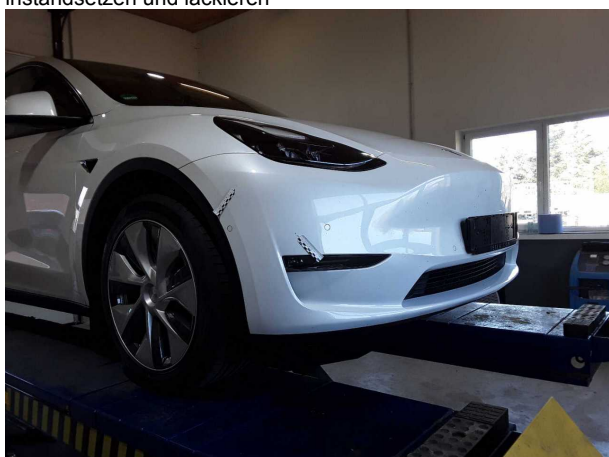

Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
flc Lohmann
Badberger Straße 32
49610 Quakenbrück

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

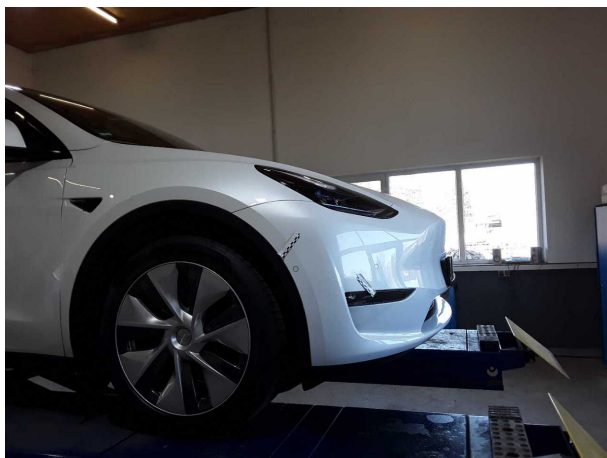

Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren